

Veillez noter que ce document concerne initialement l'intégralité du pâté de maisons.
Les observations pour le n°57 y sont incluses.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit document oorspronkelijk betrekking heeft op het volledige bouwblok. De opmerkingen met betrekking tot nr. 57 zijn hierin opgenomen.



Rue Bel-Air, 24
7190 ECAUSSINNES

Tél. : +32(0)67.49.18.26

Fax : +32(0)67.49.18.29

Ville de Bruxelles

Archives de Bruxelles

Rue des Tanneurs 53-73
1000 Bruxelles

Brussels stad

Stadsarchief van Brussel

Huidevettersstraat 53-73
1000 Brussel



INVENTAIRE AMIANTE WAS3055

ASBESTINVENTARIS WAS3055

Coordinateur technique :

Je, soussigné, Mr Thomas STRUYVE, déclare que les informations reprises dans le présent inventaire sont complètes et exactes.

Fait à Ecaussinnes, le 29/03/2024- Signature du coordinateur technique :

Technische Coördinator:

Ik ondergetekende, Mr. Thomas STRUYVE, verklaar dat de in dit rapport opgenomen informatie volledig en correct is.

Opgemaakt te Ecaussinnes, op 29/03/2024- Handtekening Technische Coördinator :

Responsable de la gestion de l'amiante :

Je soussigné,, déclare avoir pris connaissance du présent inventaire amiante et de ses conclusions.

Fait à, le /..... /2024 - Signature : *Bruxelles 24-04-2024*

Verantwoordelijke voor het Asbestbeheer:

Ik ondergetekende,, verklaar kennis te hebben genomen van deze asbestinventaris en de conclusies ervan

Opgemaakt te, op /..... /2024 - Handtekening:

I. TABLE DES MATIERES / INHOUDSTAFEL.

DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE SONT PRESENTS

ASBESTHOUDENDE MATERIALEN ZIJN AANWEZIG

TABLE DES MATIÈRES/INHOUDSTAFEL

I.	TABLE DES MATIERES / INHOUDSTAFEL	2
II.	INTRODUCTION / INLEIDING.....	4
1.	Description générale / Algemene beschrijving.....	4
a)	Dénomination du bâtiment et/ou des parties concernées par l'inventaire / Benaming van het gebouw of de gedeeltes ervan door de inventaris gedekt.....	4
b)	Objet / Object :	4
c)	Donneur d'ordre / Opdrachtgever :	4
d)	Réalisation / Uitvoering.....	4
e)	Laboratoire / Laboratorium :	4
f)	Date(s) de visite sur place / Datum van het bezoek ter plaatse :	5
g)	Dates de réalisation de l'étude / Datum van uitvoering van de studie :	5
h)	Personnes de contact / Contactpersonen : Error! Bookmark not defined.	
2.	Portée de la mission / Reikwijdte van de opdracht.....	5
a)	Etendue géographique exacte de la mission / Exacte geografische omvang van de opdracht :	5
b)	Historique des sites / Voorgeschiedenis van de plaatsen	5
3.	Réserves éventuelles / Eventueel voorbehoud	5
a)	Réserves générales / Generaal voorbehoud	5
b)	Réserve d'accessibilité / Toegang voorbehoud.....	6
4.	Description de la méthode utilisée pour dresser l'inventaire / Beschrijving van de methode die werd gebruikt om de inventaris op te stellen :	6
a)	Manière de prendre des échantillons / Manier van monsterneming :	6
b)	Outils dont dispose l'enquêteur / Werkmiddelen waarover de onderzoeker beschikt:	7
c)	Marquage et repérage sur le terrain / Markering en opsporing op terrein :	8

d) Nombre d'échantillons à prélever / Aantal af te nemen monsters.....	8
e) Analyse en laboratoire / Analyse in het laboratorium :	9
1. Fiches descriptives / Beschrijvende fiches	11
2. Tableau récapitulatif / Samenstellende tafel	126
3. Rapports d'analyses – Analyserapporten	128
4. Evaluation générale des risques / Algemene evaluatie van de risico's	140
5. Recommandations et programme de gestion / Aanbevelingen en beheersprogramma	140

II. INTRODUCTION / INLEIDING.

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE / ALGEMENE BESCHRIJVING

a) DÉNOMINATION DU BÂTIMENT ET/OU DES PARTIES CONCERNÉES PAR L'INVENTAIRE / BENAMING VAN HET GEBOUW OF DE GEDEELTES ERVAN DOOR DE INVENTARIS GEDEKT

Le présent inventaire porte sur le site des Archives de Bruxelles situé Rue des Tanneurs 53-73 à 1000 Bruxelles

Deze inventaris is opgemaakt voor Stadsarchief van Brussel, Huidevettersstraat 53-73 1000 Brussel

b) OBJET / OBJECT :

Il s'agit d'un inventaire amiante destructif complet avant transformations, réalisé conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 ainsi qu'aux Arrêtés royaux du 16 mars 2006 (M.B. du 23 mars 2006) et du 8 juin 2007, relatifs à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante.

Le présent rapport d'inventaire ne constitue pas un Cahier Spécial des Charges (CSC) ni métré pour travaux de désamiantage et ne peut donc pas servir à un appel d'offre.

Dit is een compleet destructieve asbestinventaris met oog op transformaties, uitgevoerd conform het Besluit van de Brussel Hoofdstedelijk Regering van 10 april 2008 en KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Dit inventarisatierapport vormt geen Bijzonder Specificaties (CSC) of kwantiteitsonderzoek voor asbestverwijderingswerkzaamheden en kan derhalve niet worden gebruikt voor een aanbesteding.

c) DONNEUR D'ORDRE / OPDRACHTGEVER :

Le bureau d'études et de contrôles WASCOS a été mandaté pour la réalisation de cet inventaire amiante par la Ville de Bruxelles

Het studiebureau Wascos heeft de asbestinventaris opgesteld op vraag van de STAD BRUSSEL.

d) RÉALISATION / UITVOERING

Au nom de la srl WASCOS, Mr. Thomas STRUYVE a effectué l'inventaire en qualité d'opérateur et d'inspecteur.

Namens WASCOS bvba heeft Her Thomas STRUYVE de inventaris opgesteld, in hoedanigheid van operator en inspecteur.

e) LABORATOIRE / LABORATORIUM :

L'analyse des échantillons prélevés a été réalisée par le laboratoire agréé A-Ulab cf aux dispositions de l'Arrêté Royal du 31 mars 1992 (MB du 22 avril 1992). Les références des échantillons d'origine sont également indiquées.

De analyse van de monsters is door het erkende laboratorium A-Ulab, conform het KB van 31/03/1992 (BS van 22/04/1992) uitgevoerd. De referenties van de originele monsters worden ook getoond.

f) **DATE(S) DE VISITE SUR PLACE / DATUM VAN HET BEZOEK TER PLAATSE :**

Date de visites de l'inspecteur : 06/02/2024, 21/02/2024 & 18/03/2024

Datum bezoek inspecteur: 06/02/2024, 21/02/2024 & 18/03/2024

g) **DATES DE RÉALISATION DE L'ÉTUDE / DATUM VAN UITVOERING VAN DE STUDIE :**

Date début de mission : 05/12/2023

Date fin de mission : 19/03/2024

Date de remise du rapport d'inventaire au donneur d'ordre : /2024

Datum aanvang opdracht: 05/12/2023

Datum einde opdracht: 19/03/2024

Datum overhandeling van het rapport aan de opdrachtgever: /2024

2. PORTÉE DE LA MISSION / REIKWIJDTE VAN DE OPDRACHTa) **ETENDUE GÉOGRAPHIQUE EXACTE DE LA MISSION / EXACTE GEOGRAFISCHE OMVANG VAN DE OPDRACHT :**

Le présent inventaire porte sur l'ensemble des locaux du site (sauf inaccessibilité). Nous ne retenons ici que les situations de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Deze inventaris omvat alle gebouwen op de site (behalve de ontoegankelijkheid). We kijken hier alleen naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

b) **HISTORIQUE DES SITES / VOORGESCHIEDENIS VAN DE PLAATSEN**

/

3. RÉSERVES ÉVENTUELLES / EVENTUEEL VOORBEHOUDa) **RÉSERVES GÉNÉRALES / GENERAAL VOORBEHOUD**

Appareils : Sauf indication contraire dans le texte, les appareils dont on peut supposer qu'ils contiennent de l'amiante ont été soigneusement examinés, sans pour autant faire l'objet d'un démontage. Il est donc très possible que la description en soit incomplète et que des matériaux contenant de l'amiante inaccessible soient découverts par la suite

Joints de brides : Sauf indication contraire dans le texte, les joints de brides font l'objet d'une étude basée sur quelques échantillons prélevés au hasard. La suspicion sur les

Apparaten: Tenzij anders aangegeven in de tekst, hebben de apparaten, die kan worden aangenomen dat asbest bevatten, zorgvuldig onderzocht, maar zonder te ontmantelen. Het is dus heel mogelijk dat de beschrijving onvolledig is en dat onbereikbaar asbesthoudende materialen zijn later ontdekt.

Flenspakkingen: Tenzij anders aangegeven in de tekst, zijn flensdichtingen bestudeerd op basis van een paar willekeurige voorbeelden. Verdenking op de flens afdichtingen wordt daarom

joints de brides est dès lors étendue à l'ensemble des occurrences présentes et elles devront être considérées comme contenant potentiellement de l'amiante lors de leur élimination.

Egouttage souterrain : Sauf indication contraire dans le texte, l'inaccessibilité du réseau d'égouttage souterrain rend son étude impossible. La présence potentielle d'application d'amiante (canalisation de fibrociment) ne peut être exclue.

Fondations et parties inaccessibles : Sauf cas particuliers (sondages existant permettant une vision partielle), certaines parties restent invisibles et ne sont donc pas décrites ; il s'agit, par exemple, des coffrages perdus noyés dans le béton ou des déchets présents dans les fondations.

uitgebreid tot alle aanwezige gevallen en ze moeten als potentieel asbesthoudende tot hun beschikking worden beschouwd.

Ondergrondse afwatering: Tenzij anders aangegeven in de tekst, de ontoegankelijkheid van de ondergrondse afwatering netwerk maakt het onmogelijk om te studeren. De mogelijke aanwezigheid van asbest verzoek (vezelcement buis) kan niet uitgesloten worden.

Stichtingen en ontoegankelijke delen: Behalve in bijzondere gevallen (bestaande enquêtes tot slechthouding), onderdelen zijn onzichtbaar en worden daarom niet beschreven, is het, bijvoorbeeld, verloren bekistingen ingebed in het beton of afval in de fundering .

b) RÉSERVE D'ACCESSIBILITÉ / TOEGANG VOORBEHOUD

Liste des locaux non visités :

- Toitures ateliers

Sondages complémentaires recommandés : L'étude ne tient pas compte des éventuelles applications noyées dans le béton. Avant toute destruction de partie de murs ou de sols, une investigation supplémentaire sera à prévoir.

Autres réserves : Wascos n'est pas responsable pour des anomalies éventuelles concernant la dénomination des locaux ainsi que pour les modifications postérieures à cet inventaire.

Lijst van niet bezochte lokalen:

- Werkplaatsdaken

Aanvullende onderzoeken aanbevolen : De studie overweegt niet alle toepassingen in het beton. Vóór de vernietiging van een deel van de muren of vloeren, is verder onderzoek nodig.

Andere voorbehoud : Wascos is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen met betrekking tot de naam van de lokale en latere wijzigingen na de inventaris.

4. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE UTILISÉE POUR DRESSER L'INVENTAIRE / BESCHRIJVING VAN DE METHODE DIE WERD GEBRUIKT OM DE INVENTARIS OP TE STELLEN :

Les listes suivantes des principaux matériaux contenant de l'amiante ainsi que leurs utilisations ont été utilisées comme base de l'inspection.

- L'annexe A de la norme française AFNOR NF X 46-020 qui reprend une liste non exhaustive des composants amiantés de la construction les plus courants ;
- La table 1 (page 10) de la norme anglaise MDHS 100 de juillet 2001 : « Asbestos-containing materials in buildings ».

De volgende lijsten van de belangrijkste asbesthoudende materialen evenals van de toepassingen ervan zijn als basis van de inspectie gebruikt:

- Bijlage A van de Franse norm NF X 46-020 die een onvolledige lijst omvat van de meest voorkomende bestanddelen die in de bouw worden gebruikt;
- Tabel 1 (pagina 10) van de Engelse norm MDHS 100 van juli 2001 : « Asbestos-containing materials in buildings ».

a) MANIÈRE DE PRENDRE DES ÉCHANTILLONS / MANIER VAN MONSTERNEMING :

- Lorsque cela est possible, des échantillons sont prélevés sur les matériaux suspects afin de démontrer l'éventuelle présence d'amiante dans ceux-ci.
- Les resserrages de passages de techniques dans les trémies, les finitions à hauteur des façades, la protection des structures métalliques porteuse, les cloisonnements verticaux et horizontaux ont été systématiquement inspectés.
- Dans la mesure du possible et afin de limiter la dégradation des matériaux ainsi que la libération de poussières, la taille des échantillons a un volume supérieur à 2cm³.
- Pour être représentatifs, les échantillons de matériaux friables sont prélevés jusqu'au support. Les outils utilisés pour le prélèvement sont des outils à main (pas d'outils électriques) qui ont été nettoyés après usage.
- Afin de limiter la dispersion de fibres et en fonction de leur nature, les matériaux à échantillonner peuvent être mouillés avant de procéder au prélèvement.
- L'opérateur a veillé à éloigner toutes les personnes non nécessaires à l'exécution des prélèvements.
- Si nécessaire, l'opérateur s'est protégé par le port d'un équipement de protection respiratoire approprié.
- En fonction de la nature du matériau et de son état de dégradation, il pourra étendre une feuille de plastique sous la zone à échantillonner afin de ne pas la contaminer, et portera alors également un survêtement de protection jetable.
- Après les prélèvements, les débris sont récoltés et le support nettoyé au moyen d'un chiffon humide.
- Les trous sont rebouchés.

- Waar mogelijk, worden monsters genomen van de verdachte materialen om de mogelijke aanwezigheid van asbest in hen te tonen.
- De afdichtingen van de doorvoer van de technische aansluitingen, de afwerking aan de gevels, de bescherming van de metalen draagstructuren, de verticale en horizontale scheidingen worden systematisch gecontroleerd.
- In de mate van de mogelijkheid om stofemissie en beschadiging aan de materialen te beperken worden genomen monsters groot genoeg om representatief te zijn. In het algemeen hebben de monsters ten minstens een volume van 2 cm³.
- Om representatief te zijn, worden de monsters van broze materialen genomen tot op de drager. De gereedschappen voor deze monsternemingen, moeten handgereedschappen zijn (geen elektrische gereedschappen) en worden schoongemaakt om kruisbesmetting te voorkomen.
- Om de verspreiding van de vezels te beperken en in functie van hun aard worden de materialen natgemaakt voorafgaand aan de monsterneming.
- De uitvoerder zorgt dat alle personen die niet noodzakelijk voor de monsterneming zijn op afstand gehouden worden.
- Indien nodig draagt de uitvoerder zelf een ademhalingbescherming.
- Afhankelijk van de aard van het materiaal en van de stand van degradatie ervan spreidt de uitvoerder een plastic folie onder de plaats van monsterneming uit. De uitvoerder draagt dan een beschermende wegwerpovertal.
- Na de monsterneming wordt het puin opgeraapt en wordt de drager schoongemaakt een een vochtige doek.
- Gaten worden gedicht.

b) OUTILS DONT DISPOSE L'ENQUÊTEUR / WERKMIDDELEN WAAROVER DE ONDERZOEKER BESCHIKT:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Une solide pince (pour casser des fragments de matériaux durs (fibrociment). • Un cutter tranchant (pour trancher dans les matériaux tels que dalles vinyles, plaques d'isolation friables, joints, cordes,...) | <ul style="list-style-type: none"> • Een stevige tang (om stukken hard materiaal te breken (bv asbestcement) • Een Stanley mes (om te snijden in materiaal zoals vinyltegels, broze isolatiepanelen, voegen, koorden) |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Un emporte pièce (pour les flocages et isolation calorifuges très friables). • Un set de tournevis à embouts variés (pour dévisser les éléments décoratifs ou de protection placés devant les matériaux contenant de l'amiante). • Un burin, un marteau. • Du ruban adhésif pour réparer les matériaux friables échantillonnés afin d'éviter la dispersion de fibres de manière très provisoire. • Des emballages pourvus d'étiquettes et pouvant être fermés hermétiquement pour l'emballage individuel des échantillons. • Un spray d'encapsulant. • Et tout autre matériel nécessaire pour permettre l'exploration des lieux (lampe-torche,...) | <ul style="list-style-type: none"> • Een ponsmachine (voor spuitasbest en zeer broos isolatie materiaal) • Een set schroevendraaiers met verschillende eindstukken (om sierelementen en beschermingselementen los te schroeven die voor asbesthoudende materialen aangebracht zouden zijn). • Een beitel en een hamer. • Kleefband. • Hermetische verpakkingen met etiketten.. • een spray inkapselingsmiddel. • Eventuele andere apparatuur die nodig is om de exploratie van plaatsen (zaklamp, ...) in te schakelen |
|--|---|

c) MARQUAGE ET REPÉRAGE SUR LE TERRAIN / MARKERING EN OPSPORING OP TERREIN :

Les exigences suivantes ont été respectés lors du marquage :

- L'endroit exact où un échantillon a été prélevé a été indiqué dans le rapport.
- Une photo de l'endroit où l'échantillon a été prélevé a été insérée dans le rapport. La photo a été prise de manière telle que l'endroit de prélèvement est reconnaissable.
- Une photo des autres applications reconnues comme amiantées lors de la visite (type amiante-ciment, matériaux industriels amiantés connus, ...) est jointe au présent inventaire.
- L'identification des échantillons respecte le modèle suivant : date suivant le format AAMMJJ - initiales de l'inspecteur – n° de séquence, situation géographique, description du matériau.

De volgende vereisten werden nageleefd tijdens het markeren :

- De precieze plaats waar het monster werd genomen, werd in het verslag aangeduid
- In het verslag is een foto opgenomen van de plaats van de monsternamen. De foto werd zo genomen dat de plaats van de monsternamen herkenbaar is.
- Een foto van de andere asbesthoudende toepassingen (type asbestcement, gekende industriële asbesthoudende materialen,...) is bij deze inventaris gevoegd.
- De nummering gebeurt volgens volgend model : datum DDMMJJ - paraaf van de inspecteur - volgnummer, locatie, beschrijving van het materiaal.

d) NOMBRE D'ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER / AANTAL AF TE NEMEN MONSTERS

Un seul échantillon suffit à déterminer le caractère positif d'un matériau homogène.

Slechts een monster voldoende is om de positieve haard van een homogeen materiaal te bepalen.

Pour s'assurer du caractère négatif, les quantités suivantes d'échantillons sont prélevées :

Calorifuge : 1 si < 20m ; 2 entre 20 et 50m ; 3 entre 50 et 100 m ; 1 supplémentaire par 50 m au-delà.

Flocage : 1 par 50 m² ou par pièce floquée de manière homogène

Panneaux, fibrociments : 1 par zone homogène

Cordes : 10% des éléments présents

Dalles de sol et colle : 1 échantillon moyen par zone de teinte similaire

Om negatieve karakter te garanderen, worden de volgende hoeveelheden monsters genomen:

Leidingsisolatie: 1 indien <20m ; 2 tussen 20 en 50m ; 3 tussen 50 en 100 m, 1 extra per 50 m voorbij.

Sputasbest: 1 per 50 m² of per homogeen gevlokt lokaal

Panelen, fibrocements: 1 per homogeen gebied

Koorden: 10% van de aanwezige elementen

Vloertegels en lijm: 1 gemiddelde monster door gebied vergelijkbaar schaduw

e) ANALYSE EN LABORATOIRE / ANALYSE IN HET LABORATORIUM :

Norme ayant servi de référence pour l'analyse des échantillons en vue de la détermination de la présence d'amiante des différents types :

Norm die als referentie werd gebruikt voor de analyse van de monsternemingen met het oog op de vaststelling van de aanwezigheid van verschillende types van asbest :

GROUPE	METHODE	BASEE SUR	ACTE ET PRINCIPE
GROEP		GEBASEERD OP	VERRICHTING EN PRINCIPE
6	LM11	NEN 5896	<i>Identification qualitative d'amiante dans les matériaux (dispersion de couleurs et microscopie à polarisation)</i> <i>Kwalitatieve identificatie van asbest in materialen (dispersiekleuren en polarisatiemicroscopie)</i>


A chaque échantillon correspond une analyse et les échantillons n'ont pas été mélangés avant la réalisation de l'analyse

Met elk monster komt een analyse overeen en de monsters zijn niet verwisseld voor het uitvoeren van de analyse.

1. FICHES DESCRIPTIVES / BESCHRIJVENDE FICHES


Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 01
	A-ulab 240206/07 +0 Orangerie
Type de matériau Type materiaal	Soubassement / Baseren (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bloc Orangerie Local scanner
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	30 m²
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Contenant de l'Amiante / Asbesthoudende Materialen



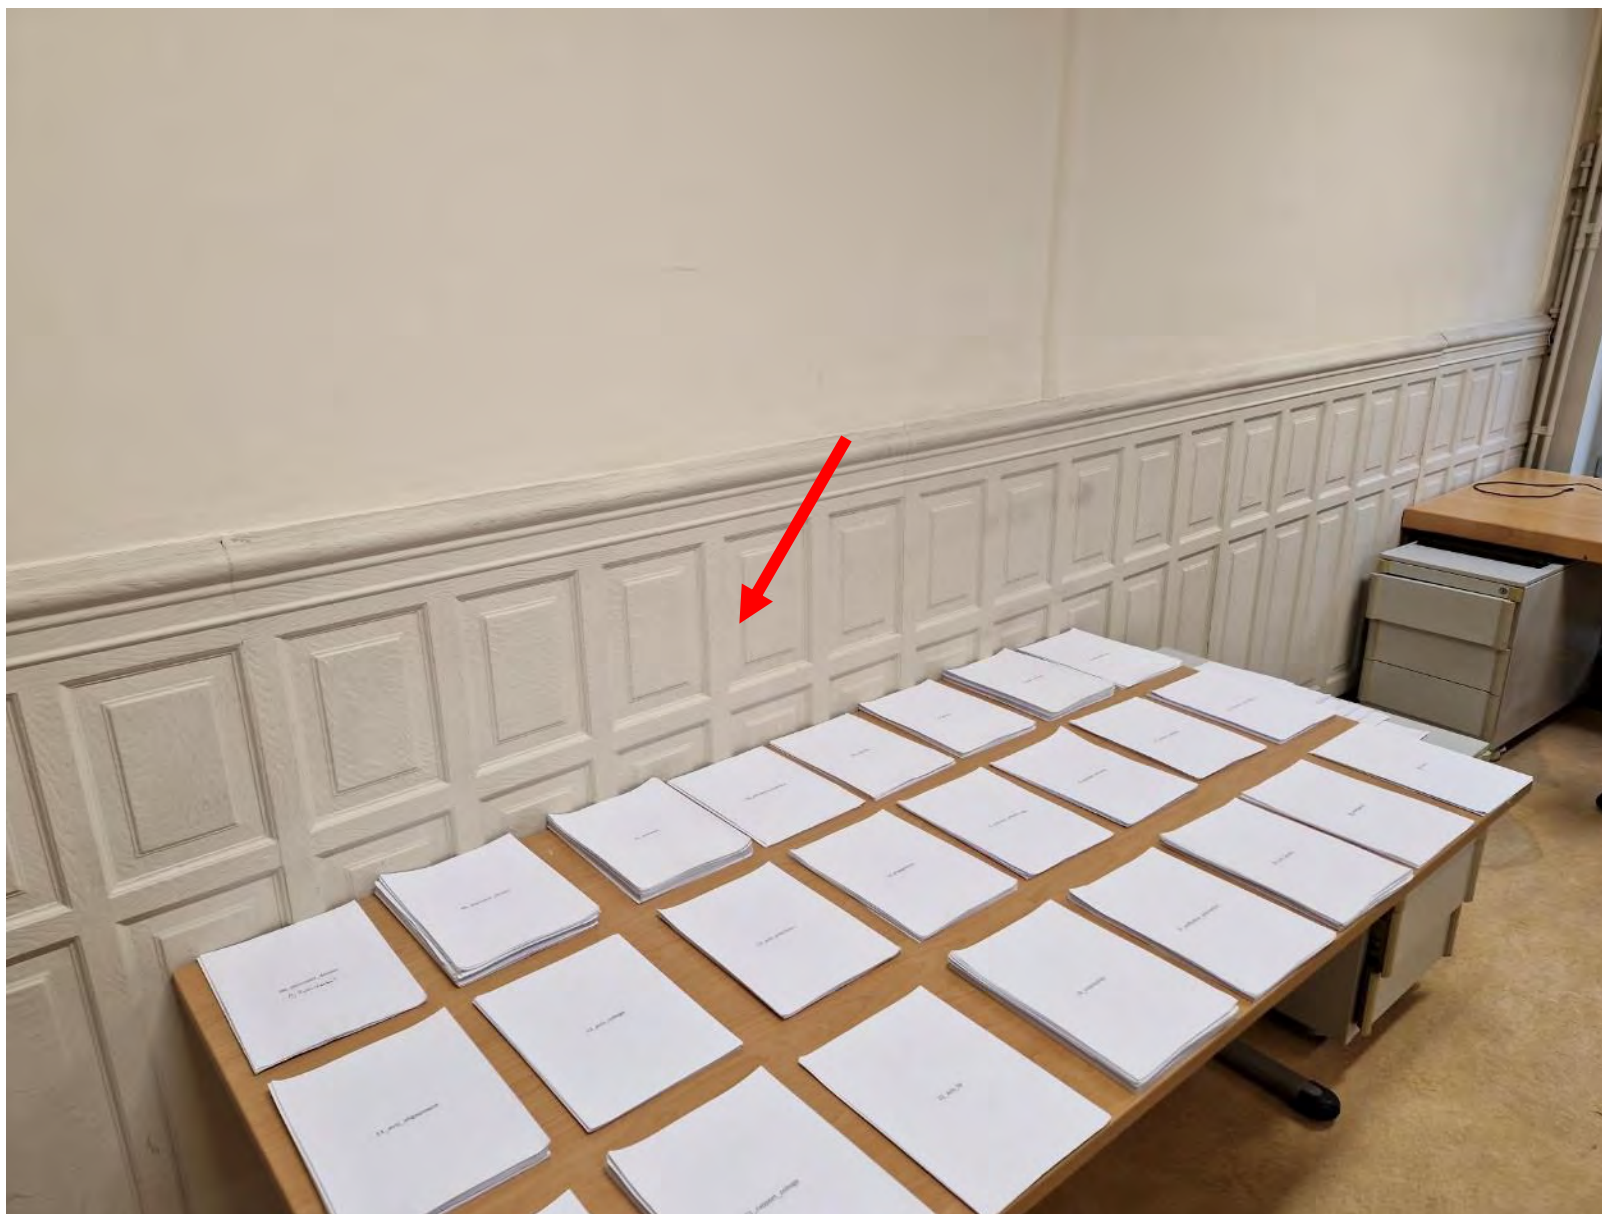

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 02 ELM
Type de matériau Type materiaal	tablettes de fenêtre / raamplanken (Massal)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bloc Orangerie Local scanner
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	3 pcs/stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



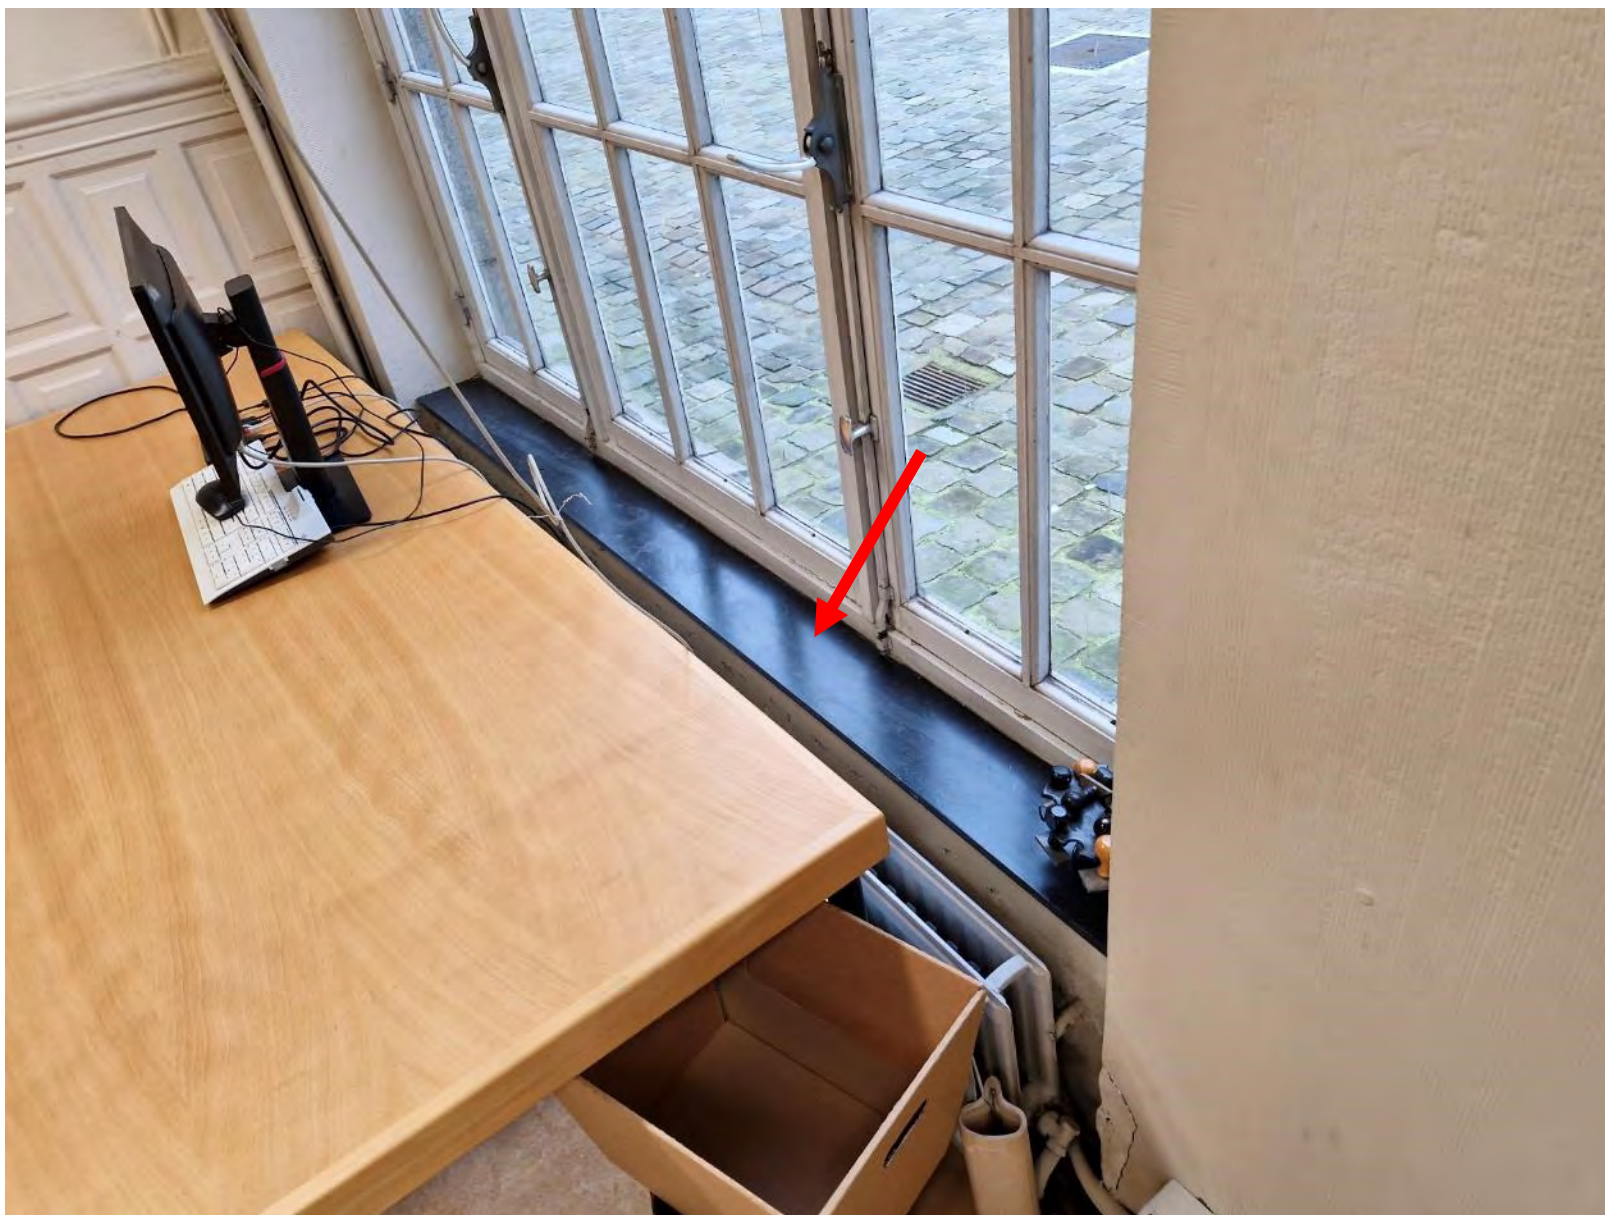



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 03 ELM
Type de matériau Type materiaal	Débris / Brokstukken (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+2 Bloc Orangerie Comble / Zolder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	à déterminer / nader te bepalen
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	dégradé / gedegradeerd
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend






Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 04
	A-ulab 240206/12 +2 Bâtiment principal - Paroi monte-charge
Type de matériau Type materiaal	caisson monte-charge / goederenliftkast (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1/+0/+2/+3/+4 Bâtiment principal Zone archives / Archiefgebied
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	5 m² / étage/vloer
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Contenant de l'Amiante / Asbesthoudende Materialen





Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 05 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tuyau / Buizen (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Bâtiment principal Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	2 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend

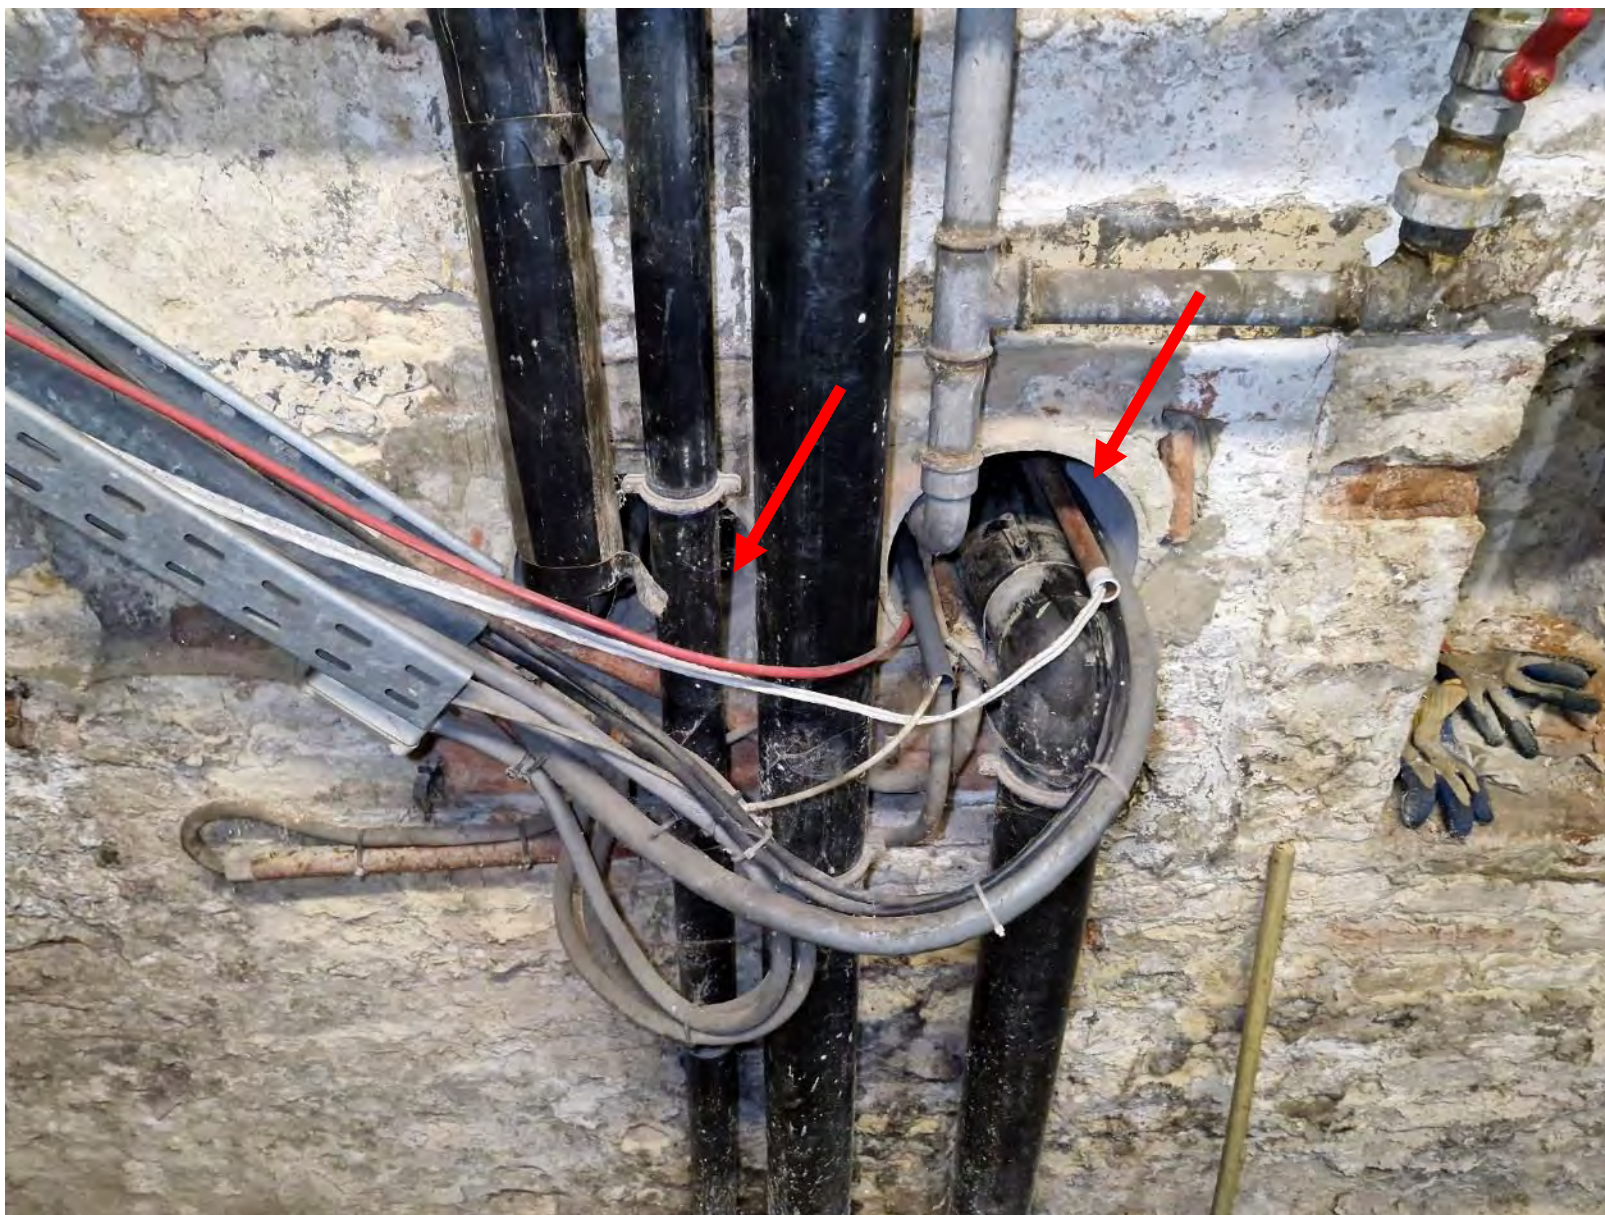

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 06 ELM
Type de matériau Type materiaal	Gaine / omhulsel (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Bâtiment principal Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	6 mct
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	dégradé / gedegradeerd
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend










Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 07 ELM
Type de matériau Type materiaal	fusibles / zekeringen ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bâtiment principal Local électrique / Elektrische kamer
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	12 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 08 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tuyau / Buizen (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bâtiment principal Chaufferie / stookruimte
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	2 mct
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 09 ELM
Type de matériau Type materiaal	Joint de brides / Flens pakking
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bâtiment principal Chauferie / stookruimte
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	à déterminer / nader te bepalen
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Inaccessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	inconnu / onbekend
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau susceptible de contenir de l'amiante / Verdacht van asbesthoudend

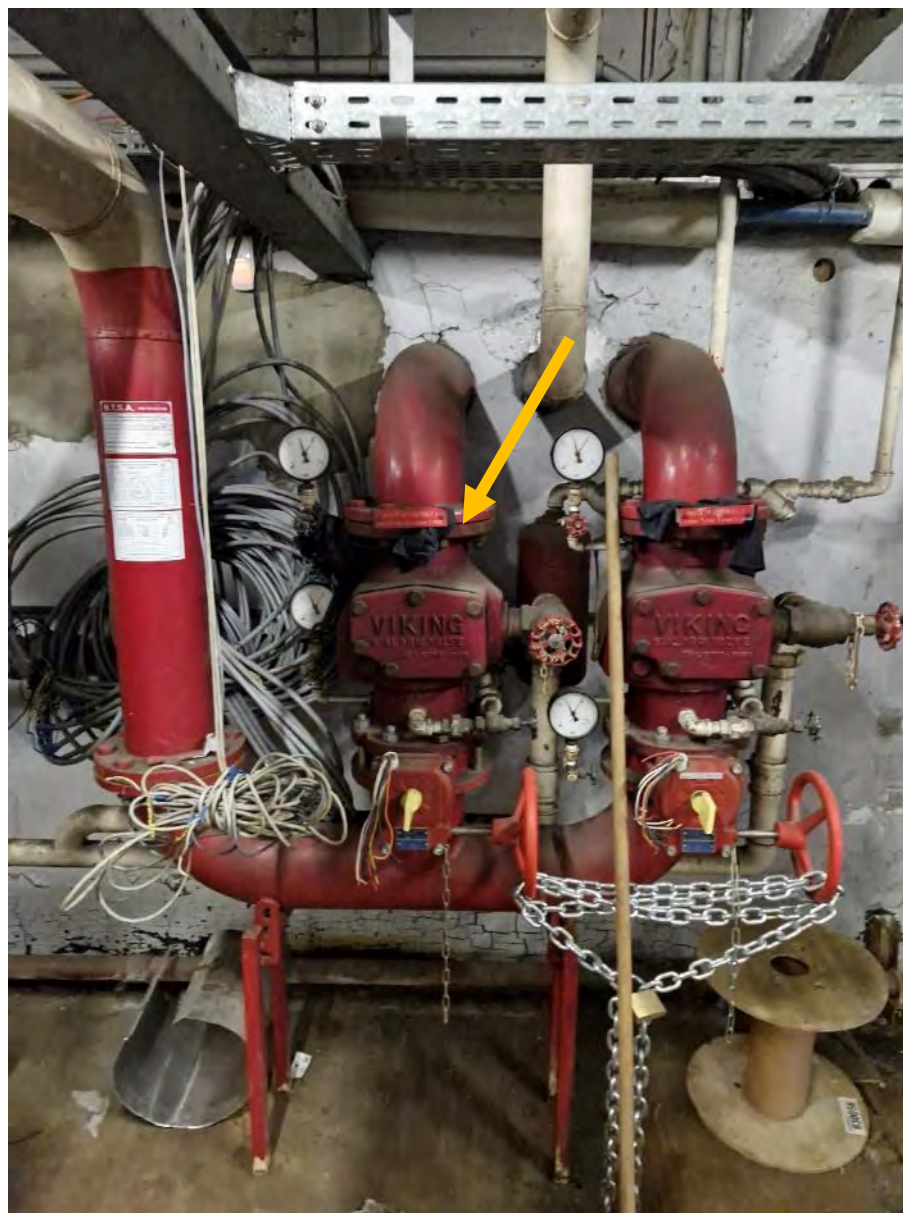

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 10
	A-ulab 240206/11 +4 Bâtiment principal - Dalle et colle
Type de matériau Type materiaal	dalle + colle plaat + lijm (Colle / Lijm)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+4 Bâtiment principal Zone archives / Archiefgebied
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	12 m²
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	dégradé / gedegradeerd
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Contenant de l'Amiante / Asbesthoudende Materialen





Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 11 ELM
Type de matériau Type materiaal	Patins de freins / Remblokken ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+5 Bâtiment principal Machinerie ascenseur / Liftmachines
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	4 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	inconnu / onbekend
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend





Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 12 ELM
Type de matériau Type materiaal	fusibles / zekeringen (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+5 Bâtiment principal Zone archives / Archiefgebied
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	3 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 13 ELM
Type de matériau Type materiaal	Toiture ondulée / Golfplaten dak (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bâtiment principal Toiture / Dak
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	3 m²
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 14 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tuyau / Buizen (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Garage 1 Garage
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	2 mct
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 15 ELM
Type de matériau Type materiaal	Sous-toiture / onder-dak (Menuiserie)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+3 Bâtiment n°59 Grenier / zolder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	350 m²
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend







Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 16
	A-ulab 240221/25 B59 +3 grenier - Ardoise toit
Type de matériau Type materiaal	Ardoises / Leien (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bâtiment n°59 Toiture / Dak
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	300 m²
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Contenant de l'Amiante / Asbesthoudende Materialen







Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 17 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tablette / Tablet (Massal)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Bâtiment n°57 (vide/leeg) Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	1 pc / stk
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 18 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tuyau / Buizen (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+1/+2 Bâtiment n°57 (vide/leeg) WC
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	2 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend





Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 – 19a ELM
Type de matériau Type materiaal	Tuyau / Buizen (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Conciergerie Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	4 mct (Ø 40cm)
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend





Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 – 19b ELM
Type de matériau Type materiaal	Gaine / omhulsel (A/C)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Conciergerie Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	1 mct
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 20 ELM
Type de matériau Type materiaal	tablettes de fenêtre / raamplanken (Massal)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Atelier Local
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	4 pcs / stks
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend







Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 21 ELM
Type de matériau Type materiaal	Tablette / Tablet (Massal)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bâtiment terrain vague / Woestenij gebouw Local
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	1 pc / stk
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	bon état / goede conditie
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Matériau Connu pour Contenir de l'Amiante / Materiaal Gekend als AsbestHoudend



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 22
	A-ulab Ech2, Joints de fenêtre 240206/05 +1 Orangerie - Mastic vitrier 240206/09 +5 Bâtiment principal (Machine ascenseur) - Mastic vitrier 240221/15 Orangerie +0 - Mastic vitrier 240318/37 Atelier +0 Labo - Mastic vitrier
Type de matériau Type materiaal	mastic vitrage / glaskit (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	/ Tout bâtiment / alle gebouwen /
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief









Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 23
	A-ulab 240206/02 Grenier Orangerie - Enduit mural 240206/03 +1 Orangerie - Enduit plafond 240206/10 +5 Bâtiment principal - Enduit plafond 240206/13 +2 Bâtiment principal - Enduit mural 240221/16 Rez local palette - Plafonnage 240221/18 Bâtiment principal -1 cô
Type de matériau Type materiaal	Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	/ Tout bâtiment / alle gebouwen /
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	

Présence ou absence d’amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief
---	---------------------------












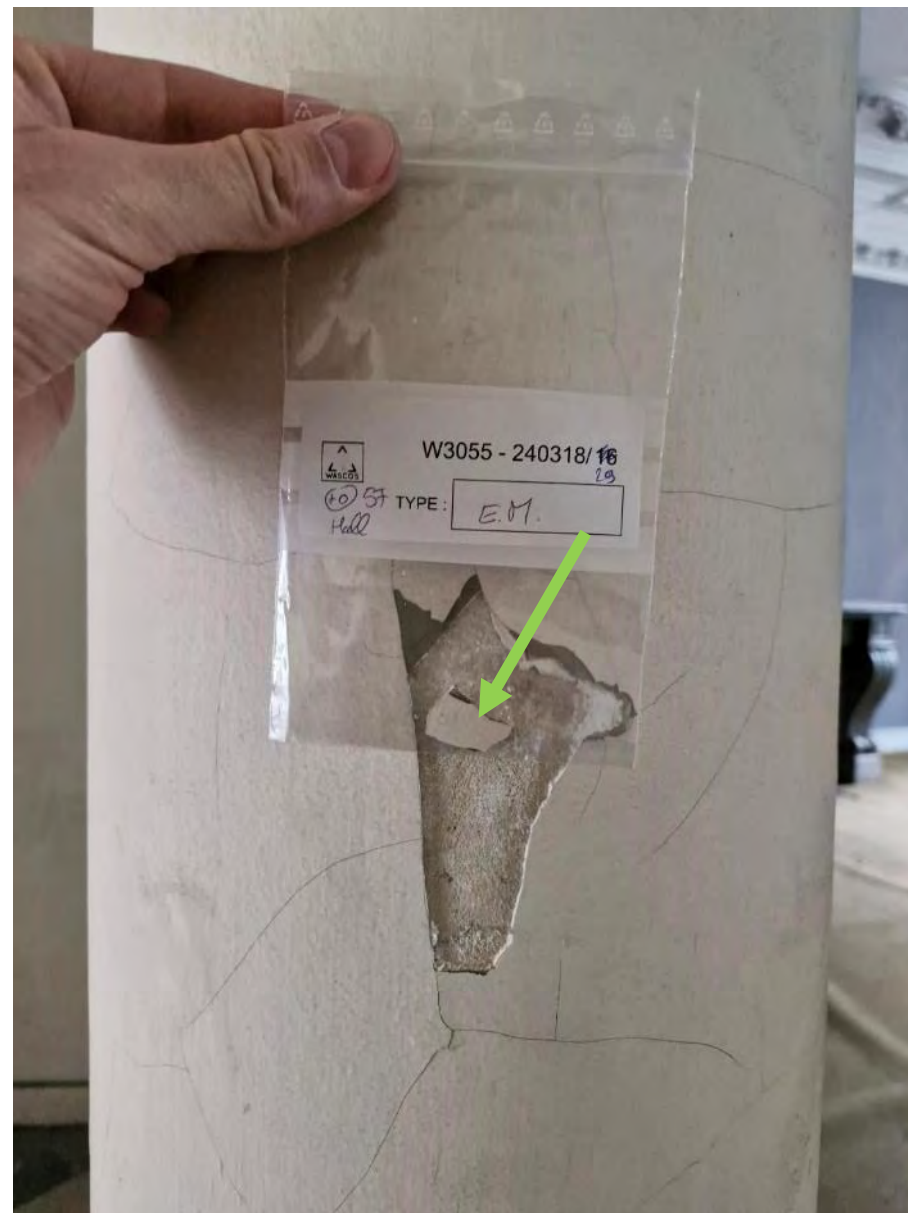



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 24
	A-ulab 240206/08 +1 Bâtiment central - Calorifuge 240221/17 Bâtiment principal -1 cave - Calorifuge coude 240221/20 -1 Cave - Calorifuge 240221/21 +0 Local cour - Résidu calorifuge
Type de matériau Type materiaal	Calorifuge / thermische isolatie (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1/+1 Bâtiment principal Zone archives / Archiefgebied Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	

Présence ou absence d’amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief
---	---------------------------











Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 25
	A-ulab 240318/36 Atelier +0 - Calorifuge
Type de matériau Type materiaal	Calorifuge / thermische isolatie ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Local technique (Pulsion)
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief




Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 26
	A-ulab 240318/35 Conciergerie -1 Chaufferie - Calorifuge
Type de matériau Type materiaal	Calorifuge / thermische isolatie ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Conciergerie Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 27 ELM
Type de matériau Type materiaal	Chaudière / Ketel ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Conciergerie Chauferie / stookruimte
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief




Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 28
	A-ulab 240221/19 Bâtiment principal -1 - Corde
Type de matériau Type materiaal	Corde / touw ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Bâtiment principal Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief

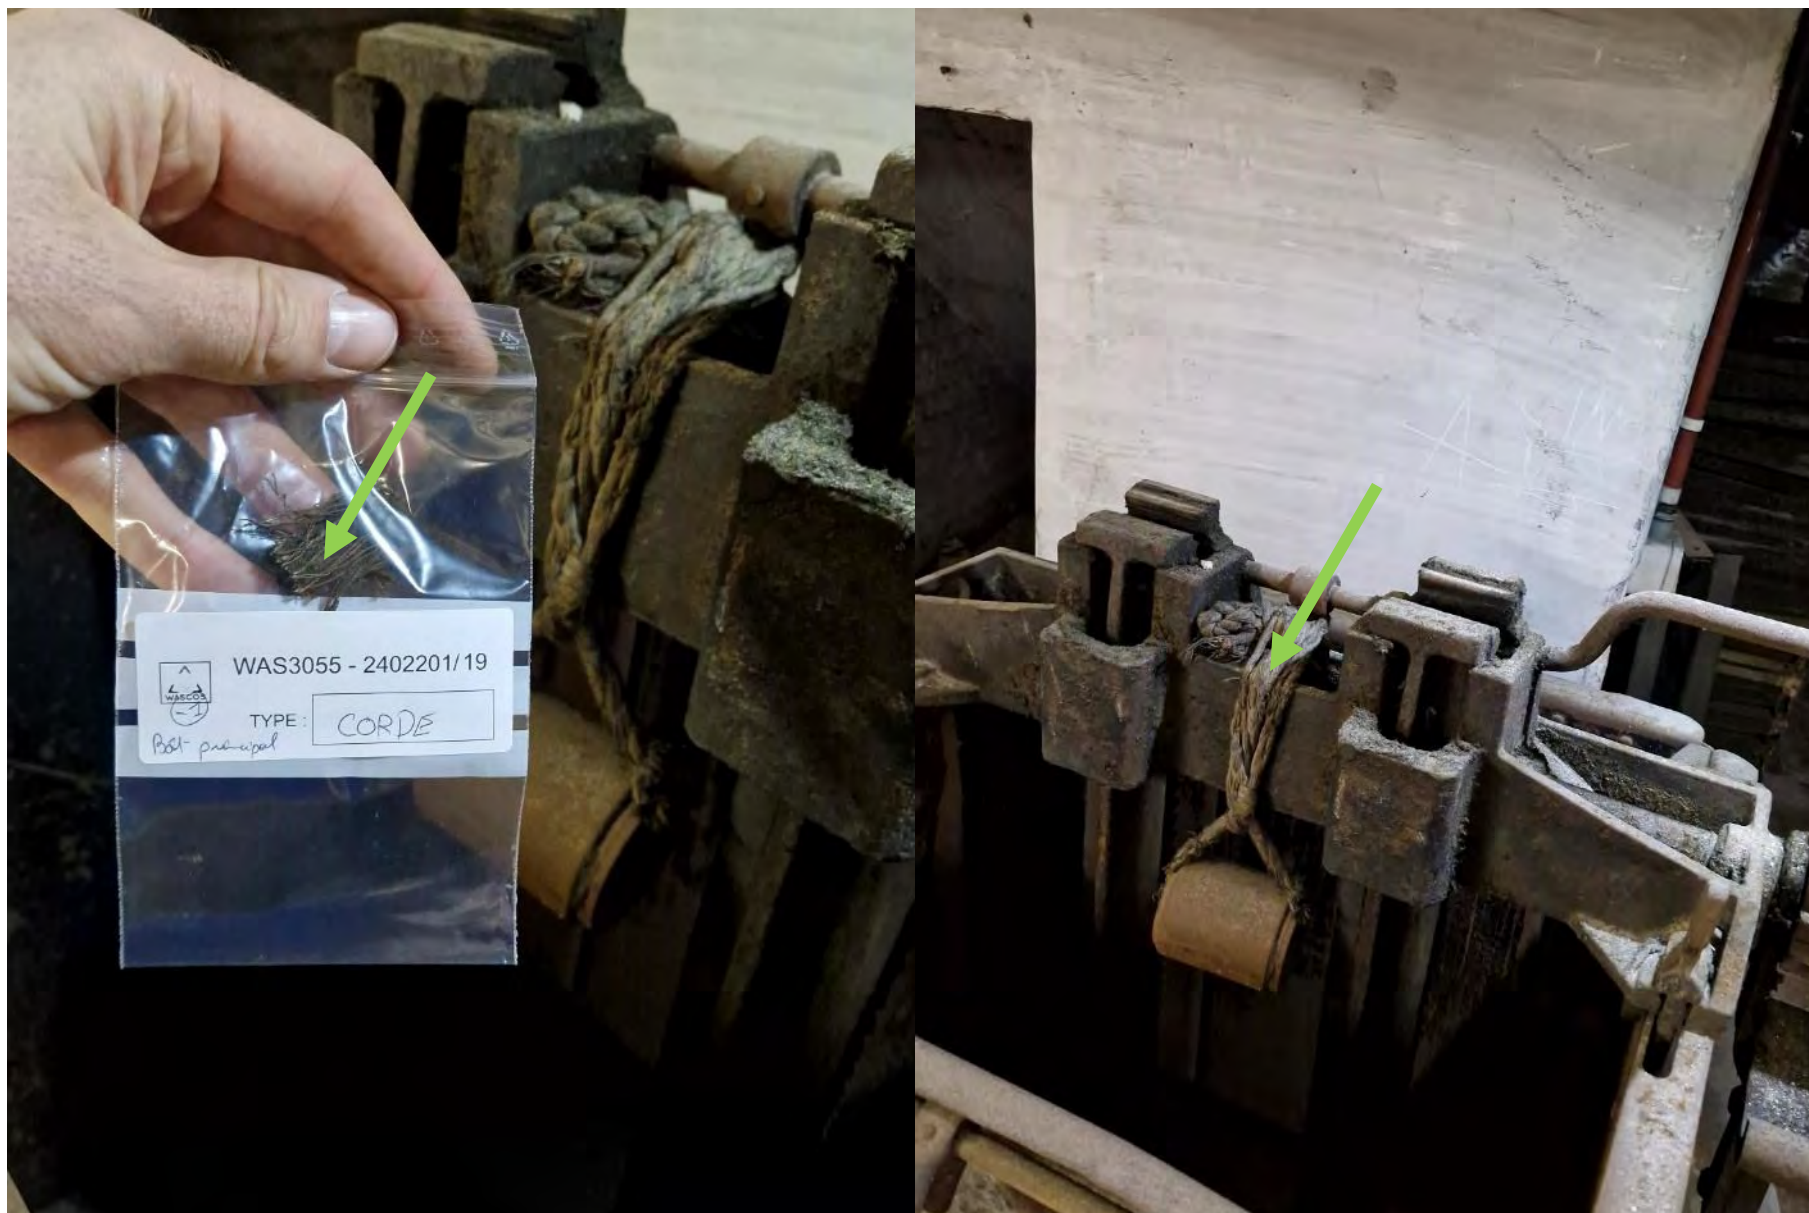

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 29 ELM
Type de matériau Type materiaal	Chaudière / Ketel ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Bâtiment principal Chauferie / stookruimte
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief




Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 30
	A-ulab 240206/14 +4 Bâtiment principal - Dalle de faux plafond
Type de matériau Type materiaal	Dalle de faux plafond / Valse plafondtegels ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+4 Bâtiment principal Zone archives / Archiefgebied
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief

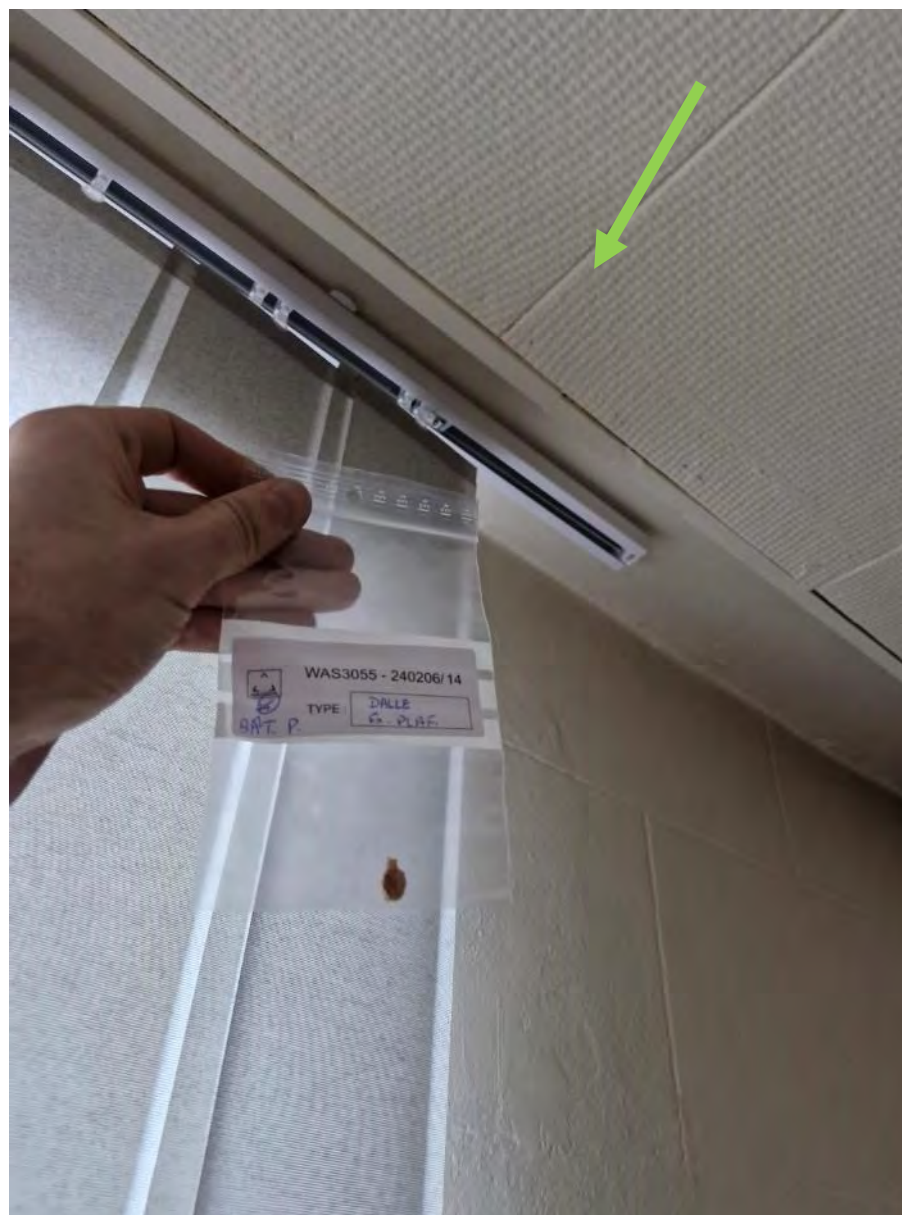

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 31
	A-ulab Ech1, Roofing toiture (Façade avant) Ech3, Roofing verrière (partie ancienne) Ech4, Roofing - Ascenseur Ech5, Roofing - Trappe escalier (vieux roofing)
Type de matériau Type materiaal	Roofing ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bâtiment principal Toitures / Dakken
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief



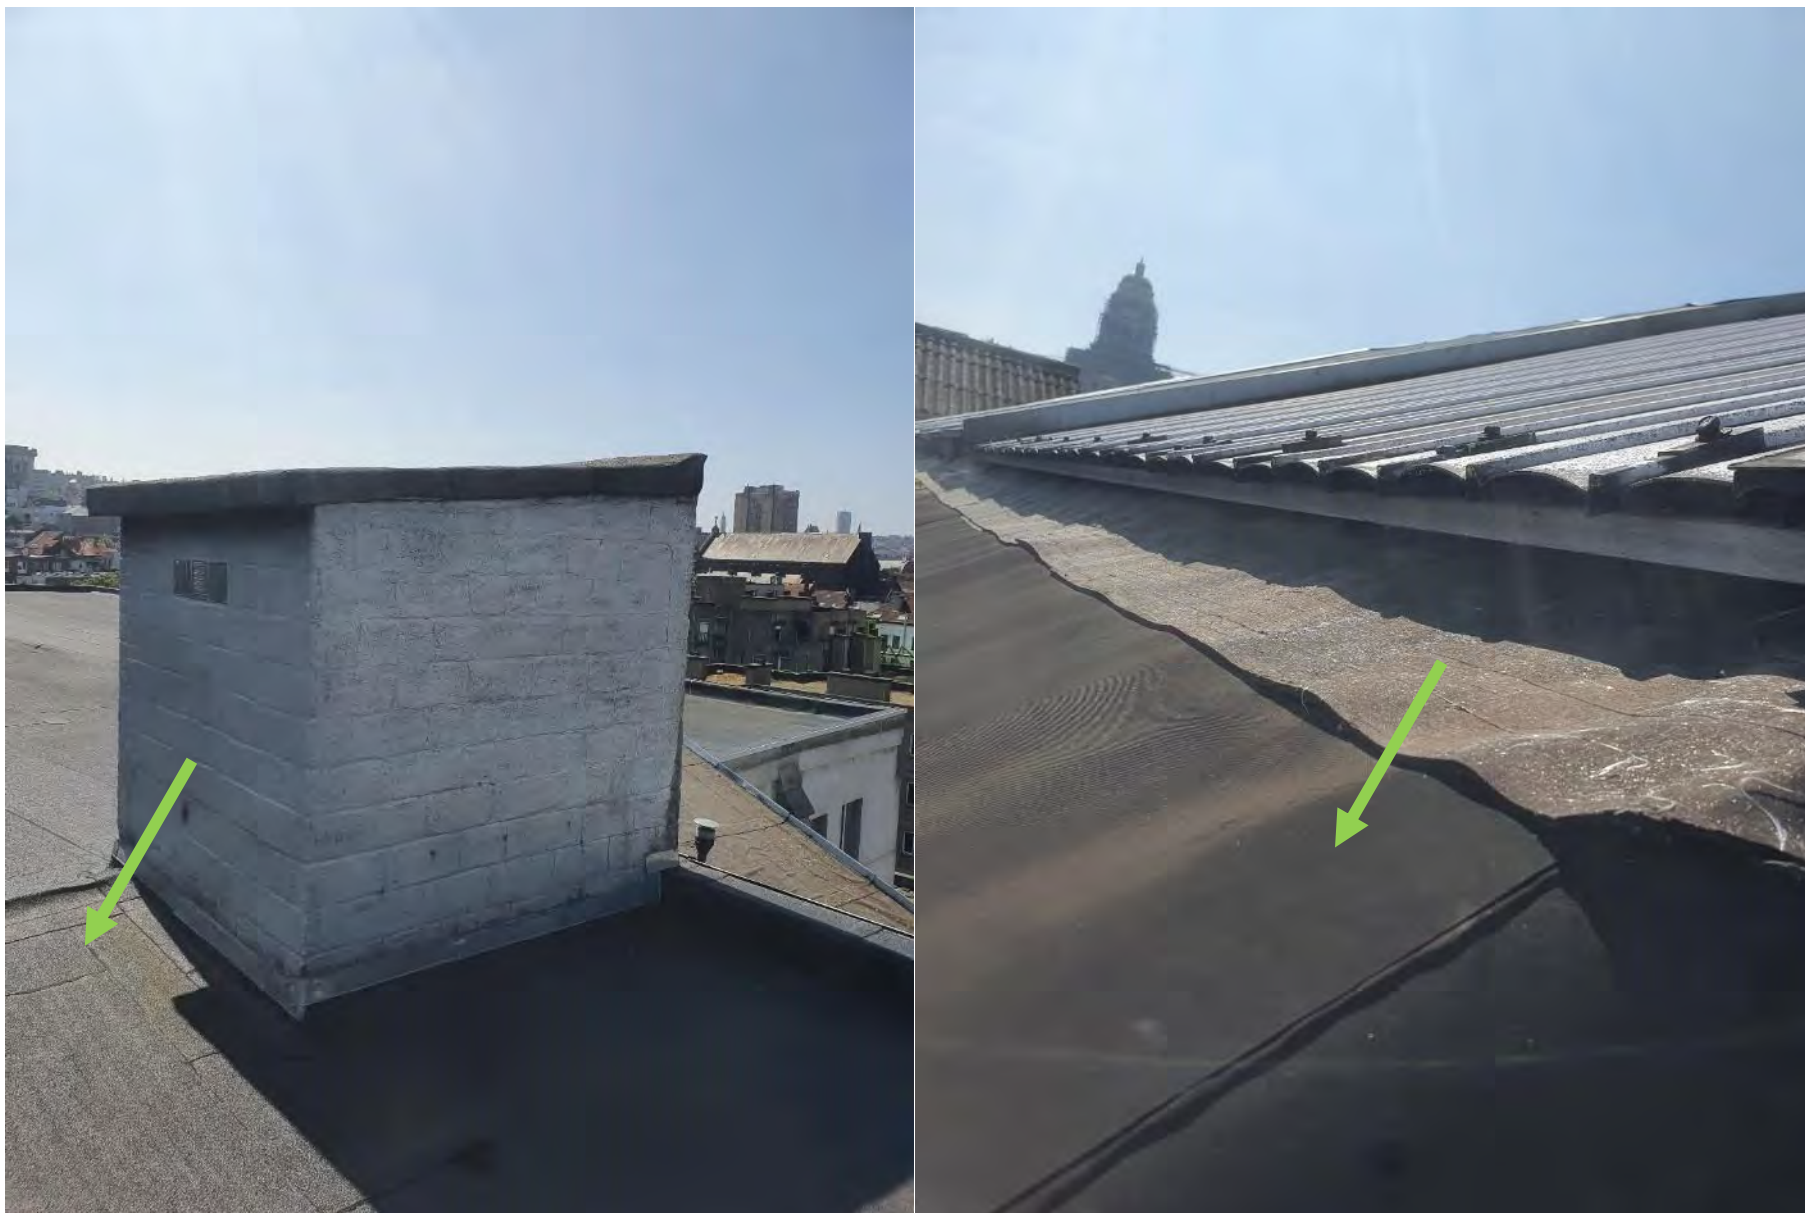



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 32
	A-ulab 240206/06 +1 Orangerie - Sol
Type de matériau Type materiaal	Sol / grond (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+1 Bloc Orangerie Zone archives / Archiefgebied
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 33
	A-ulab 240206/01 Grenier Orangerie - Ardoise
Type de matériau Type materiaal	Toiture / dak (-)
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bloc Orangerie Grenier / zolder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief



Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 34 ELM
Type de matériau Type materiaal	Sous-toiture / onder-dak ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bloc Orangerie Grenier / zolder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief




Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 35 ELM
Type de matériau Type materiaal	Calorifuge / thermische isolatie ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	Toit / Dak Bloc Orangerie Grenier / zolder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief






Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 36
	A-ulab 240221/22 +0 Local cour - Corde
Type de matériau Type materiaal	Corde / touw ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Local cour Loca
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief

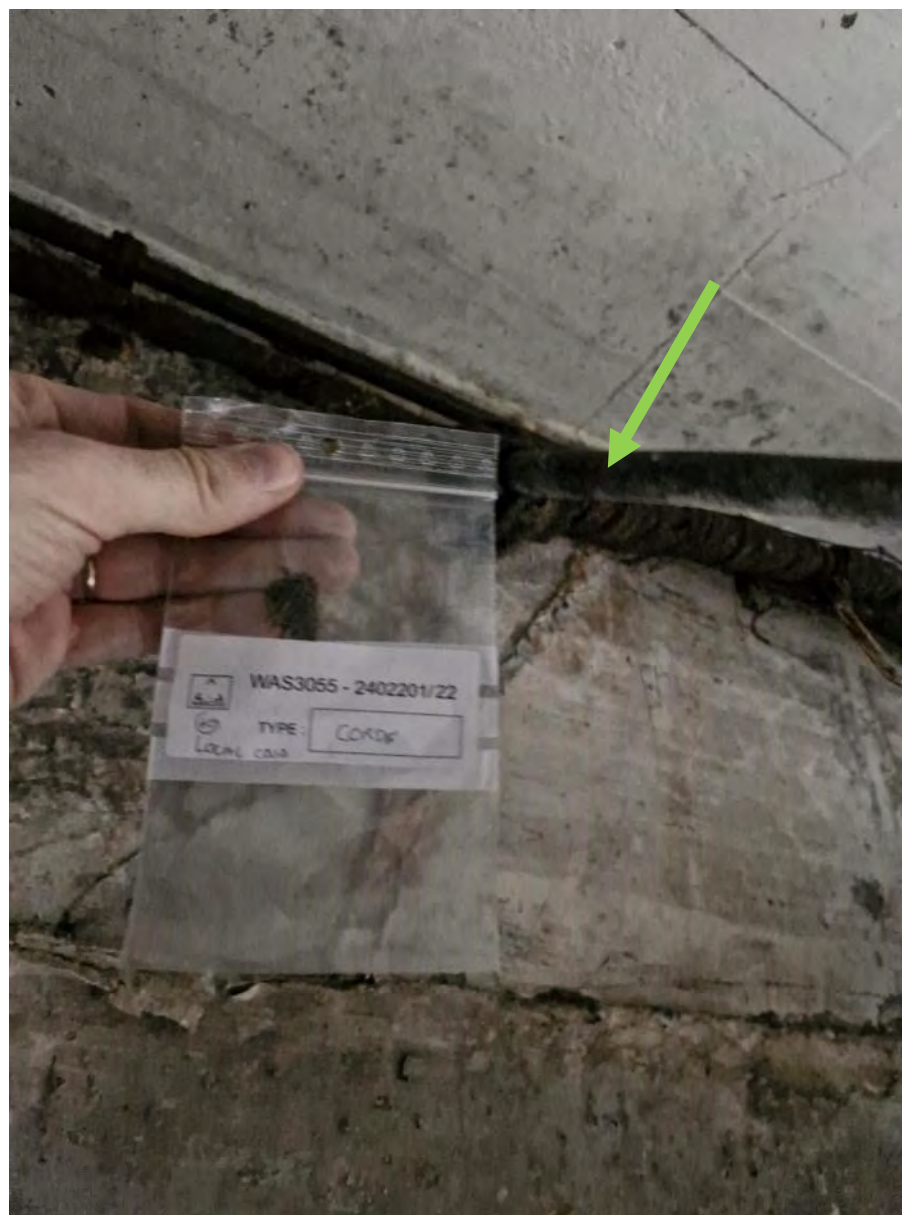

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 37
	A-ulab 240221/23 +0 Local cour - Plaque de faux plafond
Type de matériau Type materiaal	Plaque plafond ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	+0 Local cour Loca
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief

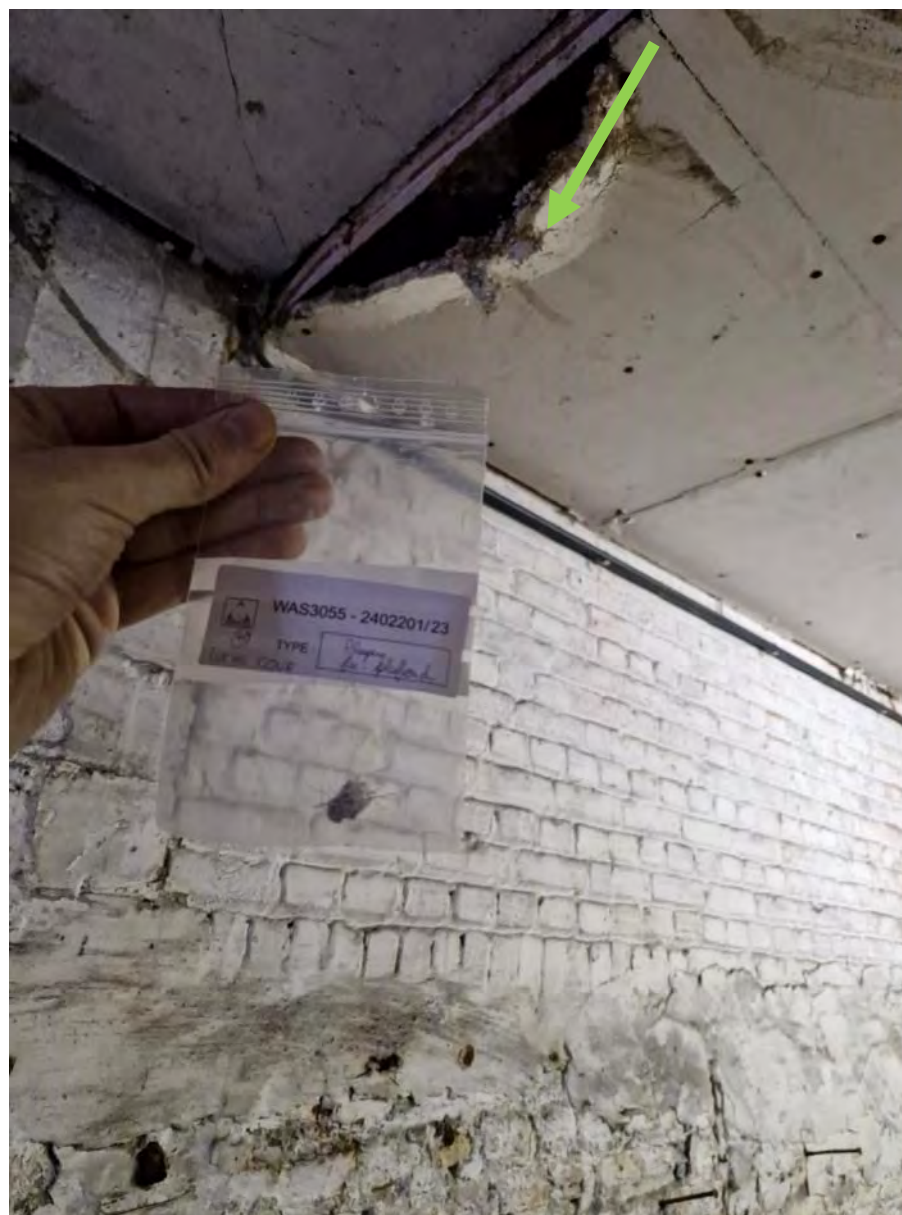

Caractéristiques - Kenmerken	
Numéro de l'application et des échantillons éventuels Nummer van de toepassing en de eventuele monsters	WAS3055 - 38
	A-ulab 240318/30 Bât 57 -1 Cave - Peinture
Type de matériau Type materiaal	Peinture / verf ()
Localisation(s) exacte(s) du matériau suspect Precieze plaats(en) van het verdachte materiaal	-1 Bâtiment n°57 (vide) Caves / Kelder
Nombre et endroits de prélèvements dans le matériau suspect Aantal en plaatsen van monsternamen in het verdachte materiaal	-
Quantité approximative du matériau suspect concerné par la présente fiche Geraamde hoeveelheid van het verdachte materiaal betrokken bij deze fiche	
Accessibilité de ce matériau suspect Toegankelijkheid van dit verdachte materiaal	Accessible / Toegankelijk
Traitement de surface Oppervlaktebehandeling	-
Etat de dégradation, dommages éventuels et leur étendue Graad van beschadiging, eventuele schade en omvang ervan	
Remarques Opmerkingen	-
Conclusion Besluit	
Présence ou absence d'amiante Aanwezigheid of afwezigheid van asbest	Négatif / Negatief



2. TABLEAU RÉCAPITULATIF / SAMENSTELLEND TAFEL

ELM = Expert Lui-même (Expert zichzelf)						Oui / Ja	A = Amosite / Amosiet						Quantités estimées Geschatte hoeveelheden
A/C = Amiante-Ciment / Asbest-cement						Non / Nee	C=Chrysotile / Chrysotiel						
						Suspicion / Verdacht	CC = Crocidolite / Crocidoliet						
Localisation / Localisatie		Application / Toepassing			Amiante / Asbest					Fiche	Ph/F oto	Quantité / Hoeveelheid	
	Etage/Verdiep	Type	Détails / Details	Etat / Staat	Amiante Asbest	M.C.A. A.H.M.	Labo.	Echantillon Monster	N°	N°			
Bloc Orangerie	+0	Local scanner	Soubassement / Baseren	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	A-ulab	240206/07 +0 Orangerie	01	01a --> 01d	30 m²		
Bloc Orangerie	+0	Local scanner	tablettes de fenêtre / raamplanken	bon état / goede conditie	Oui / Ja	Massal	ELM		02	02a --> 02c	3 pcs/stks		
Bloc Orangerie	+2	Comble / Zolder	Débris / Brokstukken	dégradé / gedegradeerd	Oui / Ja	A/C	ELM		03	03a --> 03b	à déterminer / nader te bepalen		
Bâtiment principal	-1/+0/+2/+3/+4	Zone archives / Archiefgebied	caisson monte-charge / goederenliftkast	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	A-ulab	240206/12 +2 Bâtiment principal - Paroi monte-charge	04	04a --> 04f	5 m² / étage/vloer		
Bâtiment principal	-1	Caves / Kelder	Tuyau / Buizen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		05	05a --> 05b	2 pcs / stks		
Bâtiment principal	-1	Caves / Kelder	Gaine / omhulsel	dégradé / gedegradeerd	Oui / Ja	A/C	ELM		06	06a --> 06d	6 mct		
Bâtiment principal	+0	Local électrique / Elektrische kamer	fusibles / zekeringen	bon état / goede conditie	Oui / Ja		ELM		07	07a	12 pcs / stks		
Bâtiment principal	+0	Chaudière / stookruimte	Tuyau / Buizen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		08	08a	2 mct		
Bâtiment principal	+0	Chaudière / stookruimte	Joint de brides / Flens pakking	inconnu / onbekend	Suspicion / Verdacht		ELM		09	09a	à déterminer / nader te bepalen		
Bâtiment principal	+4	Zone archives / Archiefgebied	dalle + colle plaat + lijm	dégradé / gedegradeerd	Oui / Ja	Colle / Lijm	A-ulab	240206/11 +4 Bâtiment principal - Dalle et colle	10	10a --> 10c	12 m²		
Bâtiment principal	+5	Machinerie ascenseur / Liftmachines	Patins de freins / Remblokken	inconnu / onbekend	Oui / Ja		ELM		11	11a --> 11d	4 pcs / stks		
Bâtiment principal	+5	Zone archives / Archiefgebied	fusibles / zekeringen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	-	ELM		12	12a	3 pcs / stks		
Bâtiment principal	Toit / Dak	Toiture / Dak	Toiture ondulée / Golfplaten dak	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		13	13a	3 m²		
Garage 1	+0	Garage	Tuyau / Buizen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		14	14a	2 mct		
Bâtiment n°59	+3	Grenier / zolder	Sous-toiture / onder-dak	bon état / goede conditie	Oui / Ja	Menuiserie	ELM		15	15a --> 15c	350 m²		
Bâtiment n°59	Toit / Dak	Toiture / Dak	Ardoises / Leien	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	A-ulab	240221/25 B59 +3 grenier - Ardoise toit	16	16a --> 16b	300 m²		
Bâtiment n°57 (vide/leeg)	-1	Caves / Kelder	Tablette / Tablet	bon état / goede conditie	Oui / Ja	Massal	ELM		17	17a	1 pc / stk		
Bâtiment n°57 (vide/leeg)	+1/+2	WC	Tuyau / Buizen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		18	18a --> 18c	2 pcs / stks		
Conciergerie	-1	Caves / Kelder	Tuyau / Buizen	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		19a	19a --> 19b	4 mct (Ø 40cm)		
Conciergerie	-1	Caves / Kelder	Gaine / omhulsel	bon état / goede conditie	Oui / Ja	A/C	ELM		19b	19a --> 19b	1 mct		
Atelier	+0	Local	tablettes de fenêtre / raamplanken	bon état / goede conditie	Oui / Ja	Massal	ELM		20	20a --> 20c	4 pcs / stks		
Bâtiment terrain vague / Woestenij gebouw	+0	Local	Tablette / Tablet	bon état / goede conditie	Oui / Ja	Massal	ELM		21	21a	1 pc / stk		

ELM = Expert Lui-même (Expert zichzelf)						Oui / Ja	A = Amosite / Amosiet				
A/C = Amiante-Ciment / Asbest-cement						Non / Nee	C=Chrysotile / Chrysotiel				
						Suspicion / Verdacht	CC = Crocidolite / Crocidoliet				
Localisation / Localisatie		Application / Toepassing			Amiante / Asbest				Fiche	Ph/F oto	
	Etage/Verdiep	Type	Détails / Details	Etat / Staat	Amiante Asbest	M.C.A. A.H.M.	Labo.	Echantillon Monster	N°	N°	
Tout bâtiment / alle gebouwen	/	/	mastic vitrage / glaskit		Non / Nee	-	A-ulab	Ech2, Joints de fenêtre 240206/05 +1 Orangerie - Mastic vitrier 240206/09 +5 Bâtiment principal (Machine ascenseur) - Mastic vitrier 240221/15 Orangerie +0 - Mastic vitrtier 240318/37 Atelier +0 Labo - Mastic vitrier	22	22a --> 22e	
Tout bâtiment / alle gebouwen	/	/	Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister		Non / Nee	-	A-ulab	240206/02 Grenier Orangerie - Enduit mural 240206/03 +1 Orangerie - Enduit plafond 240206/10 +5 Bâtiment principal - Enduit plafond 240206/13 +2 Bâtiment principal - Enduit mural 240221/16 Rez local palette - Plafonnage 240221/18 Bâtiment principal -1 côte Vanderghage - Plafonnage 240221/24 B59 +3 grenier - Enduit plafond 240221/26 B59 +3 grenier - Enduit mural 240221/27 B59 +1 local secrétariat - Enduit mural 240206/29 Bât 57 +0 Hall - Enduit mural 240318/31 Bât 57 -1 Cave - Enduit mural 240318/32 Bât 57 +1 Chambre - Enduit mural 240318/33 Bât 57 +2 Chambre - Enduit plafond 240318/34 Bât 57 +3 Hall - Enduit mural	23	23a --> 23h	
Bâtiment principal	-1/+1	Zone archives / Archiefgebied Caves / Kelder	Calorifuge / thermische isolatie		Non / Nee	-	A-ulab	240206/08 +1 Bâtiment central - Calorifuge 240221/17 Bâtiment principal -1 cave - Calorifuge coude 240221/20 -1 Cave - Calorifuge 240221/21 +0 Local cour - Résidu calorifuge	24	24a --> 24h	
Local technique (Puslion)	+0	Local	Calorifuge / thermische isolatie		Non / Nee		A-ulab	240318/36 Atelier +0 - Calorifuge	25	25a --> 25c	
Conciergerie	-1	Caves / Kelder	Calorifuge / thermische isolatie		Non / Nee		A-ulab	240318/35 Conciergerie -1 Chaufferie - Calorifuge	26	26a --> 26b	
Conciergerie	-1	Chaufferie / stookruimte	Chaudière / Ketel		Non / Nee		ELM		27	27a	
Bâtiment principal	-1	Caves / Kelder	Corde / touw		Non / Nee		A-ulab	240221/19 Bâtiment principal -1 - Corde	28	28a	
Bâtiment principal	+0	Chaufferie / stookruimte	Chaudière / Ketel		Non / Nee		ELM		29	29a	
Bâtiment principal	+4	Zone archives / Archiefgebied	Dalle de faux plafond / Valse plafondtegels		Non / Nee		A-ulab	240206/14 +4 Bâtiment principal - Dalle de faux plafond	30	30a	
Bâtiment principal	Toit / Dak	Toitures / Dakken	Roofing		Non / Nee		A-ulab	Ech1, Roofing toiture (Façade avant) Ech3, Roofing verrière (partie ancienne) Ech4, Roofing - Ascenseur Ech5, Roofing - Trappe escalier (vieux roofing)	31	31a --> 31d	
Bloc Orangerie	+1	Zone archives / Archiefgebied	Sol / grond		Non / Nee	-	A-ulab	240206/06 +1 Orangerie - Sol	32	32a	
Bloc Orangerie	Toit / Dak	Grenier / zolder	Toiture / dak		Non / Nee	-	A-ulab	240206/01 Grenier Orangerie - Ardoise	33	33a	
Bloc Orangerie	Toit / Dak	Grenier / zolder	Sous-toiture / onder-dak		Non / Nee		ELM		34	34a	
Bloc Orangerie	Toit / Dak	Grenier / zolder	Calorifuge / thermische isolatie		Non / Nee		ELM		35	35a	
Local cour	+0	Loca	Corde / touw		Non / Nee		A-ulab	240221/22 +0 Local cour - Corde	36	36a	
Local cour	+0	Loca	Plaque plafond / Plafondplaat		Non / Nee		A-ulab	240221/23 +0 Local cour - Plaque de faux plafond	37	37a	
Bâtiment n°57 (vide)	-1	Caves / Kelder	Peinture / verf		Non / Nee		A-ulab	240318/30 Bât 57 -1 Cave - Peinture	38	38a	

3. RAPPORTS D'ANALYSES – ANALYSE RAPPORTEN



Confidentiel

Monsieur Patrice MOUFFE
Redeco
Rue des Sandrinettes, 2
7033 CUESMES

Date d'émission du rapport: 02 Juin 2023

RAPPORT D'ESSAI #RAP-001151 : 231460-001 - PLM
Analyse d'échantillons de matériaux

Référence demande : Archives de Bruxelles

Numéro de DA : DEM-001111

Adresse de prélèvement :

Référence client : 231460

Date de réception : 02/06/2023

Les résultats de la colonne marquée d'un*, sont couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

N° Ech.	Nom échantillon	Analyse	Type(s) d'amiante*	Autre(s) fibre(s)
ANA-005222	Ech1, Roofing toiture (Façade avant)	02/06/2023, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-005223	Ech2, Joints de fenêtre	02/06/2023, EMR	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}
ANA-005224	Ech3, Roofing verrière (partie ancienne)	02/06/2023, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques, Fibres minérales artificielles ^{II}
ANA-005225	Ech4, Roofing - Ascenseur	02/06/2023, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-005226	Ech5, Roofing - Trappe escalier (vieux roofing)	02/06/2023, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}

Fin des résultats couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Légende :^{II} Paramètre non accrédité

Analyse en accord avec la méthode HSG248 : Microscopie à lumière polarisée (MOLP) avec dispersion de couleurs suivant McCrone.

Thomas STRUYVE
 Wascos
 Rue Bel Air, 24
 7190 Ecaussinnes

Date d'émission du rapport: 07 Février 2024

RAPPORT D'ESSAI #RAP-005485 - PLM
Analyse d'échantillons de matériaux

Référence demande : WAS3055 - 240206

Numéro de DA : DEM-005508

Adresse de prélèvement : Archives Ville de Bruxelles

Référence client :-

Date de réception : 07/02/2024

Les résultats de la colonne marquée d'un*, sont couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

N° Ech.	Nom échantillon	Analyse	Type(s) d'analyser	Autres(s) fibres(s)
ANA-024173	240206/01 Grenier Orangerie - Ardoise	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024174	240206/02 Grenier Orangerie - Enduit mural	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024175	240206/03 +1 Orangerie - Enduit plafond	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques, Fibres minérales artificielles ^{II}
ANA-024176	240206/04 +1 Orangerie - Plafonnage couloir	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024177	240206/05 +1 Orangerie - Mastic vitrier	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024178	240206/06 +1 Orangerie - Sol	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024179	240206/07 +0 Orangerie - Salle scanner	07/02/2024, EMR	Chrysotile ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-024180	240206/08 +1 Bâtiment central - Calorifuge	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques, Fibres minérales artificielles ^{II}
ANA-024181	240206/09 +5 Bâtiment principal (Machine ascenseur) - Mastic vitrier	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-024182	240206/10 +5 Bâtiment principal - Enduit plafond	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024183	240206/11 +4 Bâtiment principal - Dalle et colle	07/02/2024, EMR	Chrysotile ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-024184	240206/12 +2 Bâtiment principal - Paroi monte-charge	07/02/2024, EMR	Chrysotile ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024185	240206/13 +2 Bâtiment principal - Enduit mural	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-024186	240206/14 +4 Bâtiment principal - Dalle de faux plafond	07/02/2024, EMR	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}

Fin des résultats couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Légende :

^{II} Paramètre non accrédité

Thomas STRUYVE
 Wascos
 Rue Bel Air, 24
 7190 Ecaussinnes

Date d'émission du rapport: 22 Février 2024

RAPPORT D'ESSAI #RAP-005802 - PLM
 Analyse d'échantillons de matériaux

Référence demande : WAS3055

Adresse de prélèvement : Archives Ville de Bruxelles

Numéro de DA : DEM-005839

Référence client : -

Date de réception : 22/02/2024

Les résultats de la colonne marquée d'un*, sont couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

N° Ech.	Nom échantillon	Analyse	Type(s) d'analyse*	Autres(s) libéré(s)
ANA-025357	240221/15 Orangerie +0 - Mastic vitrier	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-025358	240221/16 Rez local palette - Plafonnage	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025359	240221/17 Bâtiment principal -1 cave - Calorifuge coude	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025360	240221/18 Bâtiment principal -1 côte Vanderghage - Plafonnage	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025361	240221/19 Bâtiment principal -1 - Corde	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025362	240221/20 -1 Cave - Calorifuge	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025363	240221/21 +0 Local cour - Résidu calorifuge	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}
ANA-025364	240221/22 +0 Local cour - Corde	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025365	240221/23 +0 Local cour - Plaque de faux plafond	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025366	240221/24 B59 +3 grenier - Enduit plafond	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-025367	240221/25 B59 +3 grenier - Ardoise toit	22/02/2024, BEH	Chrysotile, Crocidolite ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-025368	240221/26 B59 +3 grenier - Enduit mural	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}
ANA-025369	240221/27 B59 +1 local secrétariat - Enduit mural	22/02/2024, BEH	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}

Fin des résultats couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Légende :

^{II} Paramètre non accrédité

Analyse en accord avec la méthode HSG248 : Microscopie à lumière polarisée (MOLP) avec dispersion de couleurs suivant McCrone.

Thomas STRUYVE
 Wascos
 Rue Bel Air, 24
 7190 Ecaussinnes

Date d'émission du rapport: 19 Mars 2024

RAPPORT D'ESSAI #RAP-006282 - PLM
 Analyse d'échantillons de matériaux

Référence demande : WAS3055 240206

Numéro de DA : DEM-006357

Adresse de prélèvement : Archives Ville de Bruxelles

Référence client :-

Date de réception : 19/03/2024

Les résultats de la colonne marquée d'un*, sont couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

N° Echl	Nom échantillon	Analyse	Type(s) d'analyse	Autres(s) fibrisés
ANA-027507	240206/28 Orangerie +0 local borne - Enduit mural	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}
ANA-027508	240206/29 Bât 57 +0 Hall - Enduit mural	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027509	240318/30 Bât 57 -1 Cave - Peinture	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Non détecté ^{II}
ANA-027510	240318/31 Bât 57 -1 Cave - Enduit mural	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027511	240318/32 Bât 57 +1 Chambre - Enduit mural	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Rares Fibres organiques ^{II}
ANA-027512	240318/33 Bât 57 +2 Chambre - Enduit plafond	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027513	240318/34 Bât 57 +3 Hall - Enduit mural	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027514	240318/35 Conciergerie -1 Chaufferie - Calorifuge	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027515	240318/36 Atelier +0 - Calorifuge	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}
ANA-027516	240318/37 Atelier +0 Labo - Mastic vitrier	19/03/2024, ASP	Non détecté ^{II}	Fibres organiques ^{II}


*in des résultats couverts par l'agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.


Légende :

^I Paramètre non accrédité

4. ZONES DE SITUATION DES APPLICATIONS AMIANTÉES / GEBIEDEN VAN DE ASBESTHOUDENDE TOEPASSINGEN

Etage/Verdiep -1

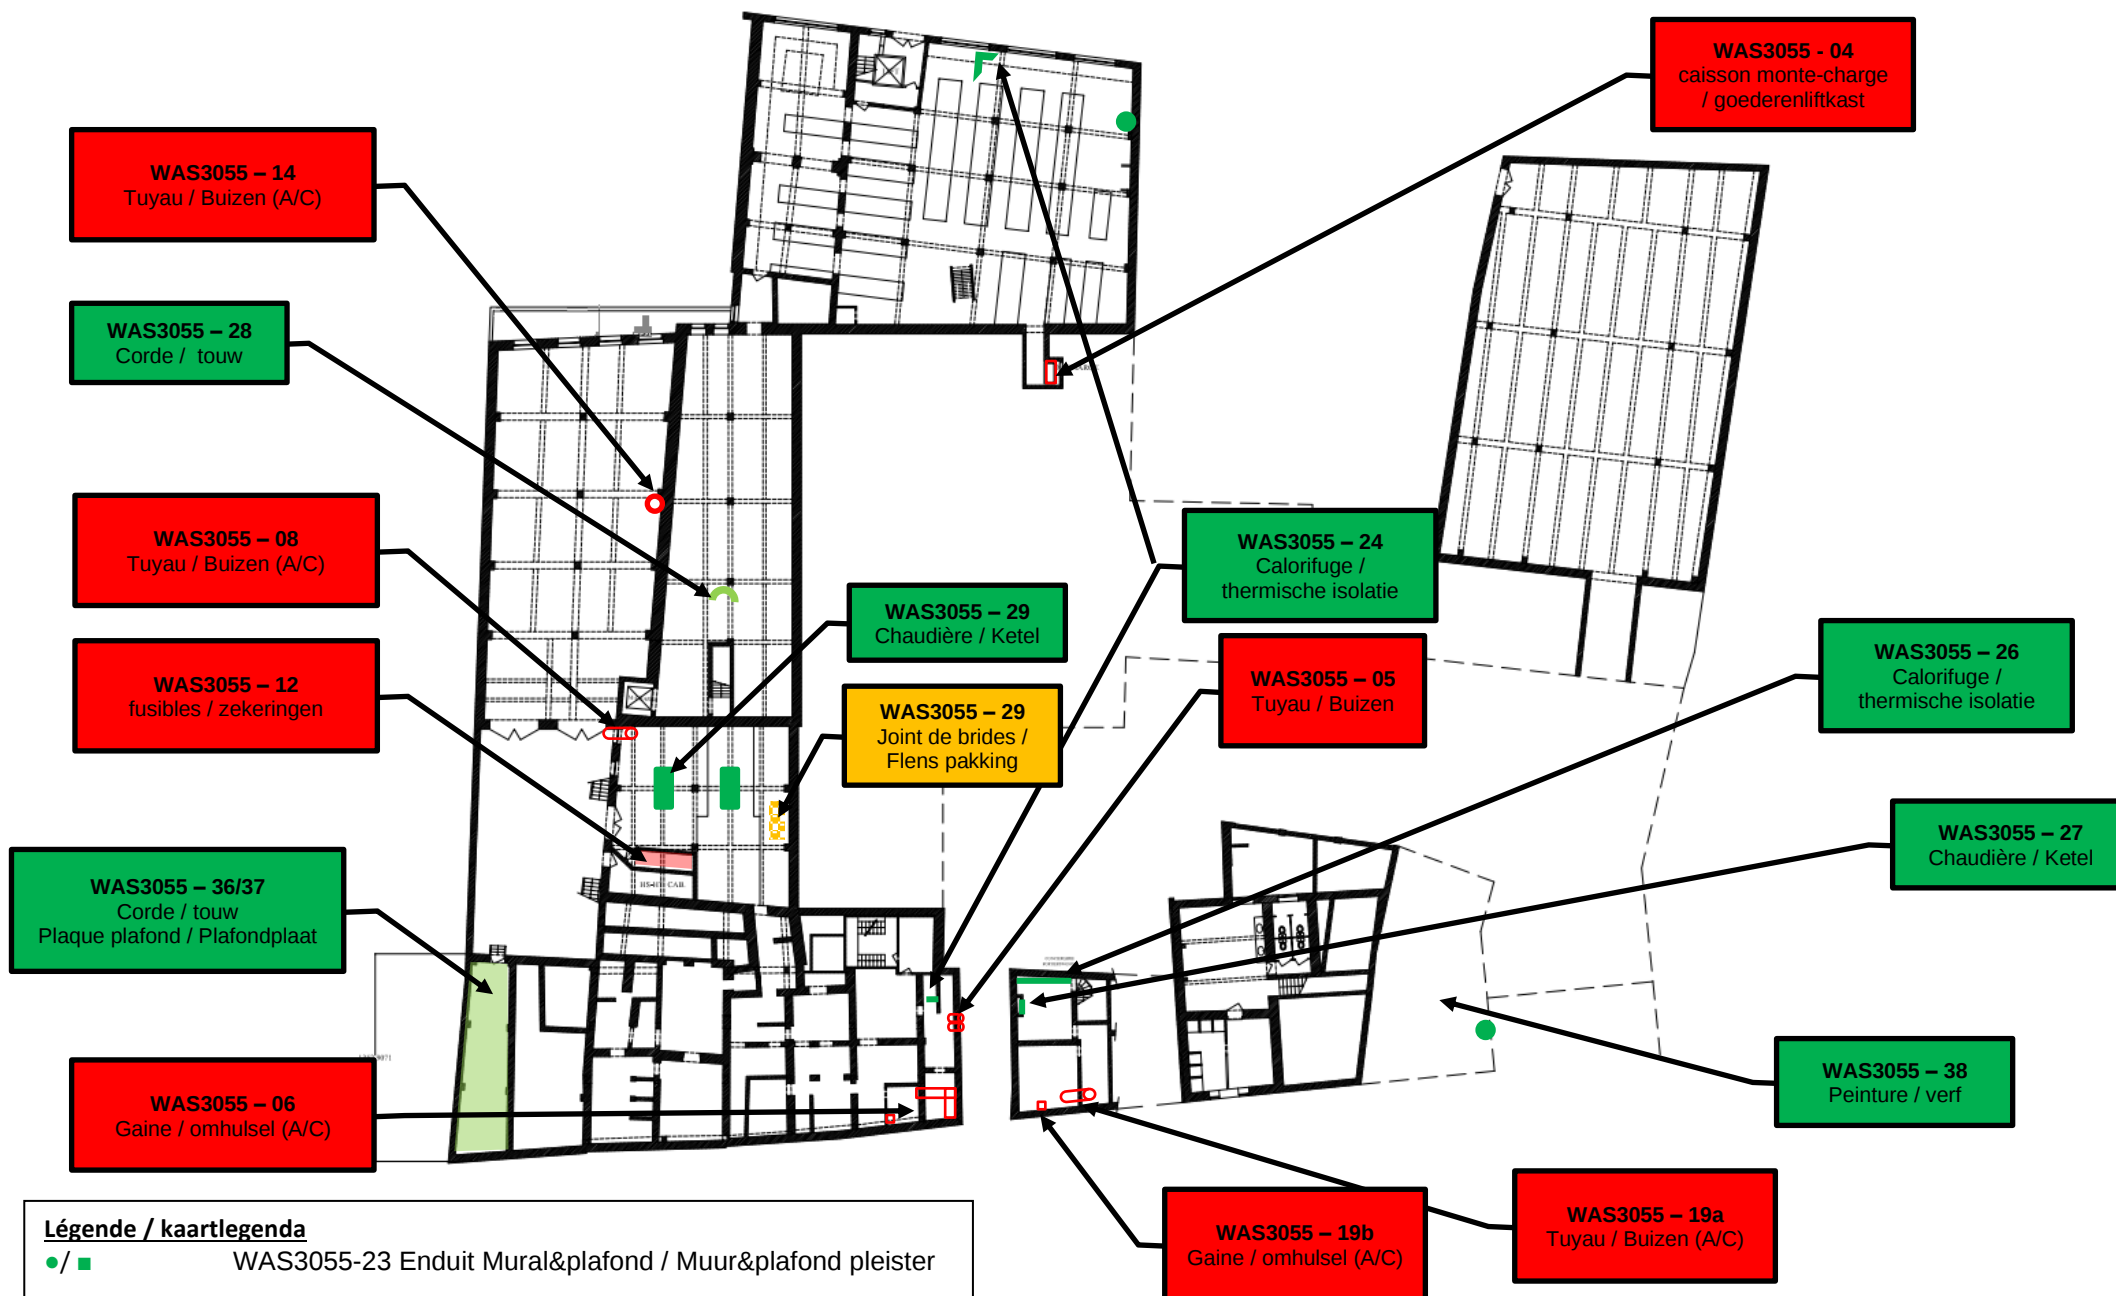

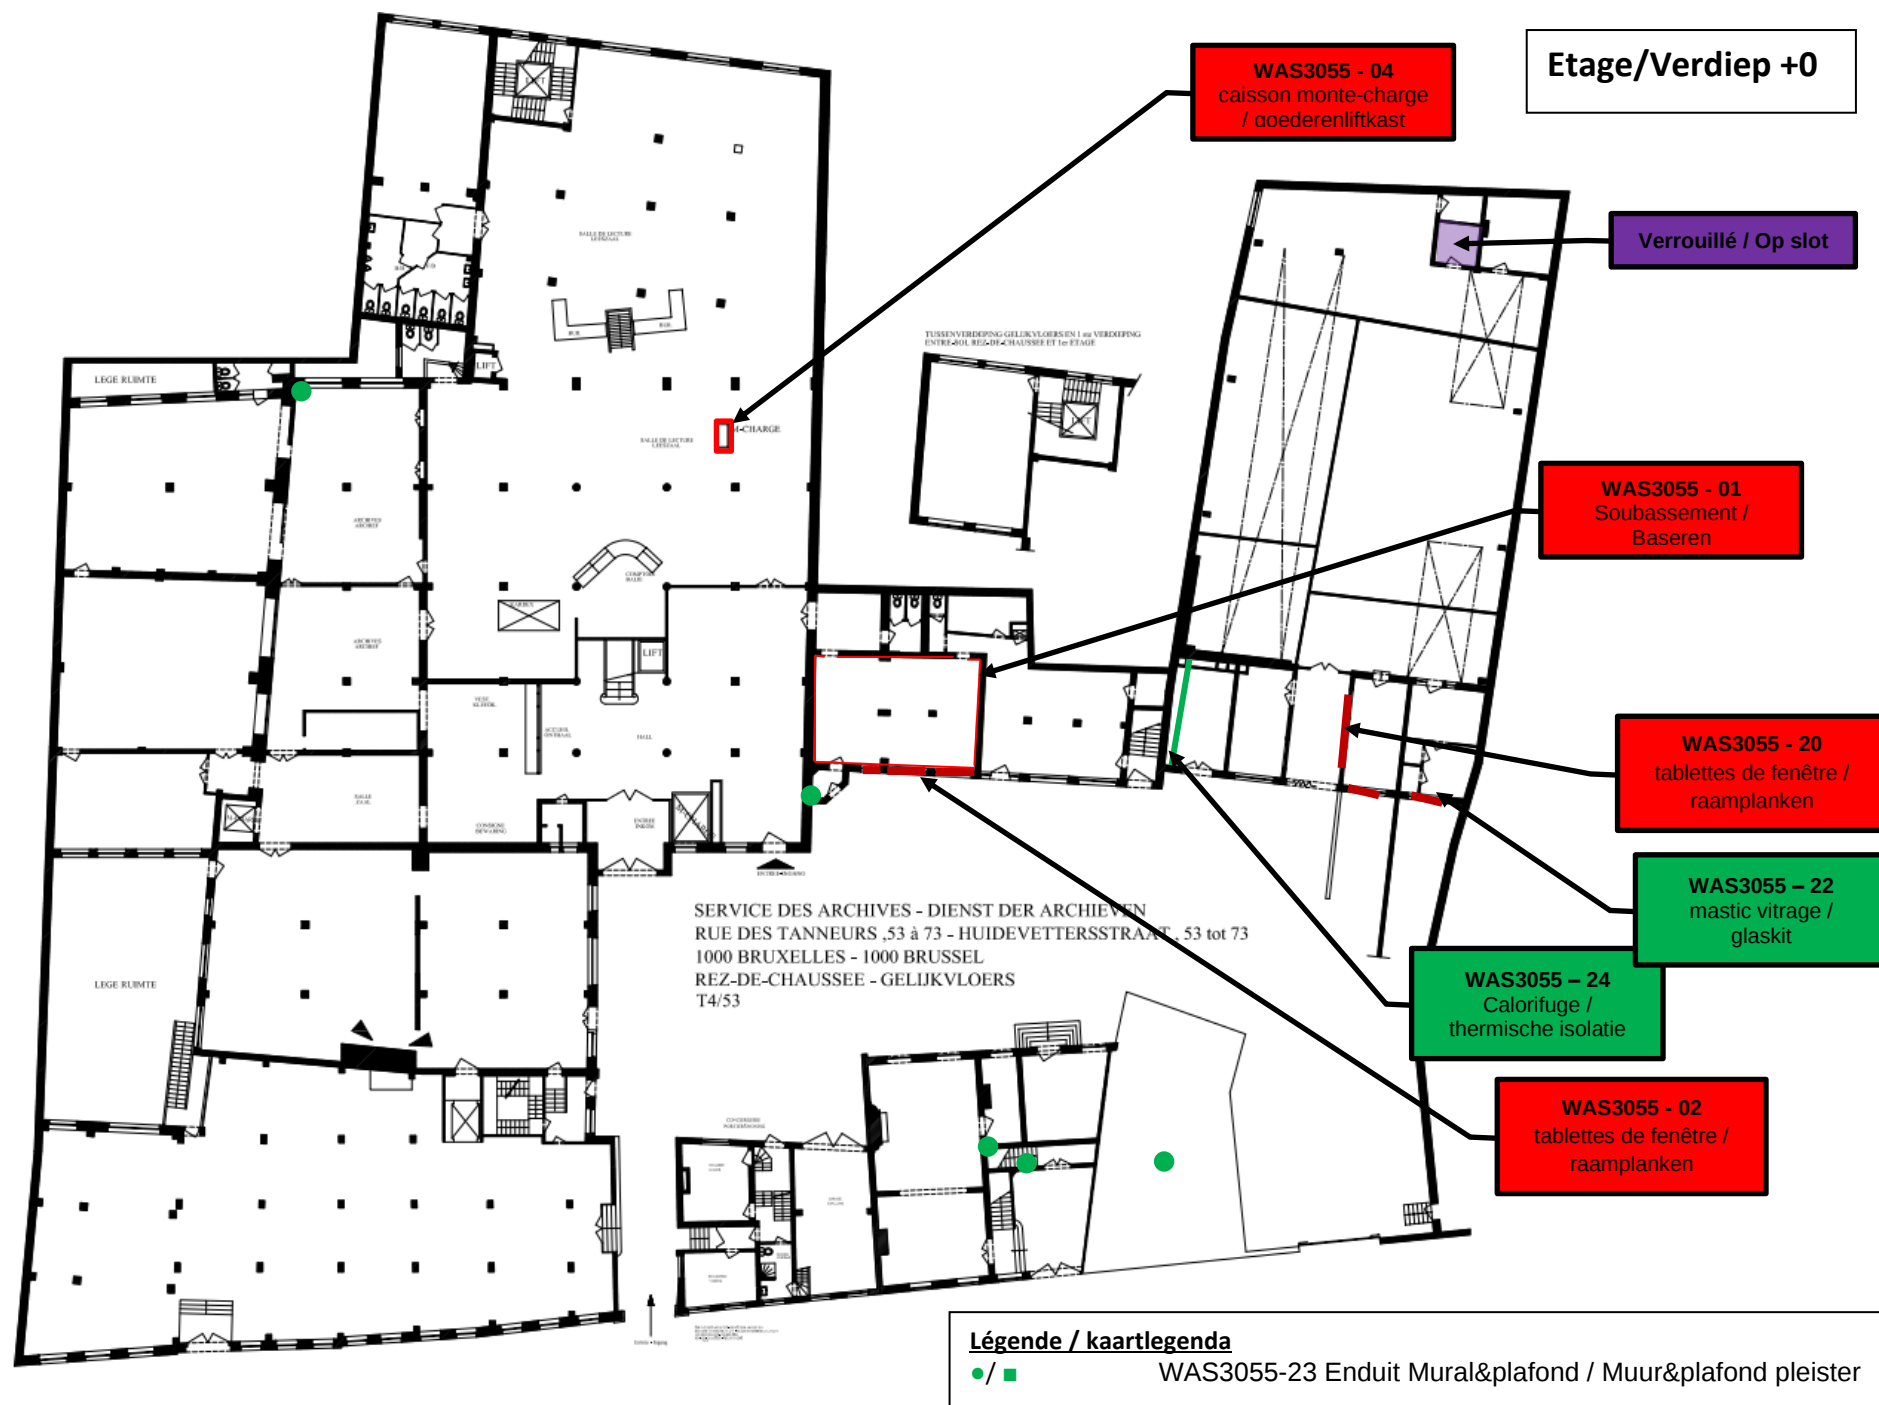

Légende / kaartlegenda

● / ■ WAS3055-23 Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister

Etage/Verdiep +1

WAS3055 - 04
caisson monte-charge
/ goederenliftkast

WAS3055 - 24
Calorifuge /
thermische isolatie


WAS3055 - 32
Sol / grond

WAS3055 - 22
mastic vitrage /
glaskit

WAS3055 - 18
Tuyau / Buizen (A/C)

SERVICE DES ARCHIVES - DIENST DER ARCHIEVEN
RUE DES TANNEURS, 53 à 73 - HUIDEVETTERSSTRAAT, 53 tot 73
1000 BRUXELLES - 1000 BRUSSEL
1er ETAGE - 1ste VERDIEPING
T4/53

MEZZANINE
MEZZANINE

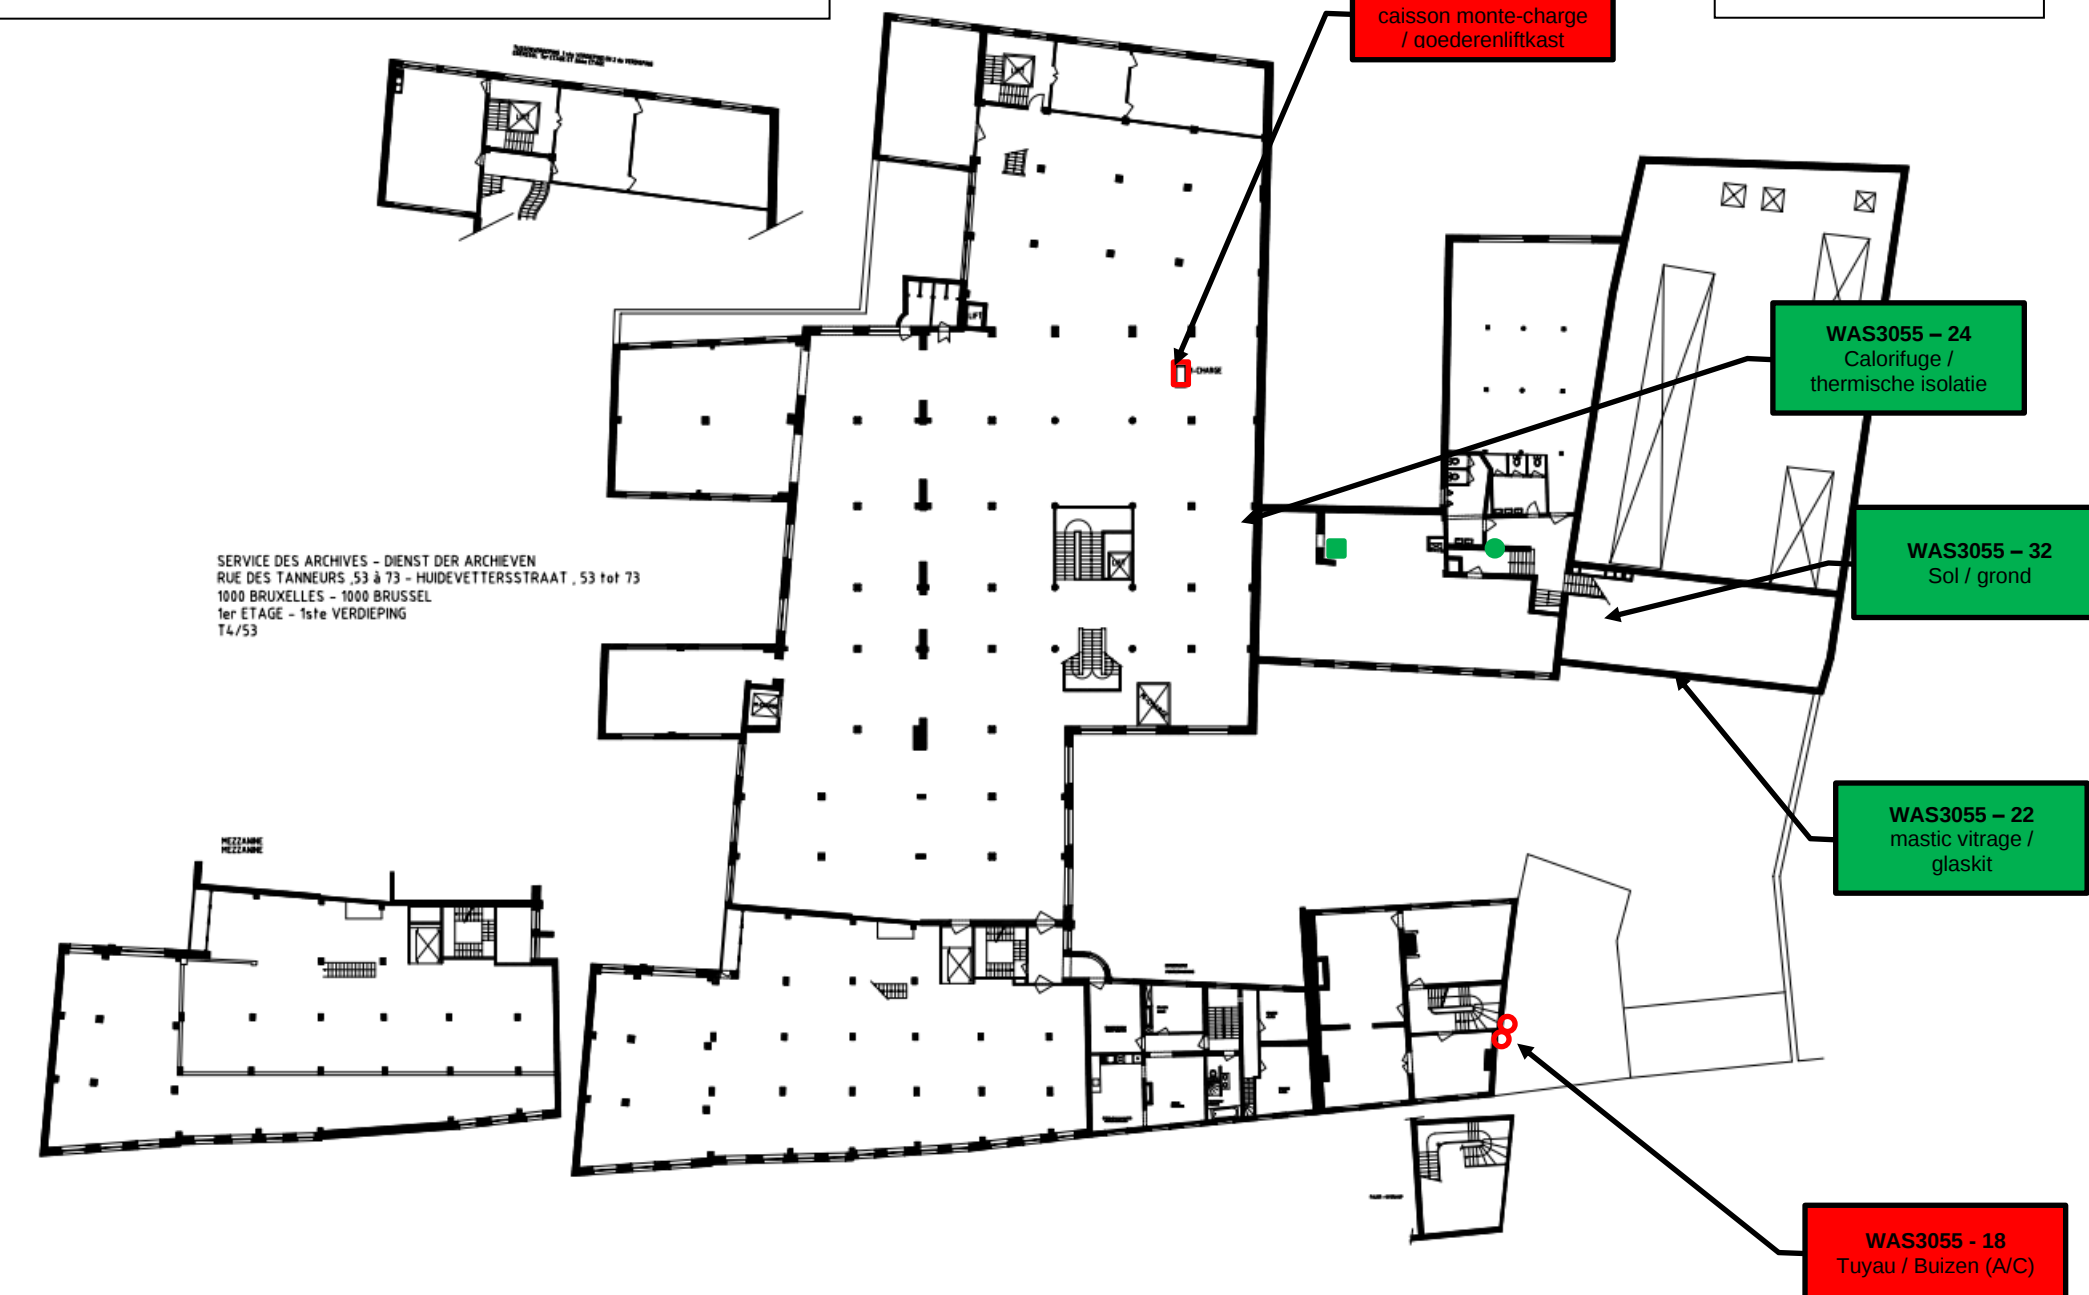


Légende / kaartlegenda

● / ■ WAS3055-23 Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister

Etage/Verdiep +2

WAS3055 - 04
caisson monte-charge
/ oederenliftkast

WAS3055 - 03
Débris / Brokstukken

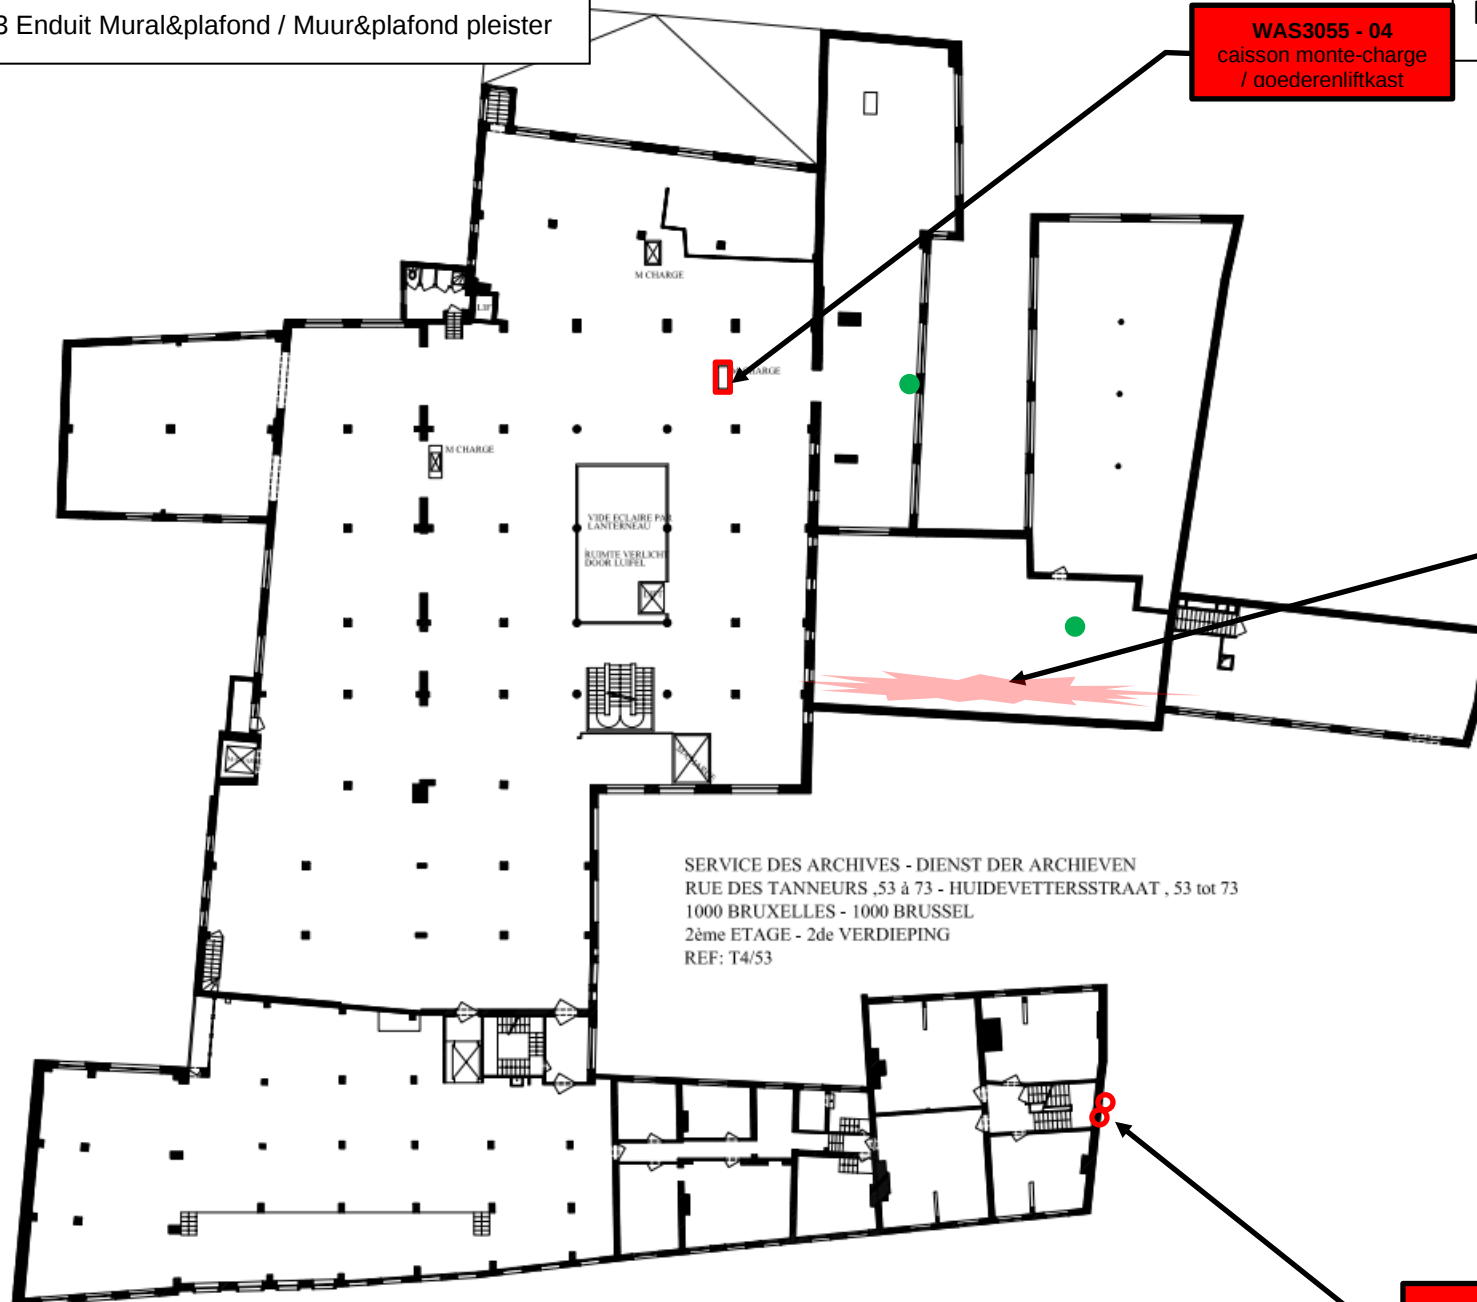


SERVICE DES ARCHIVES - DIENST DER ARCHIEVEN
RUE DES TANNEURS ,53 à 73 - HUIDEVETTERSSTRAAT , 53 tot 73
1000 BRUXELLES - 1000 BRUSSEL
2ème ETAGE - 2de VERDIEPING
REF: T4/53

WAS3055 - 18
Tuyau / Buizen (A/C)

Etage/Verdiep +3

GRENIER - ZOLDER

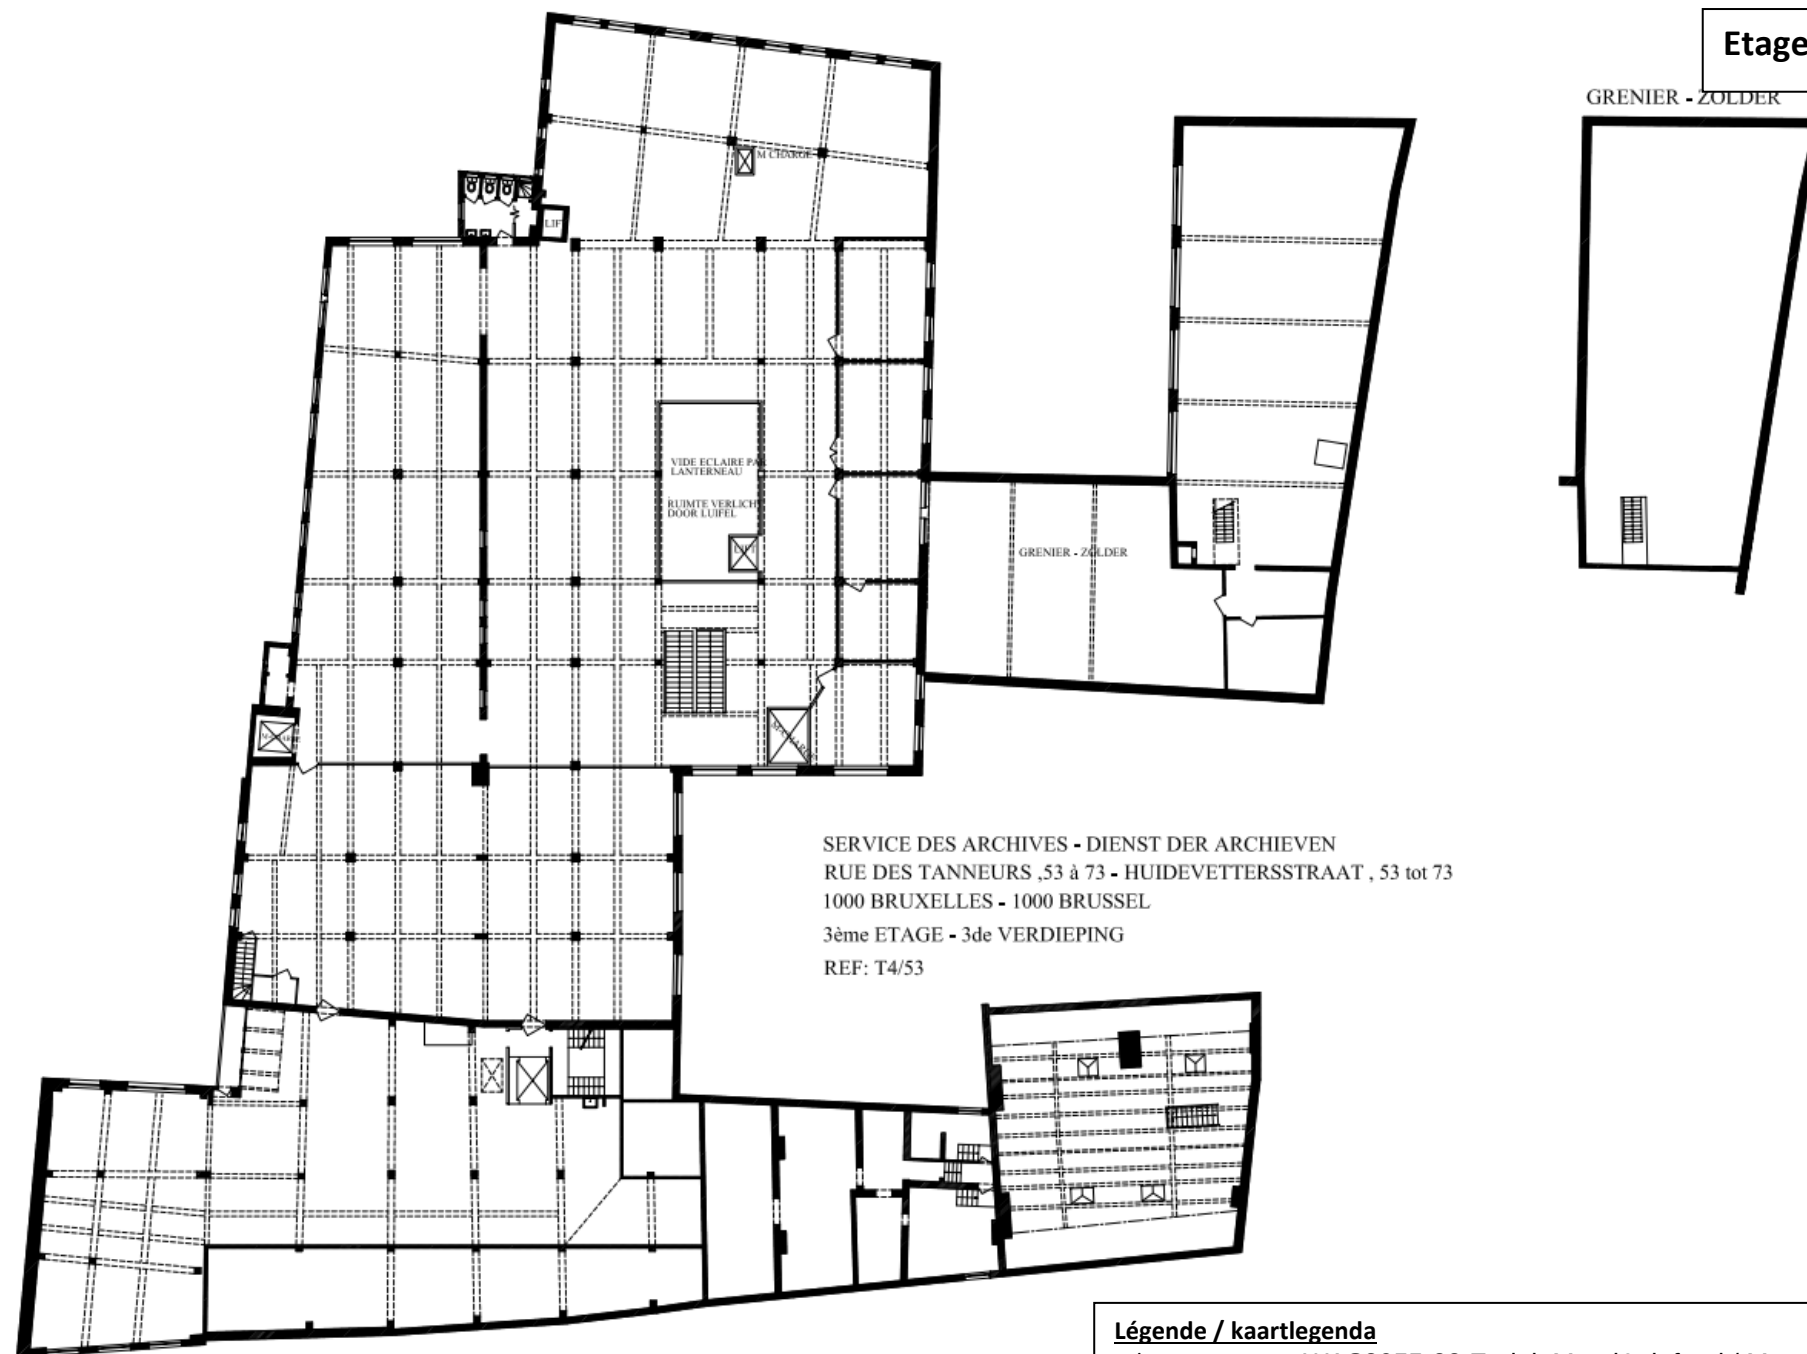


Légende / kaartlegenda



WAS3055-23 Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister

Légende / kaartlegenda

●/■ WAS3055-23 Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister

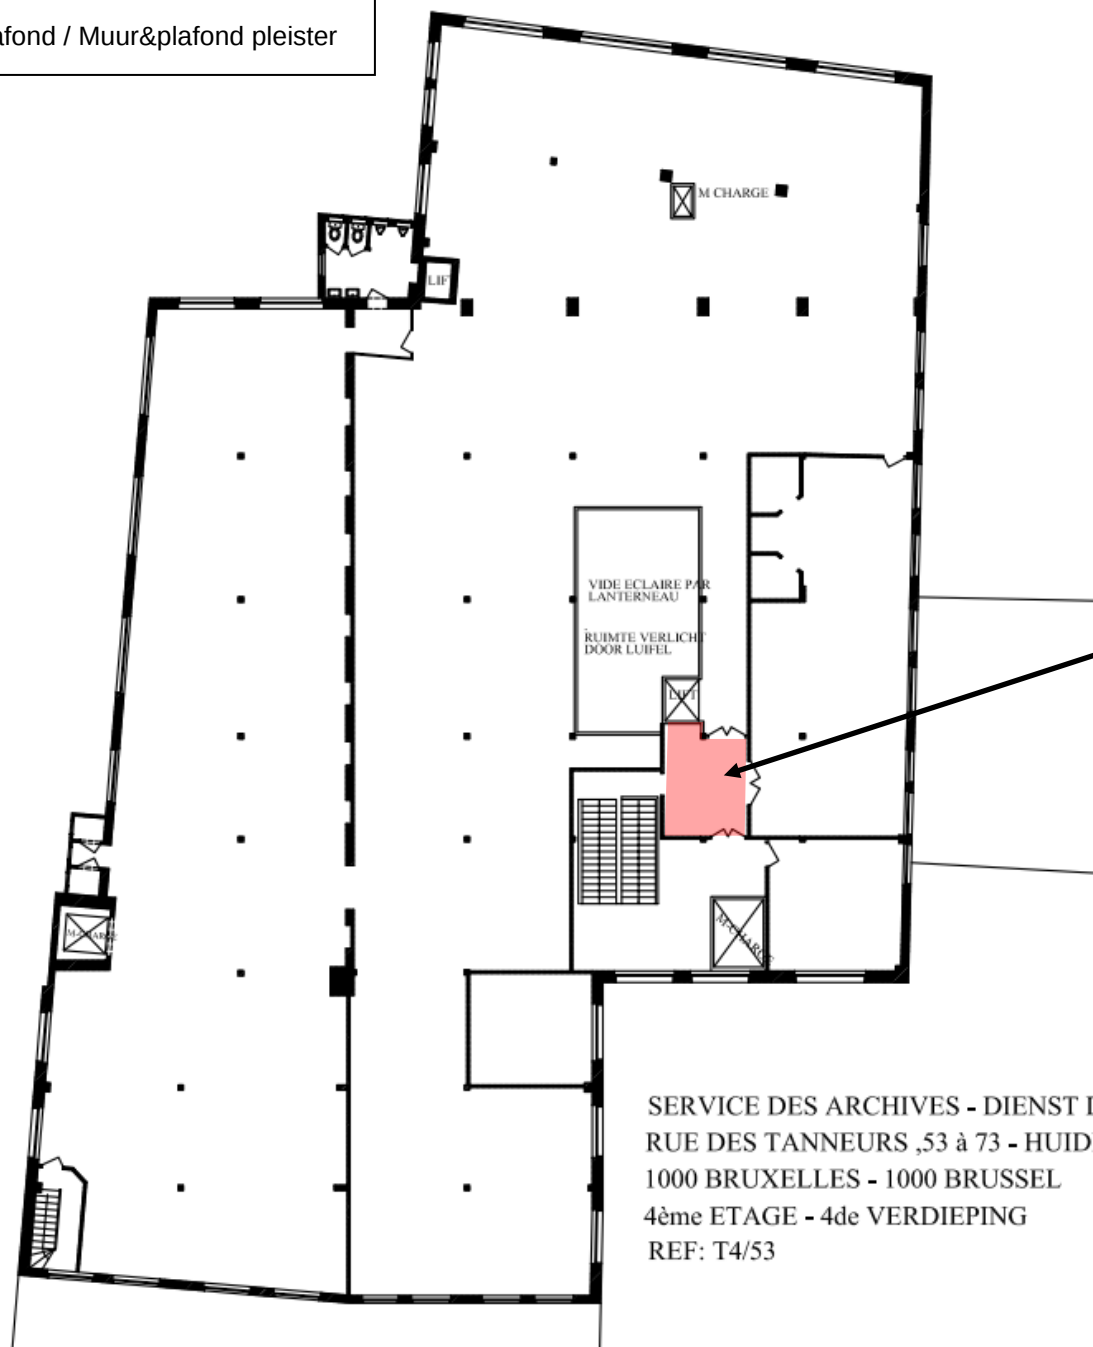Etage/Verdiep +4

WAS3055 - 10
dalle + colle
plaque + lijm

Légende / kaartlegenda

●/■ WAS3055-23 Enduit Mural&plafond / Muur&plafond pleister


DIENST DER ARCHIEVEN


73 - HUIDEVETTERSSTRAAT , 53 tot 73

BRUSSEL

5ème ETAGE - 5de VERDIEPING

REF: T4/53

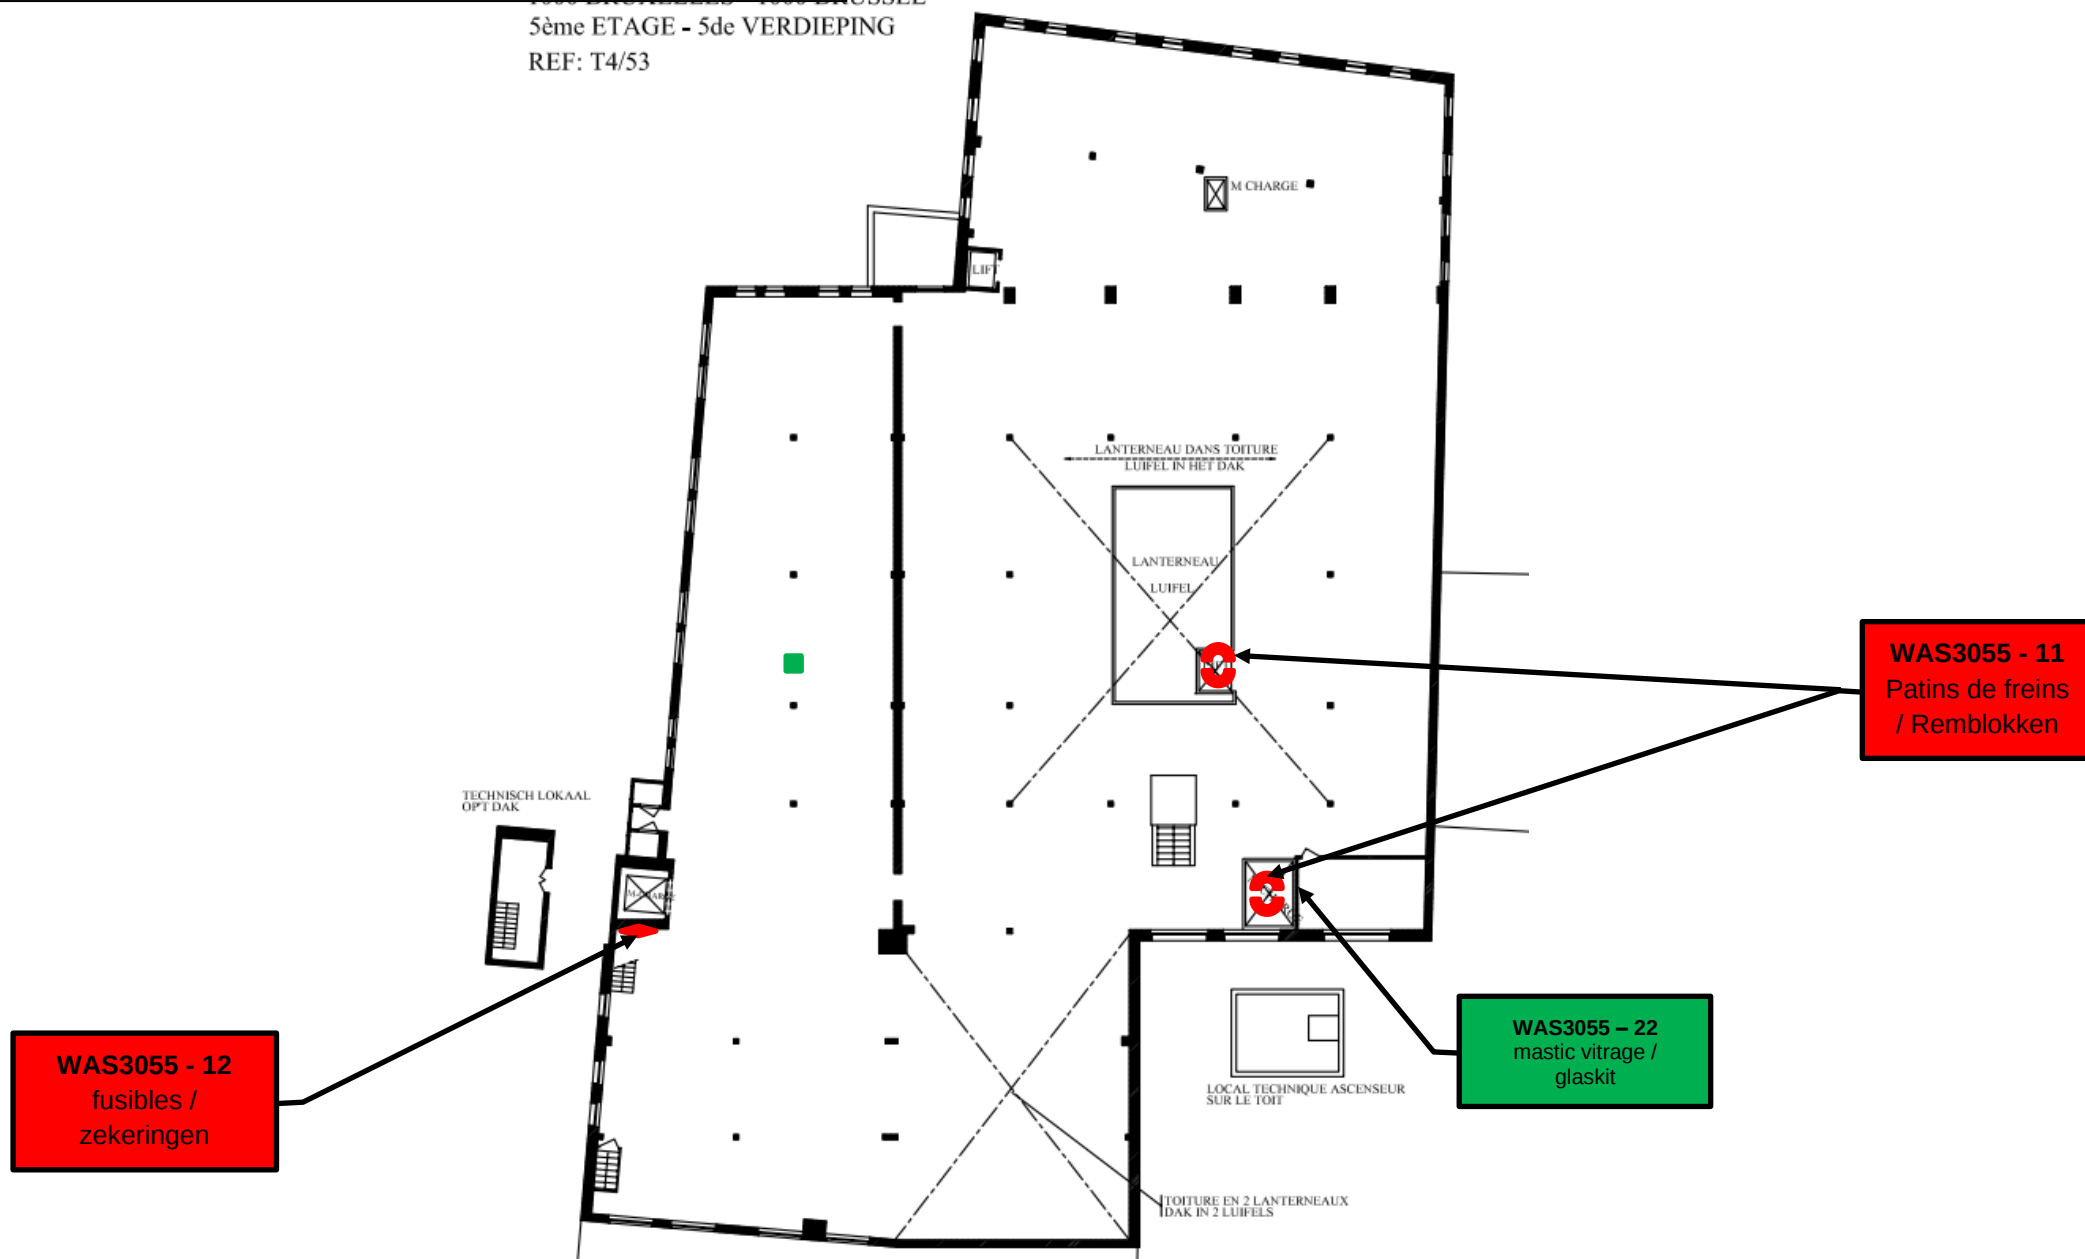Etage/Verdiep +5

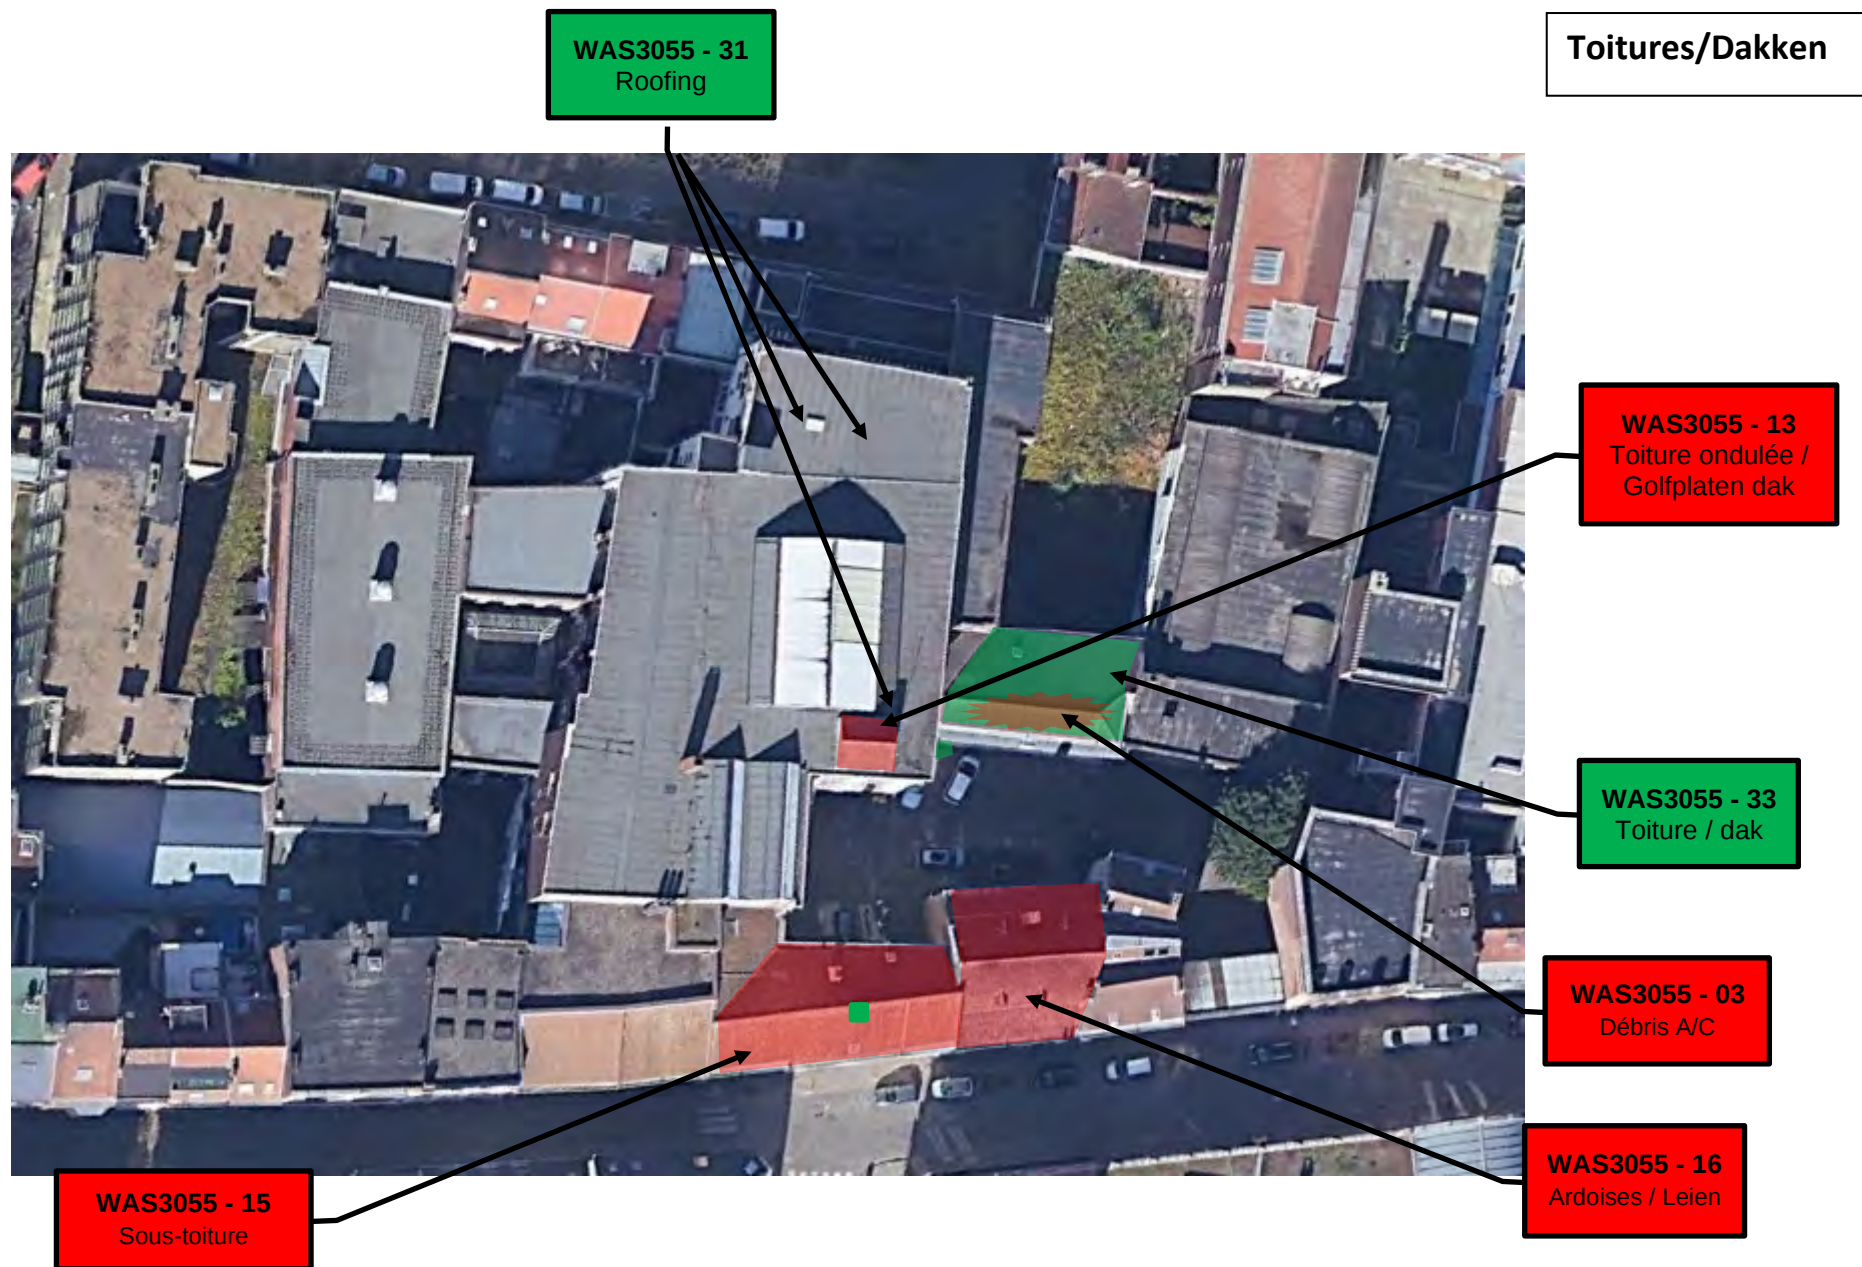

5. EVALUATION GÉNÉRALE DES RISQUES / ALGEMENE EVALUATIE VAN DE RISICO'S

Pas d'autres risques hormis les applications amiantées.

Behalve de aanwezigheid van asbesthoudende materialen zijn er geen andere risico's te melden.

6. RECOMMANDATIONS ET PROGRAMME DE GESTION / AANBEVELINGEN EN BEHEERSPROGRAMMA

Vu les applications de Matériaux Contenant de l'Amiante (MCA) présentes, le programme de gestion doit être immédiatement mis en application en attendant l'élimination, conformément à :

Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante.

Section III. - Programme de gestion

Art. 12.

§ 1er. L'employeur qui, sur base de l'inventaire, a constaté la présence d'amiante dans son entreprise, établit un programme de gestion. Ce programme vise à maintenir l'exposition à l'amiante des travailleurs appartenant ou non au personnel de l'entreprise au niveau le plus bas possible. Ce programme est régulièrement mis à jour. § 2. Le programme de gestion comporte :

1° une évaluation régulière, au moins annuelle, de l'état de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante par une inspection visuelle; 2° les mesures de prévention à mettre en œuvre ; 3° les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils sont susceptibles d'être heurtés ou détériorés.

Les mesures visées dans l'alinéa 1er, 3°, peuvent impliquer que les matériaux contenant de l'amiante soient fixés, encapsulés, entretenus, réparés ou enlevés selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Gezien de asbesthoudende materialen (AHM) hiervan, moet het beheersprogramma direct toegepast worden in afwachting van verwijdering in overeenstemming met:

Koninklijk besluit 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Afdeling III. - Beheersprogramma

Art. 12.

§ 1 De werkgever die uit de inventaris opmaakt dat er asbest aanwezig is in zijn onderneming, stelt een beheersprogramma op. Dit programma heeft tot doel de blootstelling aan asbest van de werknemers, die al dan niet behoren tot het personeel van de onderneming, zo laag mogelijk te houden. Dit programma wordt regelmatig bijgewerkt.

§ 2. Het beheersprogramma omvat :

1° een regelmatige beoordeling, minstens eenmaal per jaar, door middel van visuele inspectie van de toestand van het asbest en het asbesthoudend materiaal;

2° de toe te passen preventiemaatregelen;

3° de maatregelen die genomen worden met een overeenkomstige werkplanning wanneer blijkt dat het asbest en het asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of zich bevindt op plaatsen waar het beroerd of beschadigd kan worden.

De maatregelen bedoeld in het eerste lid, 3° kunnen inhouden dat het asbesthoudend materiaal wordt gefixeerd, ingekapseld, onderhouden, hersteld of verwijderd volgens de voorwaarden en de nadere regels bepaald bij dit besluit.