

Asbestinventarisatetest

Langen Eiken 11, 3272 Scherpenheuvel-Zichem



Attestnummer : 20250618-000390.000

Uitgegeven op : 18.06.2025

Geldig tot : 18.06.2030



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7

Asbestmaterialen

3

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 2 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 1 | Asbestmateriaal | Dringend maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat :

Procescertificaat : All safety controls - ORG-QU37Z

KBO-nummer : 0790144380

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Leeswijzer | 2 |
| Geïnspecteerde zones | 5 |
| Zone 1: Hoofdgebouw..... | 6 |
| Plan 1.1: Kelder..... | 7 |
| Plan 1.2: Gelijkvloers..... | 8 |
| Plan 1.3: 1ste verdiep..... | 10 |
| Plan 1.4: Zolder/dak..... | 11 |
| Zone 2: Bijgebouw..... | 12 |
| Plan 2.1: Bijgebouw plan..... | 13 |
| Zone 3: Asfalt..... | 14 |
| Plan 3.1: Asfalt plan..... | 15 |
| Asbestmaterialen | 16 |
| Fiche 1: Vloerzeil (vinylvloer)..... | 17 |
| Fiche 2: Rookgaskanaal..... | 20 |
| Fiche 3: Golfplaten op dak zolder..... | 23 |
| Fiche 4: Pakking/dichting aan cv ketel..... | 26 |
| Fiche 5: Golfplaten op dak wc..... | 29 |
| Fiche 6: Platen tegen plafond in cv lokaal..... | 32 |
| Fiche 7: Bakeliet (oud elektrisch materieel)..... | 35 |
| Beperkingen | 38 |
| Fiche 8: Ruimte onder dak niet toegankelijk..... | 39 |
| Fiche 9: Overzetdak..... | 40 |
| Fiche 10: Kelder..... | 41 |
| Adviezen | 42 |
| Fiche 11: Niet verdachte toepassingen..... | 43 |
| Fiche 12: CV-ketel geplaatst voor 2001..... | 44 |
| Geen asbest | 45 |
| Fiche 13: Asfalt met staalname..... | 46 |
| Fiche 14: Pleisterwerk aan muren..... | 48 |
| Toelichting | 50 |

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 7 Asbestmaterialen**
- 3 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 2 Adviezen**
- 1 Geen asbest**


Plan 1.1: Kelder

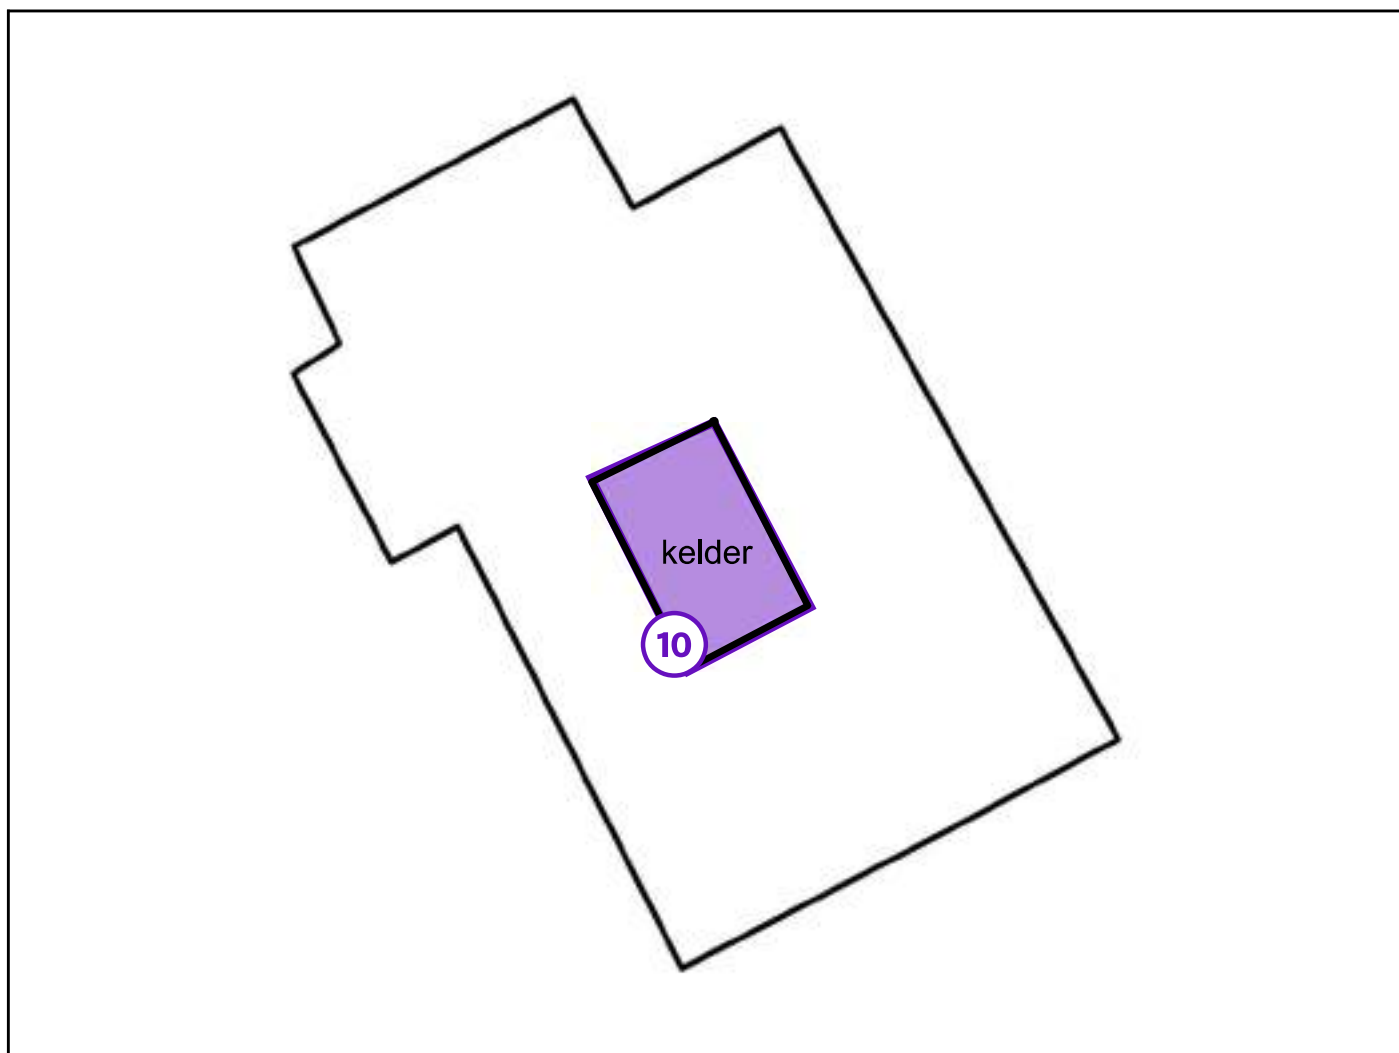

Legende van plan 1.1: Kelder

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|-----------|-------|
| 10. Kelder | Beperking | - |

Plan 1.2: Gelijkvloers

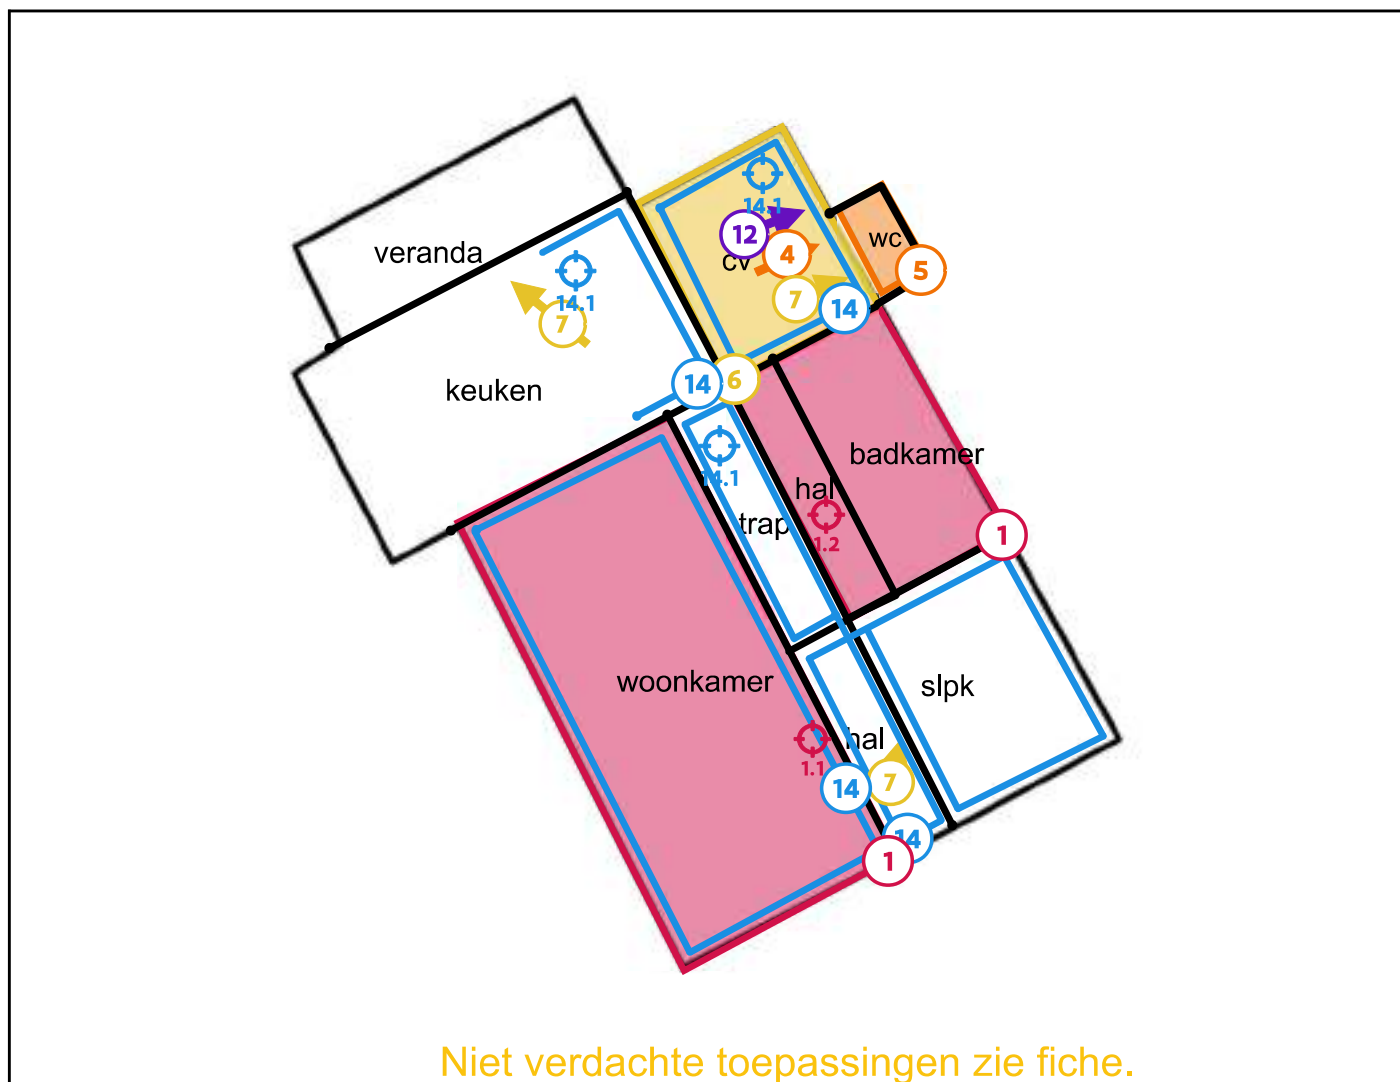


Legende van plan 1.2: Gelijkvloers

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Vloerzeil (vinylvloer) | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 1.1 Code: PM01 | Puntmonster | - |
| 1.2 Code: PM02 | Puntmonster | - |
| 4. Pakking/dichting aan cv ketel | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 5. Golfplaten op dak wc | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 6. Platen tegen plafond in cv lokaal | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| 7. Bakeliet (oud elektrisch materieel) | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 11. Niet verdachte toepassingen | Advies | - |
| 12. CV-ketel geplaatst voor 2001 | Advies | - |
| 14. Pleisterwerk aan muren | Geen asbest | - |
| 14.1 Code: MM01 | Mengmonster | - |


Plan 1.3: 1ste verdiep

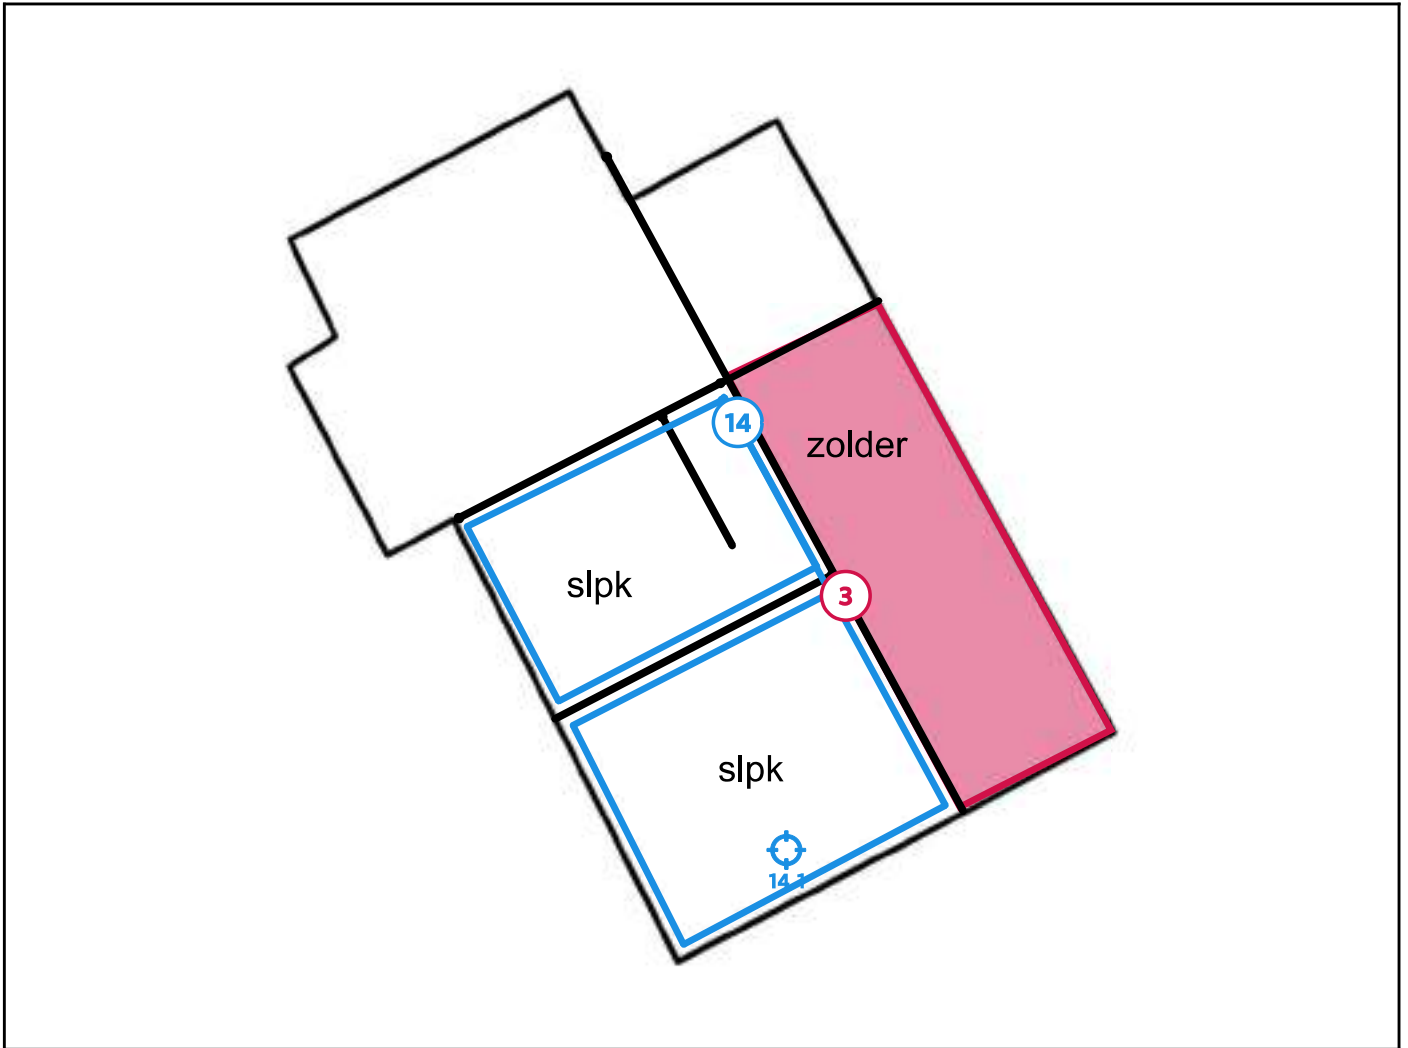

Legende van plan 1.3: 1ste verdiep

| Beschrijving | Type | Actie |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 3. Golfplaten op dak zolder | Asbestmateriaal | Dringend maatregelen nemen |
| 14. Pleisterwerk aan muren | Geen asbest | - |
| 14.1 Code: MM01 | Mengmonster | - |

Plan 1.4: Zolder/dak

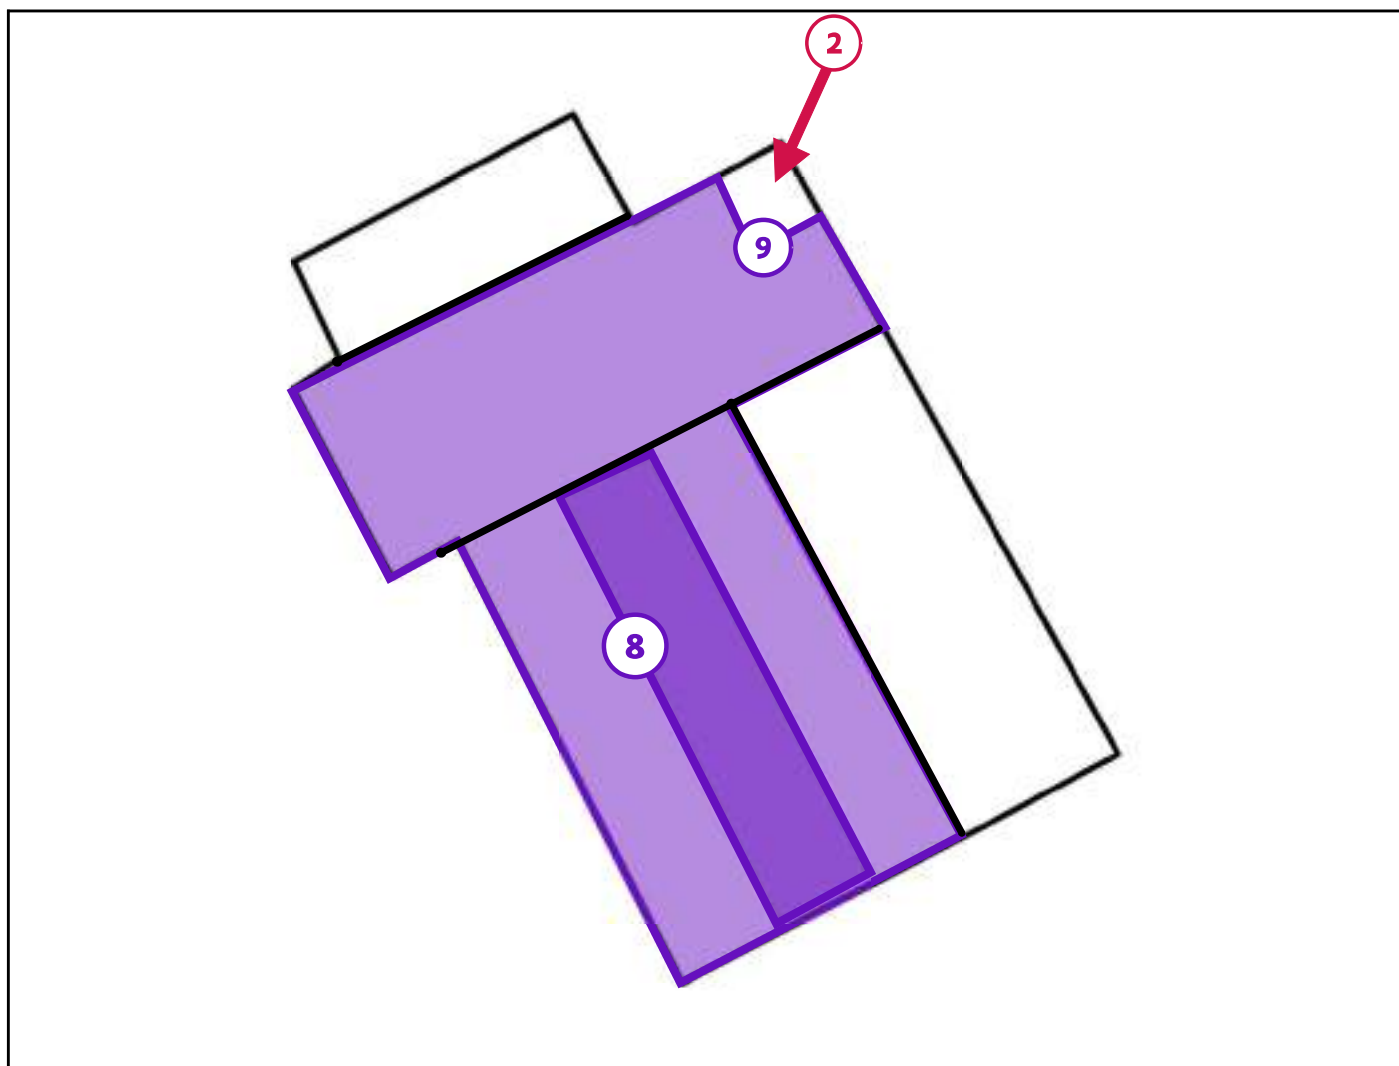

Legende van plan 1.4: Zolder/dak

| Beschrijving | Type | Actie |
|--|-----------------|----------------------|
| 2. Rookgaskanaal | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 8. Ruimte onder dak niet toegankelijk. | Beperking | - |
| 9. Overzetdak | Beperking | - |


Zone 2: Bijgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest

Plan 2.1: Bijgebouw plan

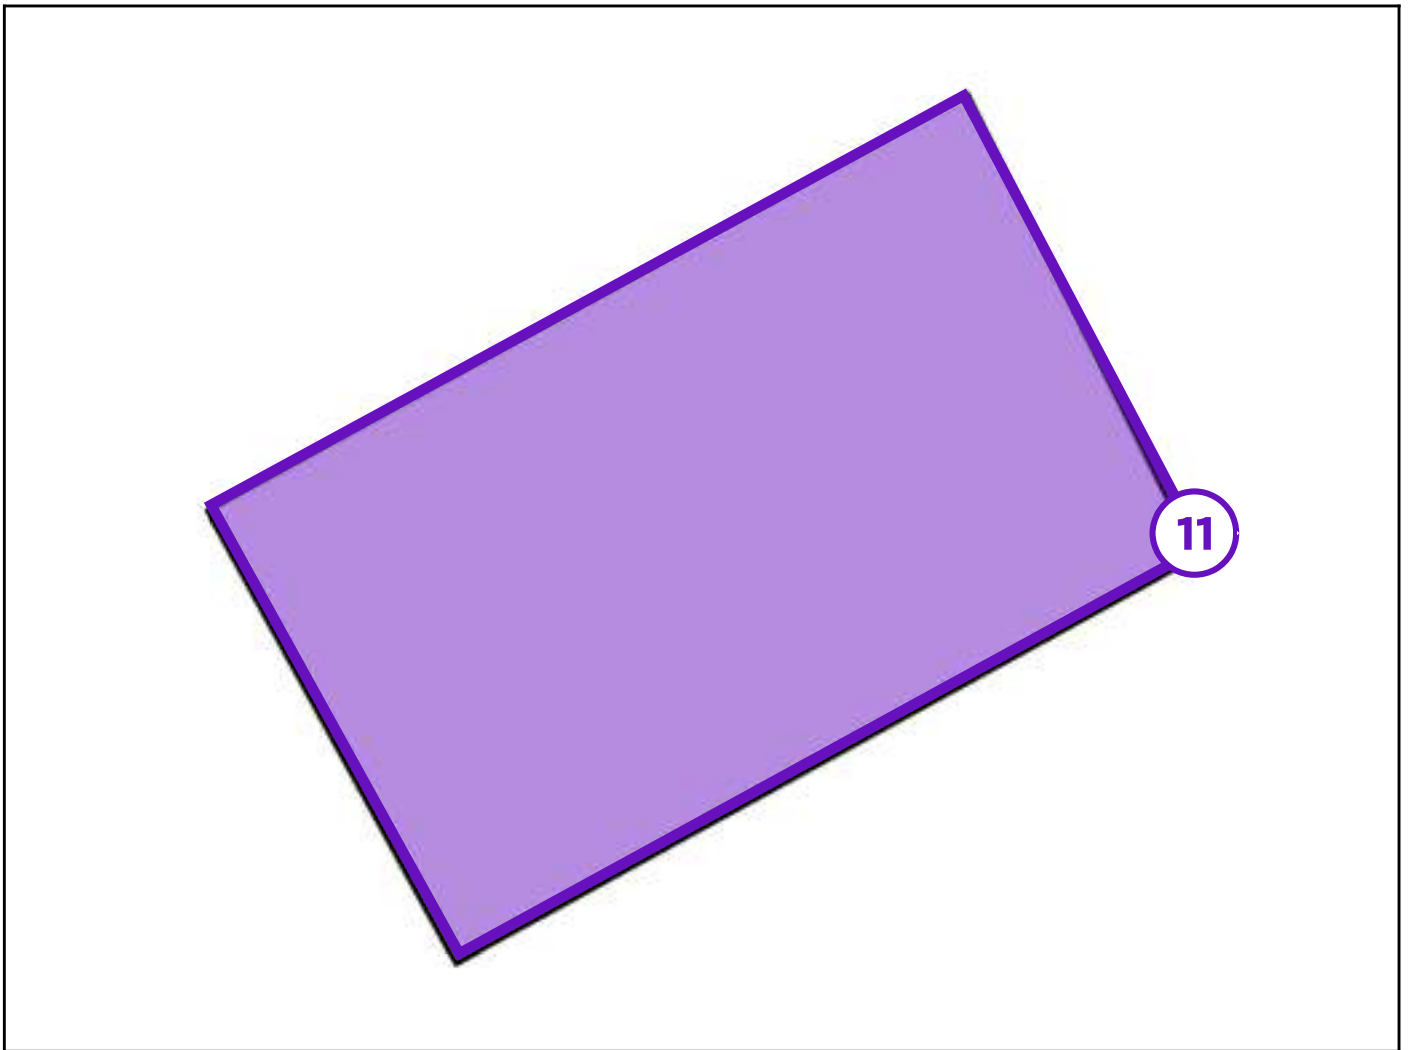

Legende van plan 2.1: Bijgebouw plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|---------------------------------|--------|-------|
| 11. Niet verdachte toepassingen | Advies | - |


Zone 3: Asfalt



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 1 Geen asbest**

Plan 3.1: Asfalt plan

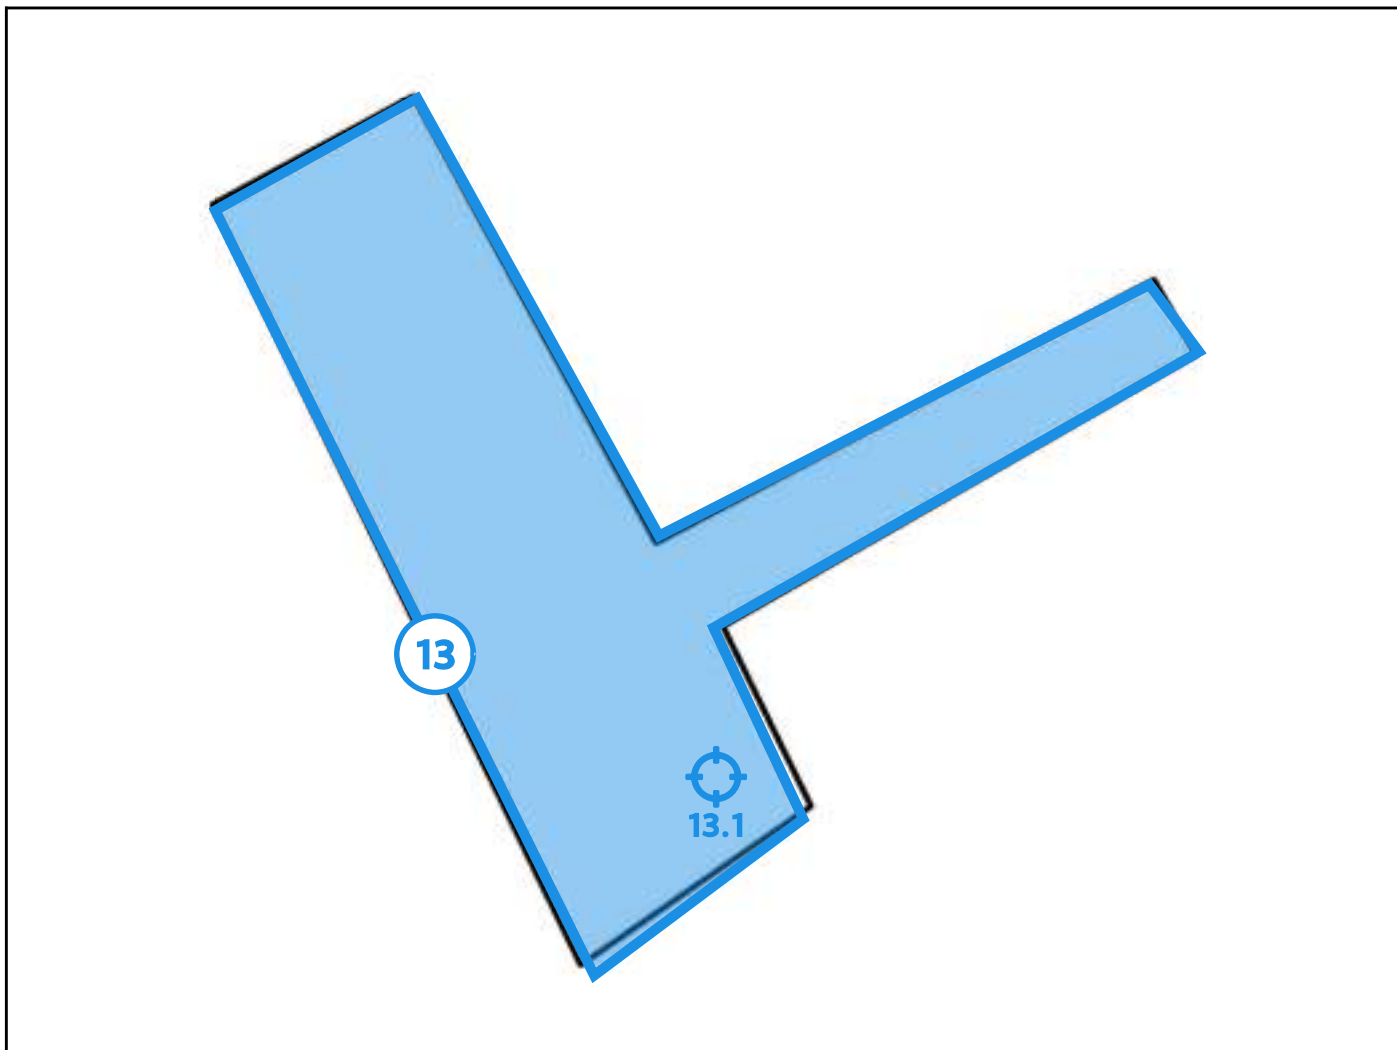

Legende van plan 3.1: Asfalt plan

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------------------|-------------|-------|
| 13. Asfalt met staalname | Geen asbest | - |
| 13.1 Code: PM03 | Puntmonster | - |

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
Vinylzeilen mogen niet doe-het-zelf verwijderd worden. Aangezien de kartonnen onderlaag steeds kan scheuren en daardoor beschadigd geraakt. Bij deze werken komen er steeds asbestvezels vrij in een binnenruimte.

Zie ook www.asbestinfo.be voor meer info over de te gebruiken PBM's en verwijdermethodes.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|---|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix |
| Asbestsoort (vezeltype) | Alleen chrysotiel |
| Asbestconcentratie | Hoog ($\geq 50\%$) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Monstername

| # | Type | Referentie | Resultaat |
|-----|-------------|------------|------------|
| 1.1 | Puntmonster | PM01 | Chrysotiel |
| 1.2 | Puntmonster | PM02 | Chrysotiel |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Beschrijving | Vloerzeil (vinylvloer) |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Vloer |
| Asbestmateriaal | Prefab - afwerking - Vloerzeil |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Karton - papier - viltachtig |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 40,00 m² - 1 stuk• 16,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 56,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Verlijmd, ingegoten, versmeerd |
| Identificatiemethode | Vaststelling met monstername |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De asbestcementen buis is een hechtgebonden toepassing. Deze dient voorzichtig te worden verwijderd, zonder de buis te breken of er in te slijpen. Indien deze niet zonder te breken verwijderd kan worden dient deze door een erkend asbestverwijderaar te worden verwijderd.

Zie ook www.asbestinfo.be voor meer info over de te gebruiken PBM's en verwijdermethodes.

Indien u deze toch doe-het-zelf zou verwijderen, zorg er dan voor dat: u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall type 5/6 en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel, er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn, u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken, u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren, u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken, u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Bij verwijdering door doe-het-zelf moet men dit afval dubbel en luchtdicht verpakt aandienen bij het gemeentelijk recyclagepark. Men raadpleegt best op voorhand de voorwaarden van het recyclagepark.

Verwijzing wetgevend kader: website van de OVAM (www.asbestinfo.be) en/of CODEX boek VI titel 3.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Zolder/dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|---|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht |
| Toestand van het materiaal | Zwaar beschadigd, zwaar verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Beschrijving | Rookgaskanaal |
| Omgeving | Buiten |
| Primaire drager | Ruimteverwarming |
| Asbestmateriaal | Rookgaskanaal |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 1,50 m - 50,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk |
| Totaal volume | 0,008 m ³ |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Geklemd• Verlijmd, ingegoten, versmeerd |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | Enkel het zichtbare gedeelte werd genoteerd bij de hoeveelheid. Het is onduidelijk of de buis doorloopt in de schouw. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend maatregelen nemen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Sluit de ruimte luchtdicht af en vermijd het betreden van de ruimte.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Golfplaten zijn een hechtgebonden toepassing, deze dienen voorzichtig te worden verwijderd zonder te breken/slijpen om vezelvrijgave te vermijden. De ruimte of het materiaal die zich onder de golfplaten bevindt kan mogelijks gecontamineerd zijn door vezelvrijgave van deze toepassing.
Zie ook www.asbestinfo.be voor meer info over de te gebruiken PBM's en verwijdermethodes.
Indien u deze toch doe-het-zelf zou verwijderen, zorg er dan voor dat: u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall type 5/6 en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel, er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn, u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken, u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te

fixeren, u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken, u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Bij verwijdering door doe-het-zelf moet men dit afval dubbel en luchtdicht verpakt aandienen bij het gemeentelijk recyclagepark. Men raadpleegt best op voorhand de voorwaarden van het recyclagepark.

Verwijzing wetgevend kader: website van de OVAM (www.asbestinfo.be) en/of CODEX boek VI titel 3.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: 1ste verdiep

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|---|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave |
| Opmerking | Er kon geen degelijke risicoanalyse gemaakt worden daar de golfplaten aan de buitenkant bedekt zijn met een overzetdak. |

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype) | Crocidoliet aanwezig |
| Asbestconcentratie | Laag (< 50%) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Matig beschadigd, matig verweerd |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Golfplaten op dak zolder |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | Schuin dak |
| Asbestmateriaal | Dak- en gevelbekleding - Golfplaat |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Cement |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Hecht |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 50,00 m² - 1 stuk |
| Totale oppervlakte | 50,00 m ² |
| Eenvoudig bereikbaar | Nee <ul style="list-style-type: none">• Het asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating, behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende materiaal kan niet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen. |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Onbekend |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monsternamen |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |
| Opmerking | Het betreft een schatting van de hoeveelheid. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Pakkingen mogen doe het zelf verwijderd worden mits gebruik van de correct PBM's.

Zie ook www.asbestinfo.be voor meer info over de te gebruiken PBM's en verwijdermethodes.

Indien u deze toch doe-het-zelf zou verwijderen, zorg er dan voor dat: u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall type 5/6 en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel, er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn, u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken, u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren, u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken, u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Bij verwijdering door doe-het-zelf (opgelet: enkel toepasbaar bij beperkte hoeveelheden) kan dit asbestafval niet naar het recyclagepark. Dit afval moet dubbel en luchtdicht verpakt aangediend worden bij een categorie-I stortplaats, een geregistreerd asbestinzamelaar (www.ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren)

of via een erkende asbestverwijderaar (www.werk.belgie.be - Erkenningen).

Verwijzing wetgevend kader: website van de OVAM (www.asbestinfo.be) en/of CODEX boek VI titel 3.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

| | |
|---------------------------------|--|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|---------------------------------|--|

Berekening materiaalrisico

| | |
|--|---|
| Gebondenheid | Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix |
| Asbestsoort (vezeltype) | Alleen chrysotiel |
| Asbestconcentratie | Hoog ($\geq 50\%$) |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Beschrijving | Pakking/dichting aan cv ketel |
| Omgeving | Binnen |
| Primaire drager | HVAC infrastructuur en uitrusting |
| Asbestmateriaal | Pakking, dichting |
| Bindmiddel van asbestmateriaal | Karton - papier - viltachtig |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel | Niet-hechtgebonden |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal) | <ul style="list-style-type: none">• 0,10 kg - 1 stuk |
| Totaal gewicht | 0,10 kg |
| Eenvoudig bereikbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | <ul style="list-style-type: none">• Geklemd |
| Identificatiemethode | Vaststelling zonder monstername |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee |



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Golfplaten zijn een hechtgebonden toepassing, deze dienen voorzichtig te worden verwijderd zonder te breken/slijpen om vezelvrijgave te vermijden. De ruimte of het materiaal die zich onder de golfplaten bevindt kan mogelijks gecontamineerd zijn door vezelvrijgave van deze toepassing.
Zie ook www.asbestinfo.be voor meer info over de te gebruiken PBM's en verwijdermethodes.
Indien u deze toch doe-het-zelf zou verwijderen, zorg er dan voor dat: u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall type 5/6 en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel, er geen minderjarigen of