

Asbestinventarisatattest

Jan Breydellaan 32, 8200 Brugge
Gemeenschappelijke delen





SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20260820-000356.001

Uitgegeven op : 21.08.2026

Geldig tot : 21.08.2036

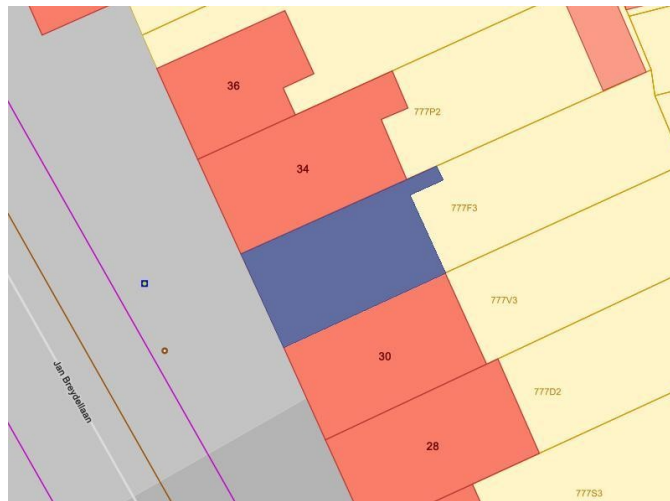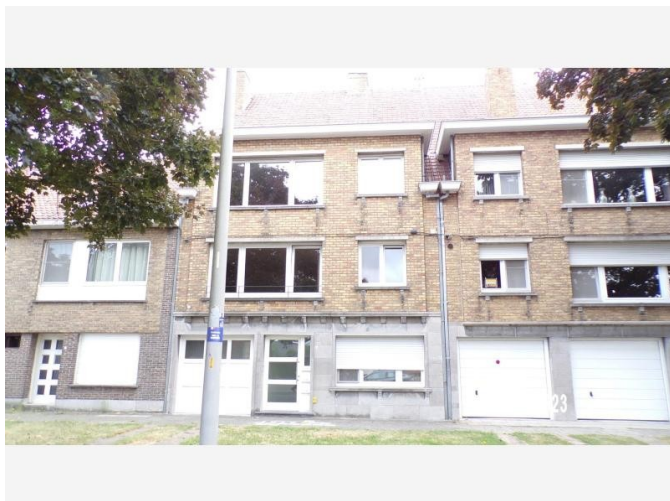

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 4 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Dirk Knockaert - DES-8P4EV

Procescertificaat : KnoDesCo - ORG-RV4Z4

KBO-nummer : 1017832777

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: GRONDPLAN NIV-1.....	8
Plan 1.2: NIV-1 vloeren.....	9
Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0.....	10
Plan 1.4: NIV+0 vloeren.....	11
Plan 1.5: NIV+0 plafond.....	12
Plan 1.6: GRONDPLAN NIV+1.....	13
Plan 1.7: GRONDPLAN NIV+2.....	14
Plan 1.8: NIV+1 / 2 vloeren.....	15
Plan 1.9: PLAN 3D.....	16
Plan 1.10: PLAN 3D.....	17
Plan 1.11: Hoofdgebouw plan.....	18
Plan 1.12: GRONDPLAN ZOLDER.....	19
Zone 2: Overig gebied.....	20
Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	21
Asbestmaterialen.....	22
Fiche 1: Luikje rookgaskanaal.....	23
Fiche 2: Bakeliet aftakdoos in tellerkast.....	26
Fiche 3: Bakeliet aftakdozen in kelder.....	31
Fiche 4: Onderdakplaten "Menuiserite".....	36
Fiche 5: Bakeliet Elektriciteitsteller.....	41
Beperkingen.....	46
Fiche 6: Plat dak te hoog.....	47
Fiche 7: Schoorsteen te hoog.....	48
Adviezen.....	49
Fiche 8: Perceel.....	50
Fiche 9: Vloer in niet asbest-verdachte tegels.....	51
Geen asbest.....	52
Fiche 10: Pleister plafond gang.....	53
Fiche 11: Cement smeerlaag gang.....	56
Fiche 12: Trapleuning.....	58
Fiche 13: Cement smeerlaag op zolder.....	60
Fiche 14: Cement smeerlaag traphal.....	62
Overige ruimtes en materialen.....	64

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	65
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	67
Toelichting.....	70

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

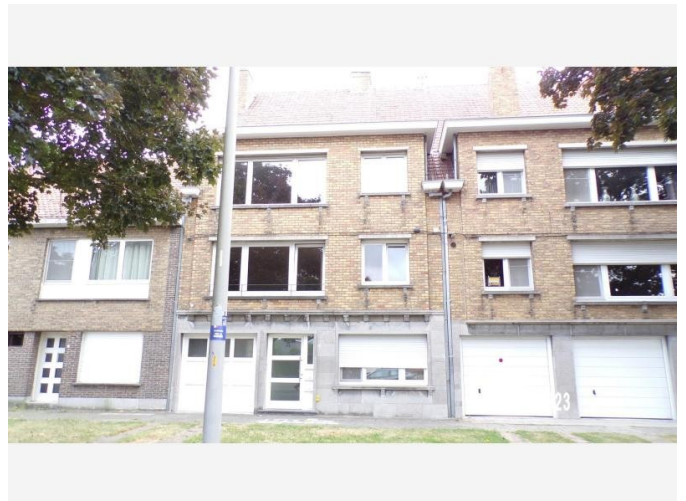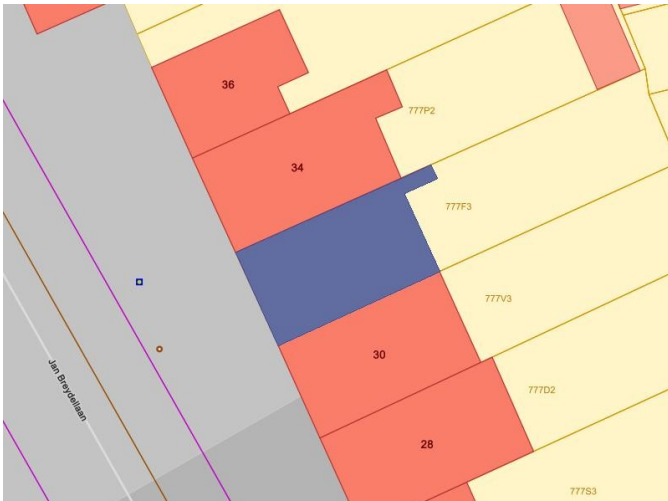

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 5 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 5 Geen asbest**


Plan 1.1: GRONDPLAN NIV-1

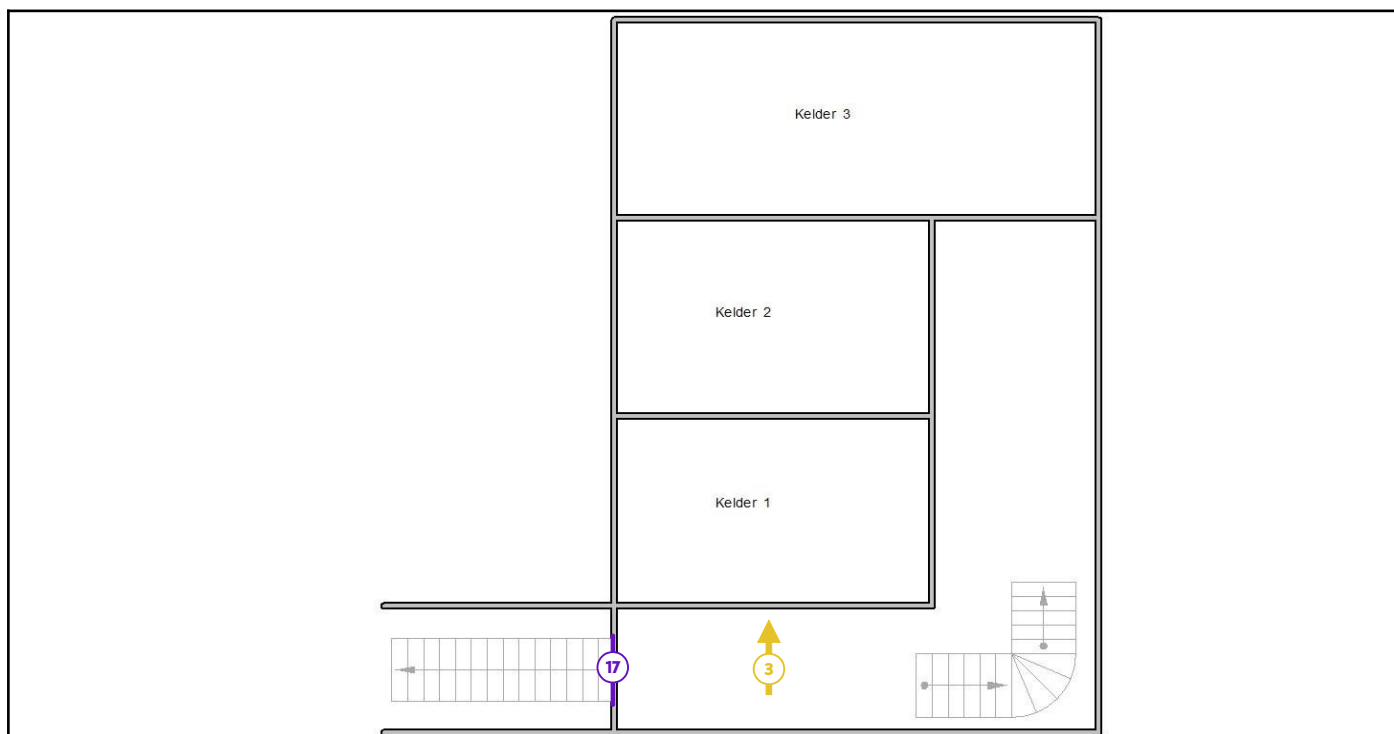

Legende van plan 1.1: GRONDPLAN NIV-1

Beschrijving	Type	Actie
3. Bakeliet aftakdozen in kelder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
17. Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk in silicone.	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.2: NIV-1 vloeren

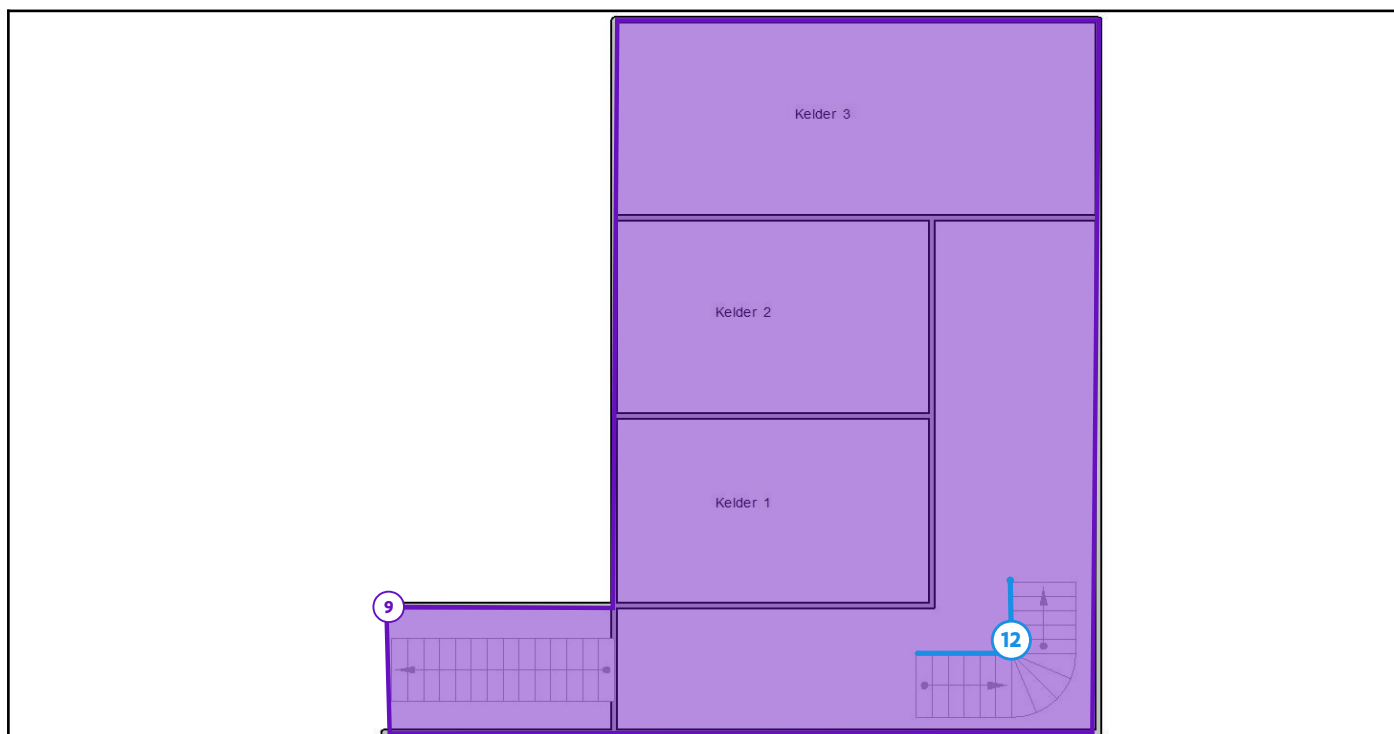

Legende van plan 1.2: NIV-1 vloeren

Beschrijving	Type	Actie
9. Vloer in niet asbest-verdachte tegels.	Advies	-
12. Trapleuning	Geen asbest	-


Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

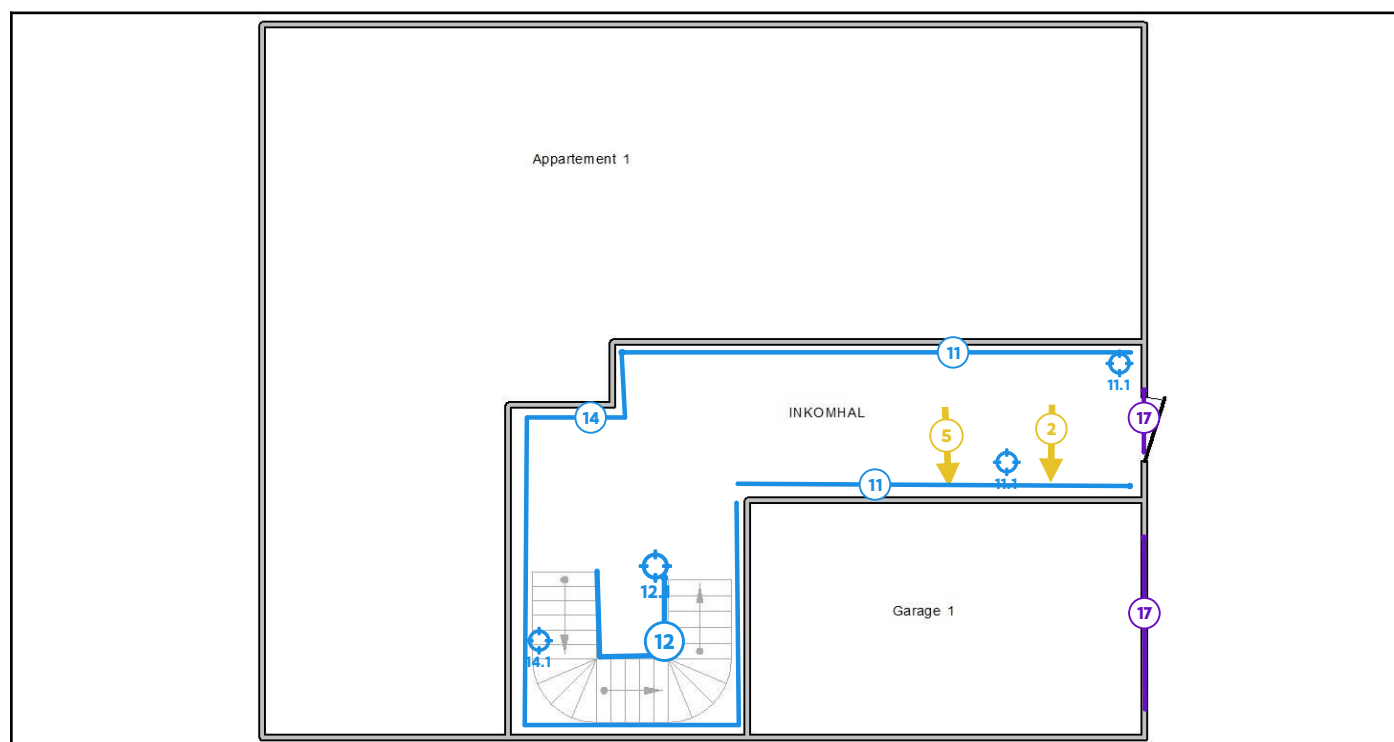

Legende van plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet aftakdoos in tellerkast	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5. Bakeliet Elektriciteitsteller	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
11. Cement smeerlaag gang	Geen asbest	-
11.1 Code: S25G	Mengmonster	-
12. Trapleuning	Geen asbest	-
12.1 Code: S29	Puntmonster	-
14. Cement smeerlaag traphal	Geen asbest	-
14.1 Code: S25T	Mengmonster	-
17. Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk in silicone.	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.4: NIV+0 vloeren

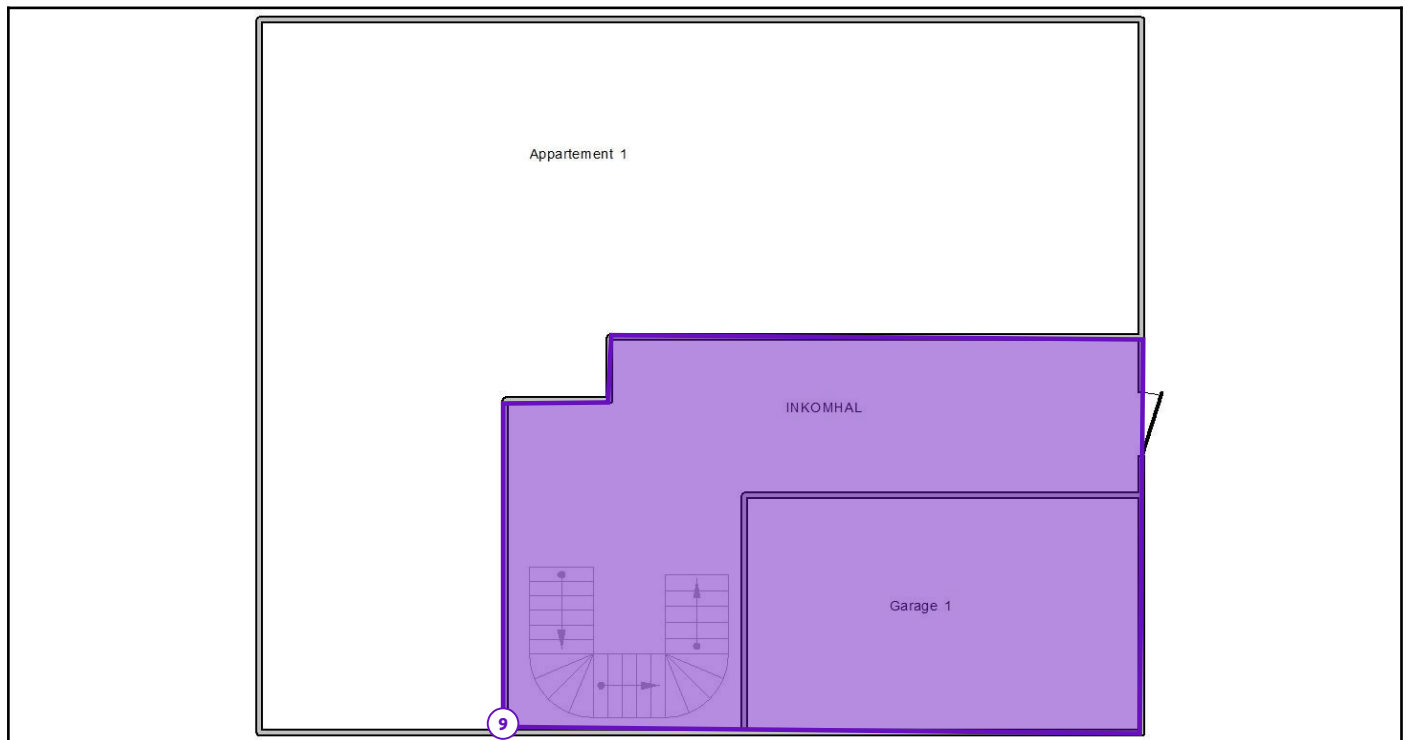

Legende van plan 1.4: NIV+0 vloeren

Beschrijving	Type	Actie
9. Vloer in niet asbest-verdachte tegels.	Advies	-


Plan 1.5: NIV+0 plafond

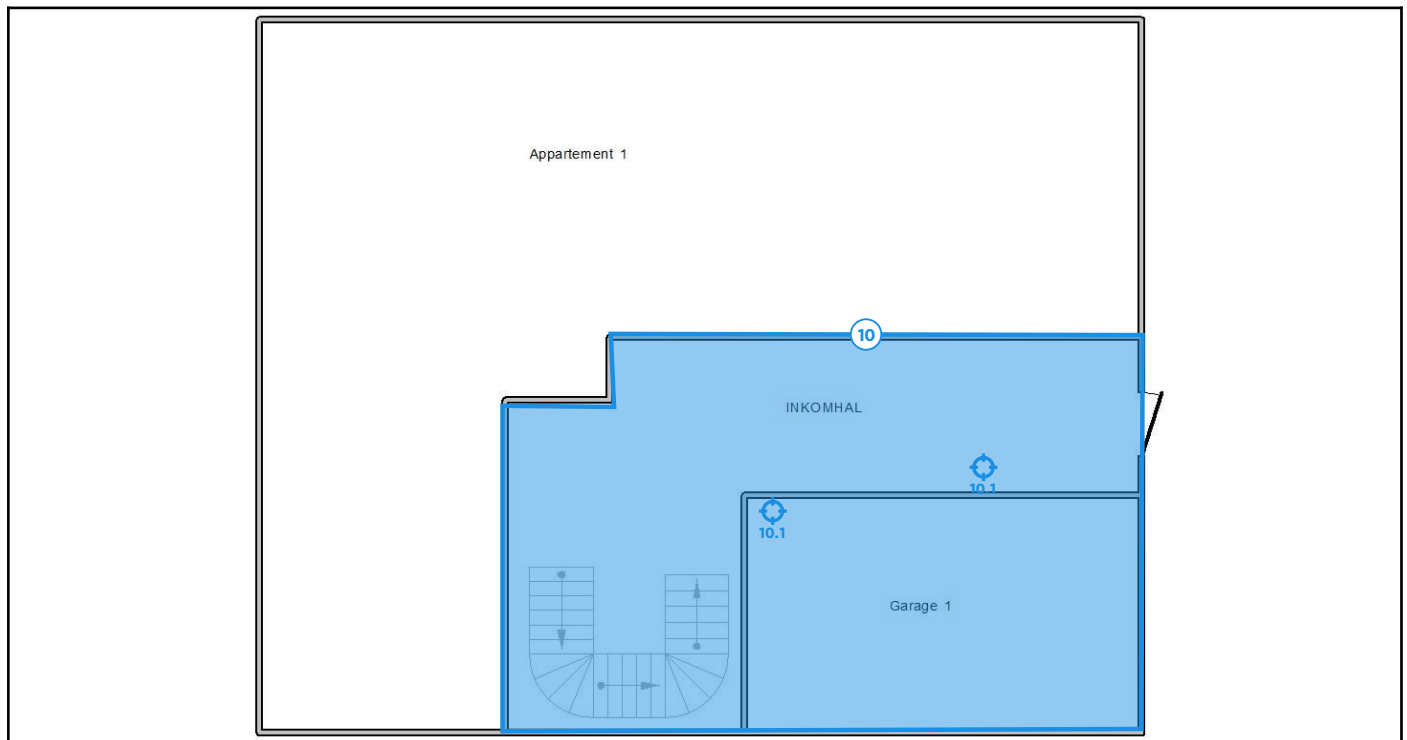

Legende van plan 1.5: NIV+0 plafond

Beschrijving	Type	Actie
10. Pleister plafond gang	Geen asbest	-
10.1 Code: S02	Mengmonster	-


Plan 1.6: GRONDPLAN NIV+1

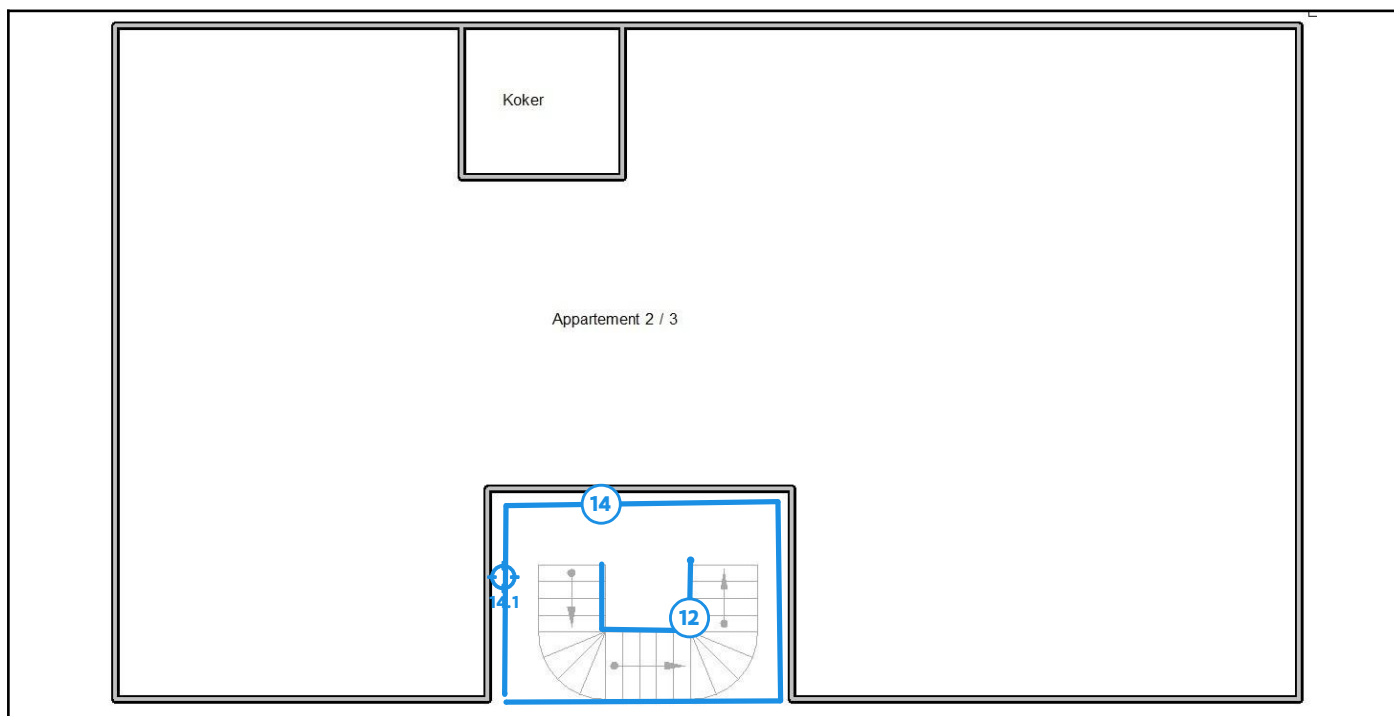

Legende van plan 1.6: GRONDPLAN NIV+1

Beschrijving	Type	Actie
12. Trapleuning	Geen asbest	-
14. Cement smeerlaag traphal	Geen asbest	-
14.1 Code: S25T	Mengmonster	-


Plan 1.7: GRONDPLAN NIV+2

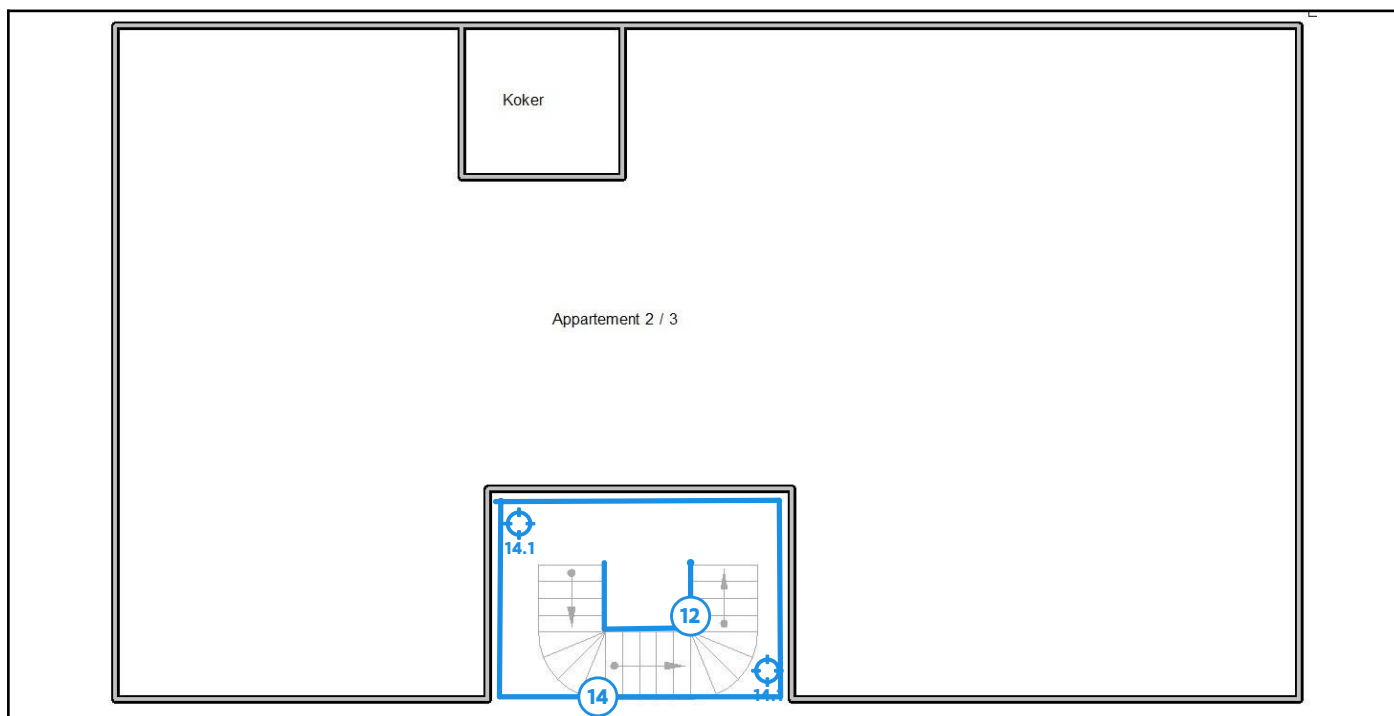

Legende van plan 1.7: GRONDPLAN NIV+2

Beschrijving	Type	Actie
12. Trapleuning	Geen asbest	-
14. Cement smeerlaag traphal	Geen asbest	-
14.1 Code: S25T	Mengmonster	-


Plan 1.8: NIV+1 / 2 vloeren

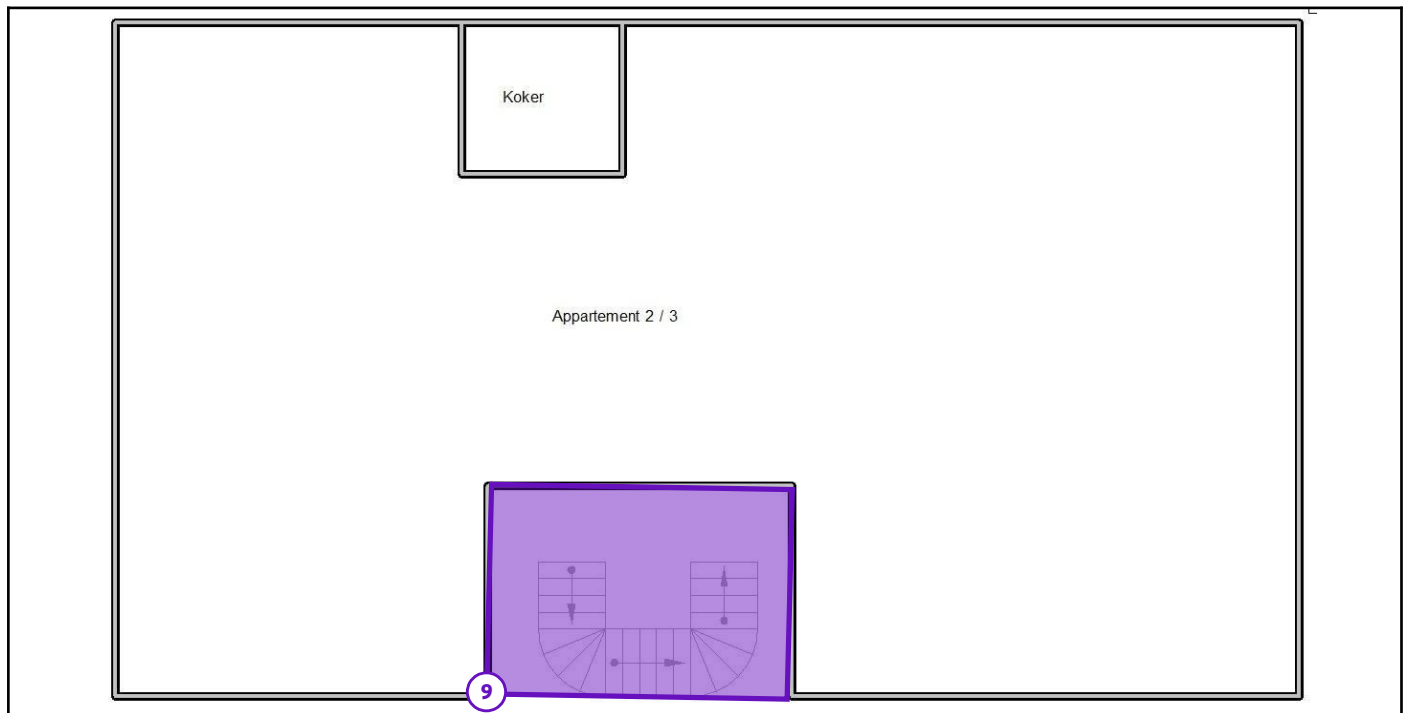

Legende van plan 1.8: NIV+1 / 2 vloeren

Beschrijving	Type	Actie
9. Vloer in niet asbest-verdachte tegels.	Advies	-


Plan 1.9: PLAN 3D

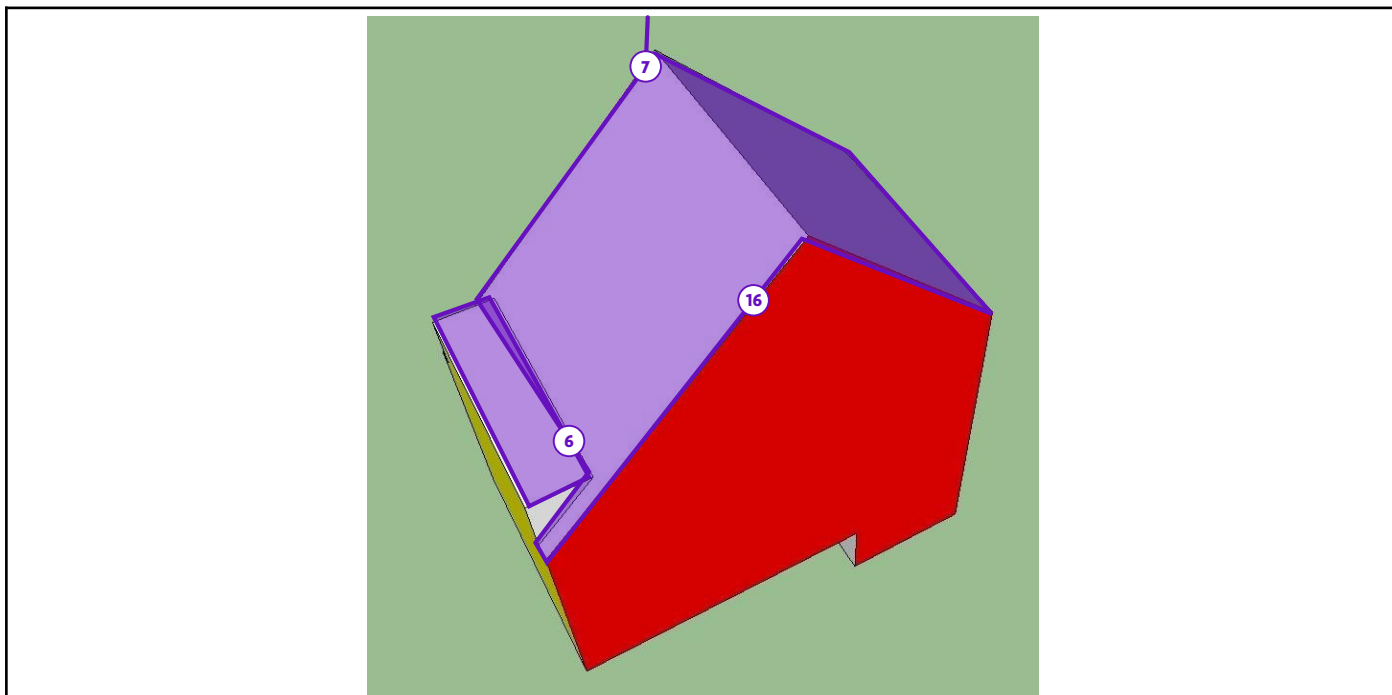

Legende van plan 1.9: PLAN 3D

Beschrijving	Type	Actie
6. Plat dak te hoog.	Beperking	-
7. Schoorsteen te hoog	Beperking	-
16. Dakbedekking in pannen.	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.10: PLAN 3D

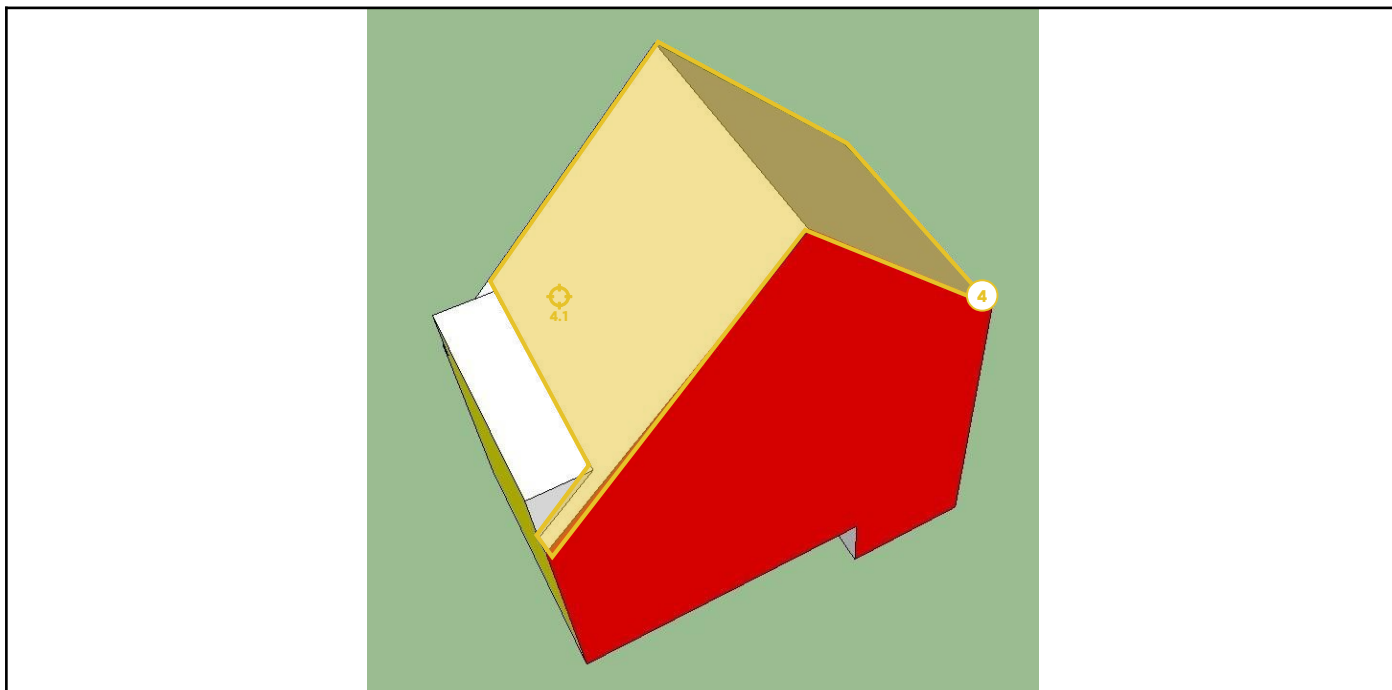

Legende van plan 1.10: PLAN 3D

Beschrijving	Type	Actie
4. Onderdakplaten "Menuiserite"	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
4.1 Code: S03	Puntmonster	-


Plan 1.11: Hoofdgebouw plan

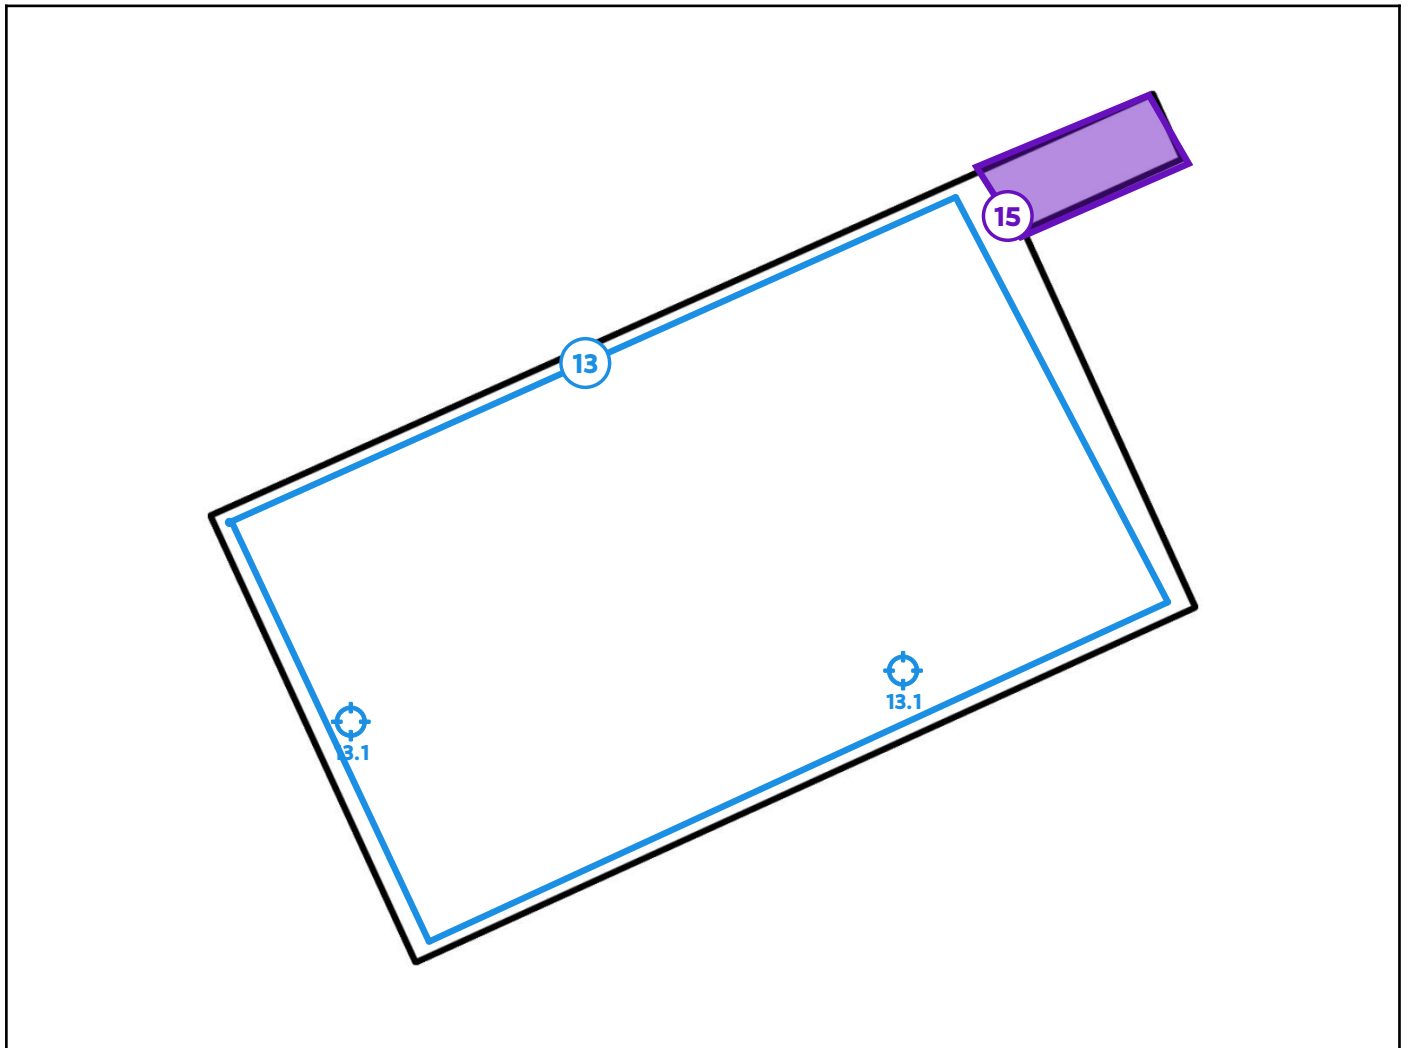

Legende van plan 1.11: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
13. Cement smeerlaag op zolder	Geen asbest	-
13.1 Code: S25Z	Mengmonster	-
15. Dak in polyester platen	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.12: GRONDPLAN ZOLDER

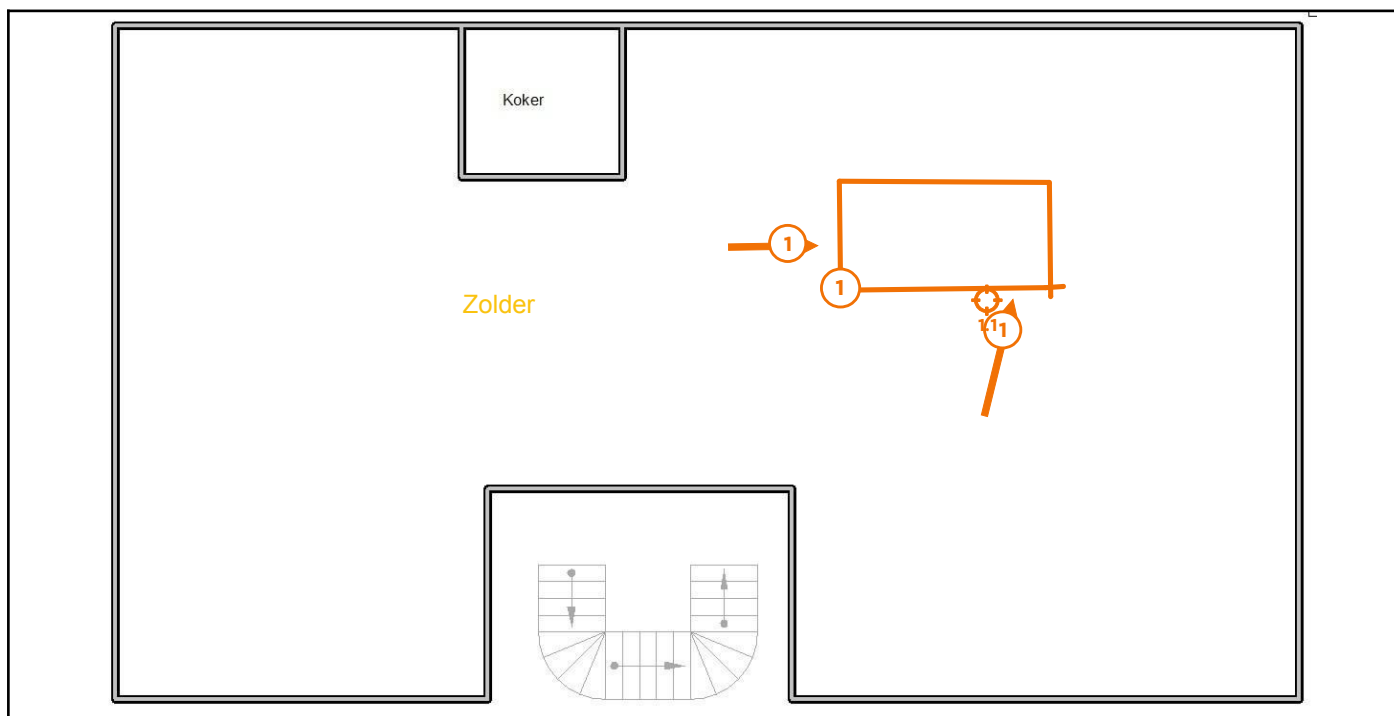

Legende van plan 1.12: GRONDPLAN ZOLDER

Beschrijving	Type	Actie
1. Luikje rookgaskanaal	Asbestmateriaal	Verwijderen
1.1 Code: S11	Puntmonster	-


Zone 2: Overig gebied

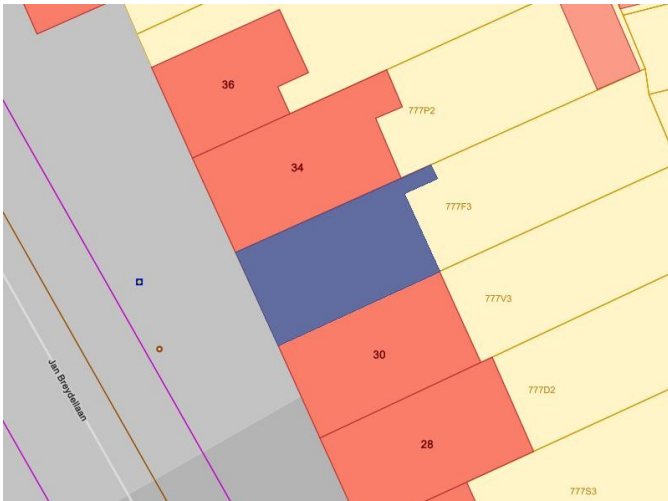

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest
- 0 Afdruipzones/afvloeizones

Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

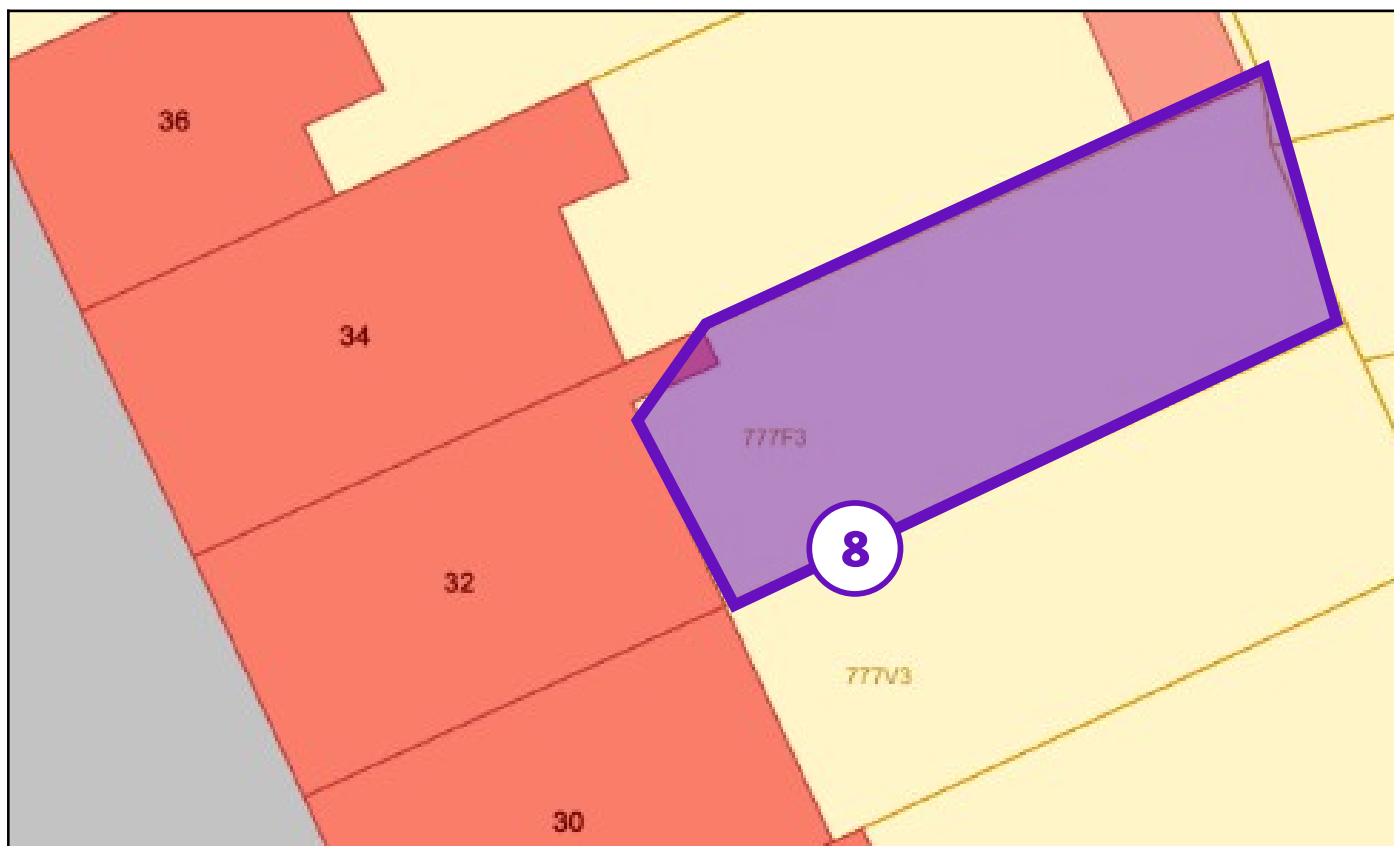

Legende van plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
8. Perceel.	Advies	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Met inachtnahme van de huidige regelgeving voor asbestverwijdering en de huidige milieunormen kan het luikje op zijn geheel verwijderd worden via eenvoudige handelingen. Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals een wegwerpoverall Cat III, type 5 of 6, handschoenen, en een FFP3-stofmasker. Werk altijd nat om stofvorming te voorkomen. Besproei de asbesthoudende materialen lichtjes met water voordat je ze losmaakt en tijdens het transport. Verwijderde asbestmaterialen moeten meteen verpakt worden in dubbele, luchtdichte plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) en goed gesloten worden. Het materiaal moet duidelijk gelabeld worden als asbesthoudend. Reinig de werkplek zorgvuldig na de werkzaamheden met een natte doek of een stofzuiger met absoluut-filter Hepa14. Gooi alle gebruikte materialen zoals doeken, filters, en kleding weg als asbestafval. Als dit luikje te fragiel is en breekt mag dit enkel verwijderd worden door een erkende verwijderaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: GRONDPLAN ZOLDER

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Voor meer info over het verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM :

<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Puntmonster	S11	Chrysotiel, Crocidoliet

Technische gegevens

Beschrijving	Luikje rookgaskanaal
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Brandwerende afsluiting (prefab geheel) - Luik
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1,00 kg - 2 stuks
Totaal gewicht	2,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het bemonsterde luikje heeft een verdacht karakter en het staal werd genomen op de binnenkant van het luikje. Dit staal werd genomen om zekerheid te hebben over het al dan niet bevatten van asbest. Het staalnamepunt wordt met een fixeermiddel behandeld, zodoende dat er geen vezelverspreiding mogelijk is. Alle gelijkaardige luikjes worden op het plan aangeduid.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Zelfstandig verwijderen van toepassingen eigen aan de netbeheerder is niet toegestaan en dient door hen zelf te gebeuren.

Het is moeilijk te bepalen of de bakeliettoepassingen in de woning ook effectief asbesthoudend zijn (het kan ook gaan om de asbestvrije variant).

Vermoedelijk zullen de toepassingen verwijderd worden bij aanpassing van het elektriciteitsnetwerk.

Hechtgebonden asbest dient altijd zorgvuldig en intact verwijderd te worden.

Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico.

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals :

- een wegwerpoverall Cat III, type 5 of 6
- wegwerphandschoenen
- FFP3-stofmasker. (EN149) of een volgelaatsmasker, geschikt voor asbest.
- afspoelbare schoenen/laarzen of overtrekken.

Verwijderde asbestmaterialen moeten meteen verpakt worden in dubbele, luchtdichte plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) en goed gesloten worden.

Het materiaal moet duidelijk gelabeld worden als asbesthoudend.

Reinig de werkplek zorgvuldig na de werkzaamheden met een natte doek of een stofzuiger met H-label en met een absoluut-filter Hepa 14, dus GEEN gewone stofzuiger.

Gooi alle gebruikte materialen zoals doeken, filters, en kleding weg als asbestafval.

Als het asbestmateriaal te fragiel is en breekt mag dit enkel verwijderd worden door een erkende verwijderaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

BEWIJS : Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen.

NIET VERGETEN : Het attest moet binnen 1 jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM :

<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Bijkomend onderzoek is aan te raden (extra staalname). Dit om het type asbest te kunnen bepalen. Als dit na een laboanalyse niet asbesthoudend blijkt te zijn zal dit renovatiekosten uitsparen. Zonder staalname zijn we als deskundige verplicht om crocidoliet te selecteren. Als het materiaal enkel chrysotiel bevat, dan heeft dit een lagere materiaalscore en kan dit leiden tot een beter verslag.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet aftakdoos in tellerkast
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,50 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het is moeilijk te bepalen of de bakeliettoepassingen in de woning ook effectief asbesthoudend zijn (het kan ook gaan om de asbestvrije variant) Bijkomend onderzoek is aan te raden (extra staalname), zeker bij renovatiewerken.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Zelfstandig verwijderen van toepassingen eigen aan de netbeheerder is niet toegestaan en dient door hen zelf te gebeuren.

Het is moeilijk te bepalen of de bakeliettoepassingen in de woning ook effectief asbesthoudend zijn (het kan ook gaan om de asbestvrije variant).

Vermoedelijk zullen de toepassingen verwijderd worden bij aanpassing van het elektriciteitsnetwerk.

Hechtgebonden asbest dient altijd zorgvuldig en intact verwijderd te worden.

Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico.

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals :

- een wegwerpoverall Cat III, type 5 of 6
- wegwerphandschoenen
- FFP3-stofmasker. (EN149) of een volgelaatsmasker, geschikt voor asbest.
- afspoelbare schoenen/laarzen of overtrekken.

Verwijderde asbestmaterialen moeten meteen verpakt worden in dubbele, luchtdichte plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) en goed gesloten worden.

Het materiaal moet duidelijk gelabeld worden als asbesthoudend.

Reinig de werkplek zorgvuldig na de werkzaamheden met een natte doek of een stofzuiger met H-label en met een absoluut-filter Hepa 14, dus GEEN gewone stofzuiger.

Gooi alle gebruikte materialen zoals doeken, filters, en kleding weg als asbestafval.

Als het asbestmateriaal te fragiel is en breekt mag dit enkel verwijderd worden door een erkende verwijderaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: GRONDPLAN NIV-1

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

BEWIJS : Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen.

NIET VERGETEN : Het attest moet binnen 1 jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM :

<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Bijkomend onderzoek is aan te raden (extra staalname). Dit om het type asbest te kunnen bepalen. Als dit na een laboanalyse niet asbesthoudend blijkt te zijn zal dit renovatiekosten uitsparen. Zonder staalname zijn we als deskundige verplicht om crocidoliet te selecteren. Als het materiaal enkel chrysotiel bevat, dan heeft dit een lagere materiaalscore en kan dit leiden tot een beter verslag.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet aftakdozen in kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	0,50 m² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het is moeilijk te bepalen of de bakeliettoepassingen in de woning ook effectief asbesthoudend zijn (het kan ook gaan om de asbestvrije variant) Bijkomend onderzoek is aan te raden (extra staalname), zeker bij renovatiewerken.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Met inachtnahme van de huidige regelgeving voor asbestverwijdering en de huidige milieunormen kan het asbestmateriaal op zijn geheel verwijderd worden via eenvoudige handelingen.

Hechtgebonden asbest dient altijd zorgvuldig en intact verwijderd te worden.

Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico.

Werk altijd nat om stofvorming te voorkomen. (materiaal bevochtigen)

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals :

- een wegwerpoverall Cat III, type 5 of 6
- wegwerphandschoenen
- FFP3-stofmasker. (EN149) of een volgelaatsmasker, geschikt voor asbest.
- afspoelbare schoenen/laarzen of overtrekken.

Besproei de asbesthoudende materialen lichtjes met water voordat je ze losmaakt en tijdens het transport.

Verwijderde asbestmaterialen moeten meteen verpakt worden in dubbele, luchtdichte plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) en goed gesloten worden.

Het materiaal moet duidelijk gelabeld worden als asbesthoudend.

Reinig de werkplek zorgvuldig na de werkzaamheden met een natte doek of een stofzuiger met H-label en me een absoluut-filter Hepa 14, dus GEEN gewone stofzuiger.

Gooi alle gebruikte materialen zoals doeken, filters, en kleding weg als asbestafval.

Als het asbestmateriaal te fragiel is en breekt mag dit enkel verwijderd worden door een erkende verwijderaar.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: PLAN 3D

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

BEWIJS : Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen.

NIET VERGETEN : Het attest moet binnen 1 jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen is alleen toegestaan als risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer.

Het insluiten of bedekken is enkel toegelaten indien:

- Dit het risico bij de verwijdering van het asbesthoudende materiaal niet vergroot.
- Dit de verwijdering technisch niet bemoeilijkt.
- Het volume asbesthoudende afval bij verwijdering niet vergroot wordt, met uitzondering van een dunne laag aangebracht om het vrijkomen van asbestvezels uit het asbesthoudende materiaal te verhinderen.

Wanneer is de ruimte veilig te betreden?

- Wanneer de toepassing volledig intact of voorlopig bedekt is, kan de ruimte veilig betreden worden.
- Wanneer er beschadigingen zijn, is de ruimte niet meer veilig te betreden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM :

<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Zeer laag materiaalarisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
----------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	S03	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Onderdakplaten "Menuiserite"
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 136,50 m² - 0,40 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,546 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Nee • Het asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating, behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende materiaal kan niet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen.
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is opgemeten en is een goede indicatie maar mag niet voor een meetstaat gebruikt worden. De overlapping van de platen is hierin niet meegeteld. Het staalnamepunt werd achteraf met fixeermiddel behandeld, zodoende dat er geen vezelverspreiding meer mogelijk is. Tijdens de visuele controle van het onderdak is er slechts 1 soort vastgesteld. Indien er meerdere soorten aanwezig zijn wordt dit ofwel in een andere fiche vermeld, ofwel was deze niet zichtbaar door de afwerking aan de binnenzijde. Als er bij werken aan het dak een andere soort platen tevoorschijn komt is het aan te raden om een bijkomende analyse te doen van het materiaal, het zou kunnen dat deze geen asbest bevatten.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Zelfstandig verwijderen van toepassingen eigen aan de netbeheerder is niet toegestaan en dient door hen zelf te gebeuren.

Het is moeilijk te bepalen of de bakeliettoepassingen in de woning ook effectief asbesthoudend zijn (het kan ook gaan om de asbestvrije variant).

Vermoedelijk zullen de toepassingen verwijderd worden bij aanpassing van het elektriciteitsnetwerk.

Hechtgebonden asbest dient altijd zorgvuldig en intact verwijderd te worden.

Breken, beschadigen, zagen, boren, schuren of hogedrukreiniging is ten strengste verboden.

Dit veroorzaakt vezelvrijgave en vormt een ernstig gezondheidsrisico.

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals :

- een wegwerpoverall Cat III, type 5 of 6
- wegwerphandschoenen
- FFP3-stofmasker. (EN149) of een volgelaatsmasker, geschikt voor asbest.
- afspoelbare schoenen/laarzen of overtrekken.

Verwijderde asbestmaterialen moeten meteen verpakt worden in dubbele, luchtdichte plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) en goed gesloten worden.

Het materiaal moet duidelijk gelabeld worden als asbesthoudend.

Reinig de werkplek zorgvuldig na de werkzaamheden met een natte doek of een stofzuiger met H-label en met een absoluut-filter Hepa 14, dus GEEN gewone stofzuiger.

Gooi alle gebruikte materialen zoals doeken, filters, en kleding weg als asbestafval.

Als het asbestmateriaal te fragiel is en breekt mag dit enkel verwijderd worden door een erkende verwijderaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

BEWIJS : Bewaar alle documenten (facturen, afgiftebewijzen, foto's) die de verwijdering aantonen.

NIET VERGETEN : Het attest moet binnen 1 jaar na verwijdering geactualiseerd worden.

Meer Informatie:

Erkende verwijderaars: www.werk.belgie.be

Richtlijnen: www.asbestinfo.be en ovam.vlaanderen.be

Verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM :

<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

<https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Bijkomend onderzoek is aan te raden (extra staalname). Dit om het type asbest te kunnen bepalen. Zonder staalname zijn we als deskundige verplicht om crocidoliet te selecteren. Als het materiaal enkel chrysotiel bevat, dan heeft dit een lagere materiaalscore en kan dit leiden tot een beter verslag.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet Elektriciteitsteller
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,50 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen. Motivatie: De materialen behoren niet toe aan de eigenaar voor wie de asbestdeskundige de asbestinventaris uitvoert.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een goede indicatie maar mag niet gebruikt worden als meetstaat. De teller behoort toe aan de netwerkbeheerder die de teller zal wegnemen bij het plaatsen van een digitale teller.

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het dak bevondt zich op meer dan 3,5 m van de grond en was niet van op een andere plaats te inspecteren.

Enkel met een hoogtewerker kan dit op een veilige manier gebeuren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: PLAN 3D



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De schoorsteen bevindt zich op de nok van het dak en is zonder extra hulpmiddelen zoals een hoogtewerker niet inspecteerbaar van op een andere, veilige plaats zodat het rookgaskanaal niet onderzocht kan worden.

Dit behoort echter niet tot het standaard onderzoek.

Bij toekomstige renovatie- en/of sloopwerken aan de schoorsteen is het noodzakelijk dat verder, destructief onderzoek wordt uitgevoerd naar de verschillende materialen om de afwezigheid van asbest te bevestigen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: PLAN 3D

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Rookgaskanaal
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting

Adviezen

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Deze inventaris is opgemaakt volgens het huidige inspectieprotocol en is dus een visueel, niet-destructief onderzoek.

Het perceel is volledig onderzocht en de nodige foto's zijn genomen.

Indien er bij verbouwings- renovatie- en/of opruimingswerken verdachte materialen te voorschijn komen moeten er extra staalnames gebeuren.

Indien er geen extra staalnames genomen worden, dan moeten deze materialen als asbesthoudend behandeld worden.

Voor meer info over het verwijderen van asbesthoudend materiaal : zie site OVAM : <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Overig gebied

- Plan 2.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

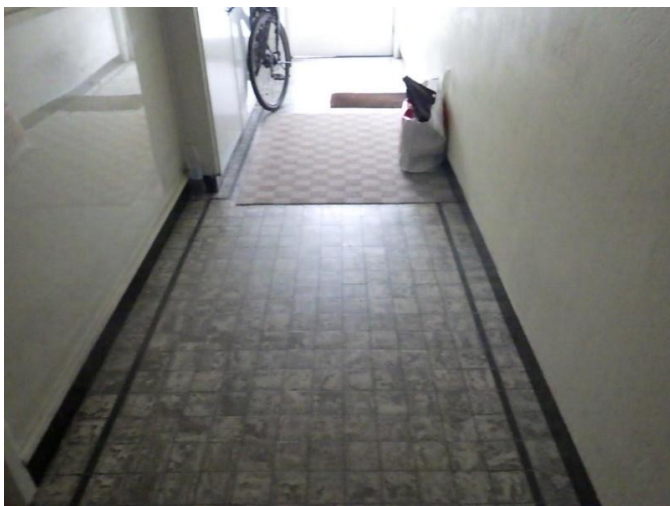

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De vloer bestaat uit niet-asbestverdachte tegels zoals natuursteen, keramische tegels, betontegels, geglaazuurde tegels,...

Na een grondige visuele inspectie waren er geen tegels kapot.

Dit is geen destructieve inventaris zodat de lijmlaag niet vastgesteld kon worden.

Indien er bij werken toch verdacht materiaal tevoorschijn komt, (hetzij een verdachte lijm of een andere bevoering) moet er een staal genomen worden.

De foto's tonen niet noodzakelijk alle verschillende vloeren.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: NIV-1 vloeren
- Plan 1.4: NIV+0 vloeren
- Plan 1.8: NIV+1 / 2 vloeren

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise met een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Geen asbest

Fiche 10: Pleister plafond gang

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: NIV+0 plafond

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	S02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleister plafond gang
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 105,00 m ² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,10 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Opmerking	Het volume is een weloverwogen benadering en kan afwijken van de werkelijke toestand, de dikte van het pleisterwerk is namelijk niet overaal gelijk en mag niet gebruikt worden voor een meetstaat. Er wordt een staalname uitgevoerd conform het huidige inspectieprotocol in de volgende ruimtes als die aanwezig zijn : * in een droge ruimte zoals een slaapkamer, bureel, berging * in een natte ruimte ; keuken of badkamer * in een traphal * in een stookruimte. De staalnamepunten werden, zoals voorzien in het inspectieprotocol, behandeld met stopverf, zodoende dat er achteraf geen vezelverspreiding meer kan plaatsvinden. De plafonds van alle ruimtes zijn op vele plaatsen auditief onderzocht en er konden geen afwijkingen waargenomen worden. Hierdoor mag worden besloten dat er geen afwijkende materialen aanwezig zijn, deze zijn op het plan aangeduid. Indien er andere afwerkingen zijn wordt dit in een andere fiche vermeld. Belangrijk: bij renovatie- of sloopwerken adviseren we om in elke afzonderlijke ruimte een onderzoek te laten uitvoeren. De hierboven genoemde ruimtes zijn slechts een indicatieve selectie voor een niet-destructief onderzoek, voorzien volgens het huidige inspectieprotocol.
-------------------------	---

Fiche 11: Cement smeerlaag gang

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	S25G	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cement smeerlaag gang
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 500,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	500,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het volume is een weloverwogen benadering en kan afwijken van de werkelijke toestand, de dikte van de cementlaag is namelijk niet overaal gelijk en mag niet gebruikt worden voor een meetstaat. Dit is een verplichte staalname en kan niet geweigerd worden. De staalnamepunten werden, zoals voorzien in het inspectieprotocol, behandeld met fixatiemiddel, zodoende dat er achteraf geen vezelverspreiding meer kan plaatsvinden.

Fiche 12: Trapleuning

Geen asbest

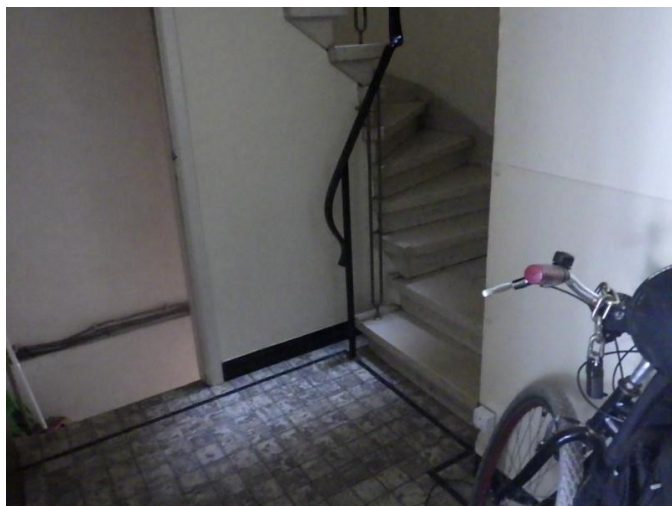

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: NIV-1 vloeren
- Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0
- Plan 1.6: GRONDPLAN NIV+1
- Plan 1.7: GRONDPLAN NIV+2

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Puntmonster	S29	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Trappleuning
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vaste trap, vaste ladder
Bindmiddel van materiaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	S25Z	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cement smeerlaag op zolder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.500,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.500,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het volume is een weloverwogen benadering en kan afwijken van de werkelijke toestand, de dikte van de cementlaag is namelijk niet overaal gelijk en mag niet gebruikt worden voor een meetstaat. Dit is een verplichte staalname en kan niet geweigerd worden. De staalnamepunten werden, zoals voorzien in het inspectieprotocol, behandeld met fixatiemiddel, zodoende dat er achteraf geen vezelverspreiding meer kan plaatsvinden.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0
- Plan 1.6: GRONDPLAN NIV+1
- Plan 1.7: GRONDPLAN NIV+2

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	S25T	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cement smeerlaag traphal
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.500,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.500,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het volume is een weloverwogen benadering en kan afwijken van de werkelijke toestand, de dikte van de cementlaag is namelijk niet overaal gelijk en mag niet gebruikt worden voor een meetstaat. Dit is een verplichte staalname en kan niet geweigerd worden. De staalnamepunten werden, zoals voorzien in het inspectieprotocol, behandeld met fixatiemiddel, zodoende dat er achteraf geen vezelverspreiding meer kan plaatsvinden.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 15: Dak in polyester platen	De dakbedekking bestaat uit polyester (golf)platen en deze zijn niet asbestverdacht.	Plan 1.11: Hoofdgebouw plan
Fiche 16: Dakbedekking in pannen.	Het dak, aangeduid op het plan, bestaat uit pannen en deze zijn niet asbestverdacht.	Plan 1.9: PLAN 3D
Fiche 17: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk in silicone.	De vensters en deuren zijn afgedicht met soepele silicone en deze bevatten geen asbest. Deze inventaris is niet destructief opge maakt en als bij het verwijderen van het raam toch nog een verdacht materiaal tevoorschijn komt is het aangeraden om een bijkomende analyse te laten uitvoeren.	Plan 1.1: GRONDPLAN NIV-1 Plan 1.3: GRONDPLAN NIV+0

Fiche 15: Dak in polyester platen



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 16: Dakbedekking in pannen.



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 17: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk in silicone.



Situeringfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 18: Lift infrastructuur niet aanwezig	Er is geen lift aanwezig op het inspectiegebied. Indien er gemeenschappelijke delen van toepassing zijn en er is een lift aanwezig op het inspectiegebied van de gemeenschappelijke delen dan staat dit beschreven in het attest van die gemeenschappelijke delen.	-

Fiche 19: Leidingisolatie niet aanwezig in gebouw	Er is geen verdachte leidingisolatie aanwezig op de geïnspecteerde, toegankelijke constructies op het perceel en in de gemene delen. Er staat geen collectieve installatie. De asbestdeskundige heeft tijdens de niet-destructieve, visuele inspectie vastgesteld dat er geen verdachte leidingisolatie aanwezig is. Opmerking: Aangezien het onderzoek niet-destructief is uitgevoerd conform het Inspectieprotocol, kan de aanwezigheid van leidingisolatie in de niet-toegankelijke ruimtes niet worden uitgesloten. Indien er in dit attest onderzoeksbeperkingen zijn (bijvoorbeeld over verborgen/niet-toegankelijke constructies), is de raadpleging van de bijgevoegde beperkingsfiche essentieel voor een volledig inzicht in de niet geïnspecteerde zones, waarbij dus ook de aanwezigheid van een stookketel in die constructies niet kan worden uitgesloten. Indien er in de toekomst werken gepland zijn, is het raadzaam om eerst een bijkomend destructief onderzoek te laten uitvoeren. Indien er gemeenschappelijke delen van toepassing zijn behoort de leidingisolatie tot het onderzoek van de gemeenschappelijke delen.	-
--	---	----------

Fiche 20: Stookketel niet aanwezig in gemene delen	Er is geen stookketel aanwezig op de geïnspecteerde, toegankelijke constructies in de gemene delen, maw er is geen collectieve verwarming. De asbestdeskundige heeft tijdens de niet-destructieve visuele inspectie vastgesteld dat er geen stookketel aanwezig is. Opmerking : Aangezien het onderzoek niet-destructief is uitgevoerd conform het Inspectieprotocol, kan de aanwezigheid van een stookketel in de niet-toegankelijke ruimtes niet worden uitgesloten. Indien er in dit attest onderzoeksbeperkingen zijn (bijvoorbeeld over verborgen/niet-toegankelijke constructies), is de raadpleging van de bijgevoegde beperkingsfiche essentieel voor een volledig inzicht in de niet geïnspecteerde zones, waarbij dus ook de aanwezigheid van een stookketel in die constructies niet kan worden uitgesloten. Indien er in de toekomst werken gepland zijn, is het raadzaam om eerst een bijkomend destructief onderzoek te laten uitvoeren.	-
---	--	----------

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.