

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 11/04/2023
ADRESSE DU CONTRÔLE Trieu de Wazon 16 - 7520 Templeuve

AGENT VISITEUR
AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

Tiago Ferreira
AGRW. DEP-048/A/11 12/10/2024

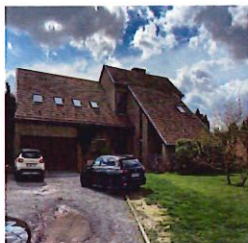

COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire

#TVA

Adresse

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir Dans la cave
Localisation du dépôtage Sur le réservoir

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Non	Date d'émission, échéance & numéro	/
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	2x2000=4000l	Année d'installation	1980
Origine du réservoir et n° de fabrication	Rothh s/n f22001599 et f2201600	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions du réservoir	Hauteur 150	Hauteur de produit (cm)	120
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - PEHD		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Pas Conforme
Conduite de ventilation	Pas Conforme	Système anti-débordement	absent
Système de mesure de niveau	pas présent	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	0 cm
Autres raccords	Pas conforme	Trou d'homme	Pas de plateau trou d'homme
Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche	Pollution en dehors du réservoir	Non
Encuvement	pas présent	Système de détection de fuite	NON

AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'autorisation d'exploitation n'est pas présente
La conduite de remplissage n'est pas conforme
La conduite de ventilation n'est pas conforme
Le système de mesure de niveau n'est pas conforme / est absent
Placer un raccord mâle - mâle 2 pouce sur le conduit de remplissage
Placer un système anti-débordement : sifflet ou sonde
L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.
L'équilibrage des deux citernes se fait via une pompe manuel → a placer kit d'aspiration avec équilibrage (voir photo)

Conclusion : L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois.
Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.



Une plaquette orange a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Templeuve

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

› ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir



Non conformité




CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

› ANNEXES

Non conformité

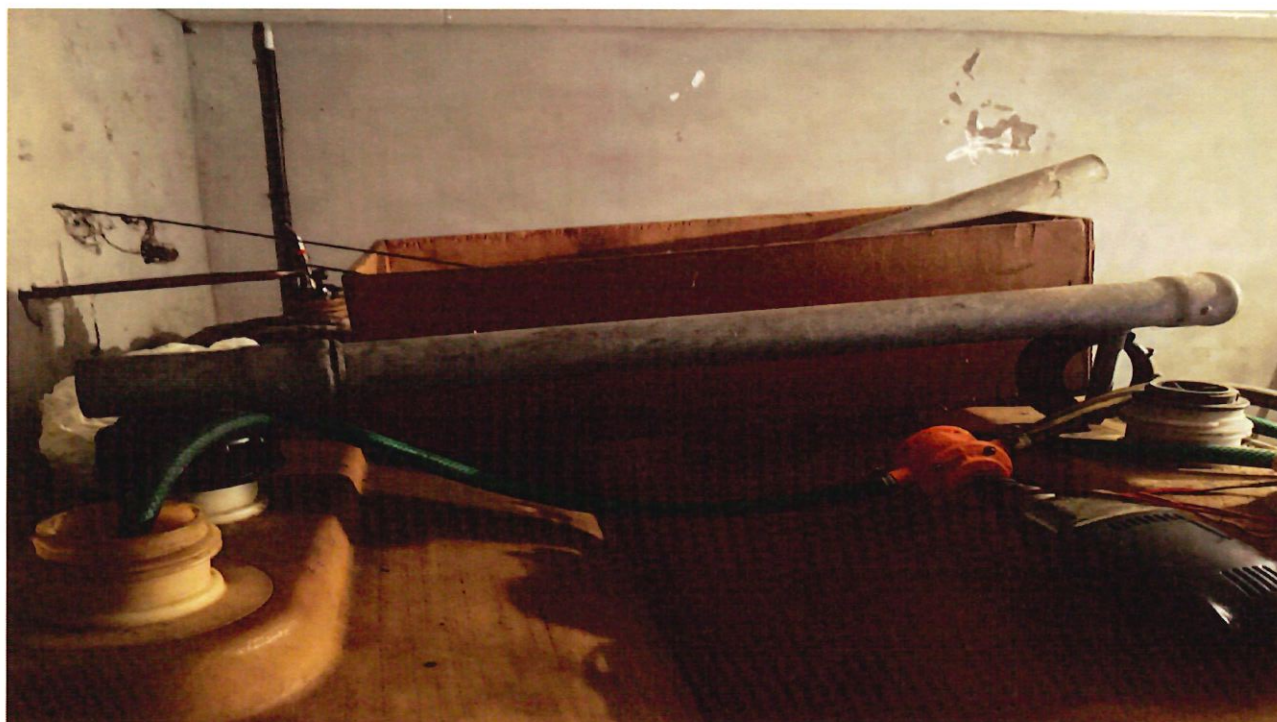

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

› ANNEXES

Autre



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 125/2023/61495/C01:1

› ANNEXES

Autre

