

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR A MAZOUT

S P E C I M E N CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1 **RÉF 125/2026/64749/C01:2**

DATE DU CONTRÔLE 22/04/2026 AGENT VISITEUR Tiago Ferreira
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Villers 42 - 4280 Villers-Le-Peuplier AGRÉMENT RÉGION WALLONNE AGRW. DEP-048/A/11 05/02/2029



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire
#TVA non communiqué
Adresse Rue de Villers 42 - 4280 Villers-Le-Peuplier

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir Dans la cour
Localisation du dépotage A gauche de la maison

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Non	Date d'émission, échéance & numéro	/
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3170	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions du réservoir	120x120x220	Hauteur de produit (cm)	0
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Mono-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soulèvement	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Non conforme	Système anti-débordement	sonde 98% - test OK - hauteur de la tige OK
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	0 cm
Autres raccords	Conforme	Contrôle visuel de l'étanchéité	Étanche
Pollution en dehors du réservoir	Non	Encuvement	pas présent
Système de détection de fuite	Non		

AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'autorisation d'exploitation n'est pas présente
L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.
Impossible de faire l'inspection complète du réservoir encombré par le réservoir (a vider)
La ventilation doit faire minimum 5/4 de pouce

Conclusion : L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois.
Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.

Une plaquette orange a été fixée et apposée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Villers-Le-Peuplier

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR MAZOUT

SPECIMEN

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1

RÉF 125/2026/64749/C01:2

ANNEXES

Système de chauffage



Plaquette apposée sur le réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR A MAZOUT

S P E C I M E N

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1

RÉF 125/2026/64749/C01:2

ANNEXES

Non conformité



Autre



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


SPECIMEN

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1

RÉF 125/2026/64749/C01:2

ANNEXES

Autre

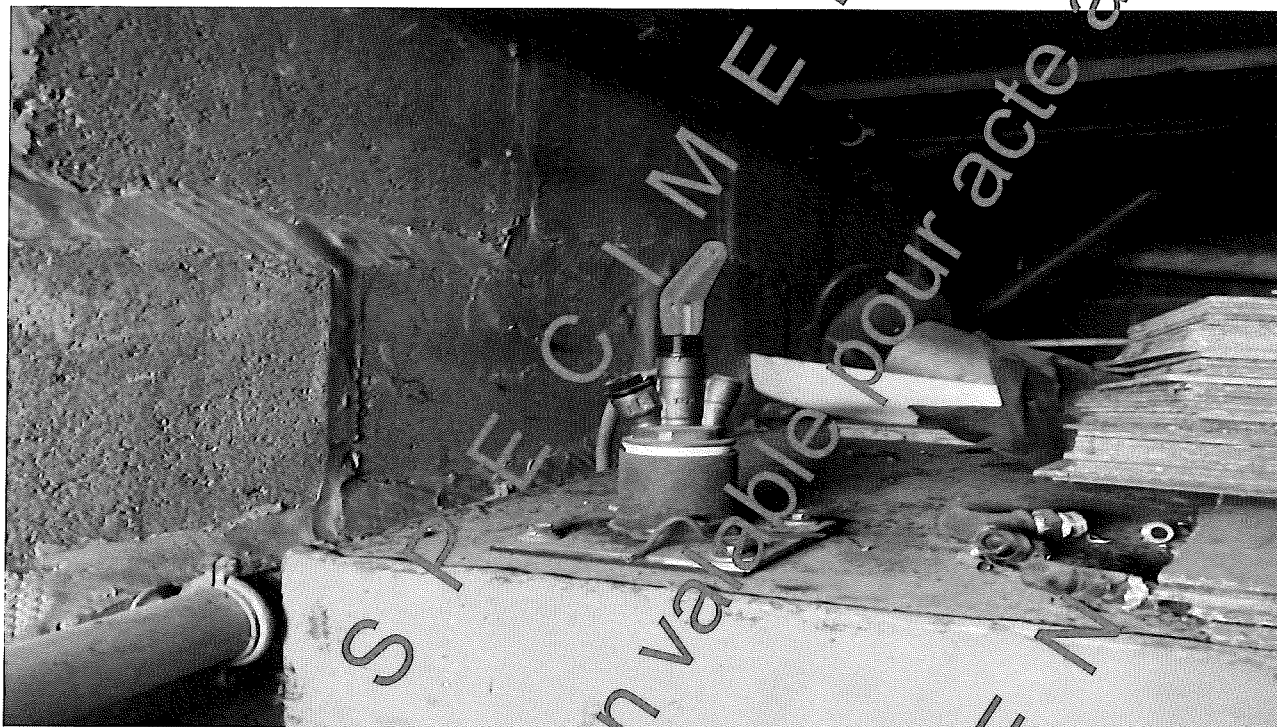

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR MAZOUT



S P E C I M E N

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1

RÉF 125/2026/64749/C01:2

› ANNEXES

Autre

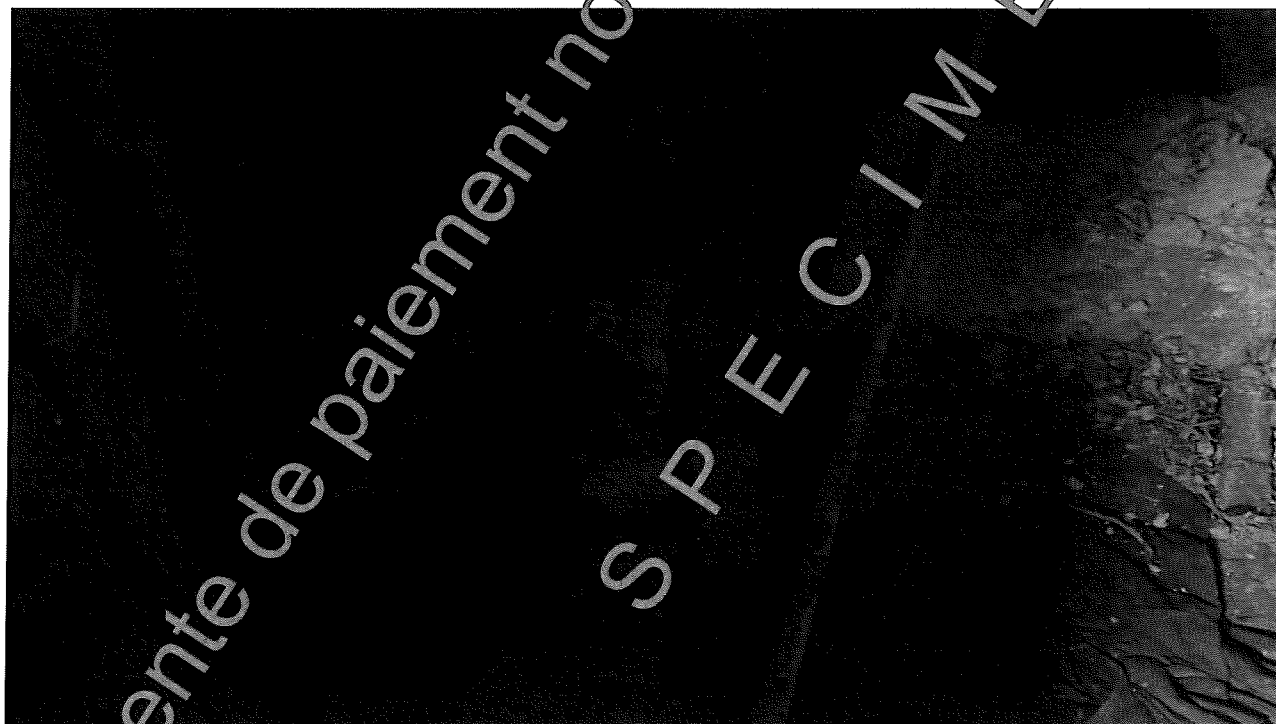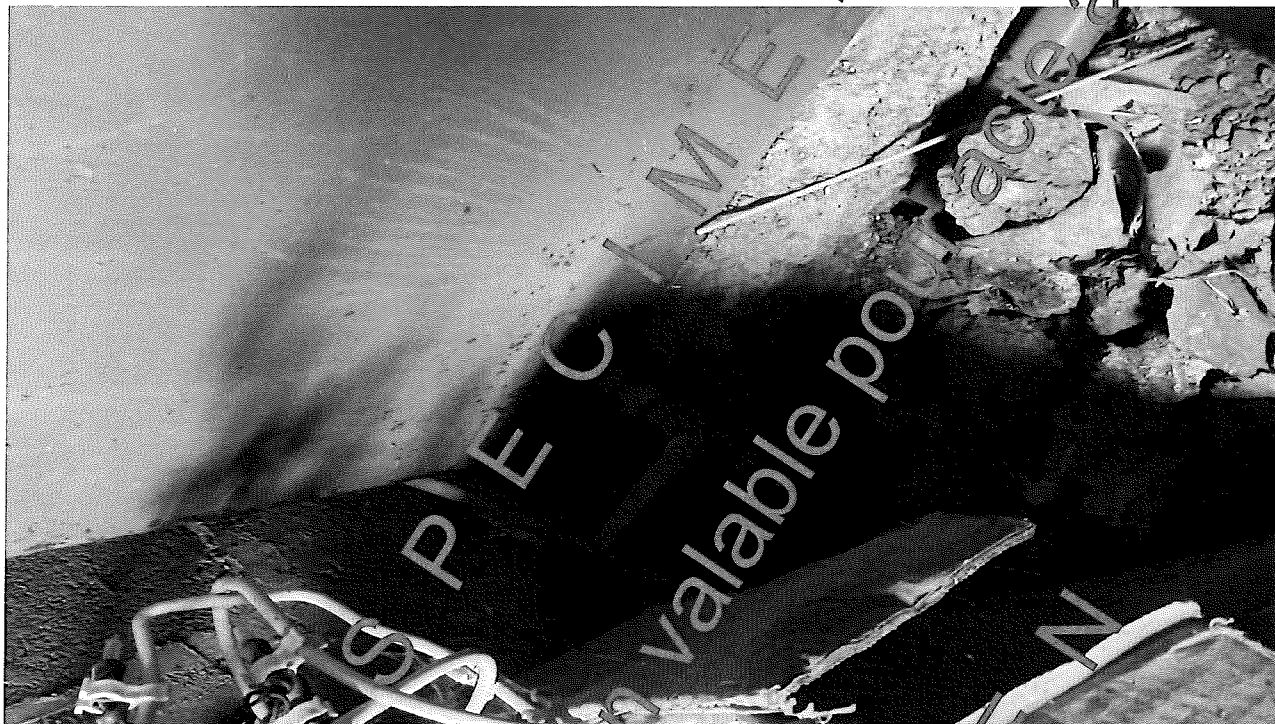

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR MAZOUT

S P E C I M E N

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2026/64749/C01:1

RÉF 125/2026/64749/C01:2

ANNEXES

Autre

