

Asbestinventarisatetest

Paardenweideweg 23, 3511 Hasselt



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20260416-000394.000

Uitgegeven op : 16.04.2026

Geldig tot : 16.04.2031



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

17

Asbestmaterialen

3

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

1	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
8	Asbestmaterialen	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
8	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheeren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Ward Dumon - DES-843HQ

Procescertificaat : Wadu - ORG-PC2UQ

KBO-nummer : 0830288821

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

- Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheeren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheeren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	7
Zone 1: Woning.....	8
Plan 1.1: Kelder Muren.....	9
Plan 1.2: Kelder.....	10
Plan 1.3: Kelder.....	11
Plan 1.4: GLV Muren.....	12
Plan 1.5: GLV Plafonds.....	13
Plan 1.6: GLV Vloeren.....	14
Plan 1.7: GLV.....	15
Plan 1.8: GLV.....	17
Plan 1.9: Verdiep 1 Muren.....	18
Plan 1.10: Verdiep 1 Plafonds.....	19
Plan 1.11: Verdiep 1 Vloeren.....	20
Plan 1.12: Verdiep.....	21
Plan 1.13: Verdiep.....	22
Plan 1.14: Verdiep 1 achterbouw muren.....	23
Plan 1.15: Verdiep 1 achterbouw.....	24
Plan 1.16: Verdiep 1 achterbouw.....	25
Plan 1.17: Verdiep 1 achterbouw.....	26
Plan 1.18: Dakenplan.....	27
Zone 2: Garage.....	28
Plan 2.1: Garage.....	29
Zone 3: Volières.....	30
Plan 3.1: Volières.....	31
Zone 4: Overig gebied.....	32
Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	33
Plan 4.2: Afdruipzones/afvloeizones.....	34
Asbestmaterialen.....	36
Fiche 1: Asbestcement overschotten op zolder achterbouw.....	37
Fiche 2: MASTIEK aan houten schrijnwerk.....	40
Fiche 3: Vloerzeil Verdiep (oude badkamer op plan).....	43
Fiche 4: CV ketelhuis-brander-installatie pakking.....	46
Fiche 5: Golfplaten schuindak op garage.....	49
Fiche 6: Bakeliët.....	52
Fiche 7: Daklei shingle in keldergat als afdichting.....	55

Fiche 8: Vloerzeil keldertrap platform.....	58
Fiche 9: Golfplaten schuindak op volière in tuin.....	61
Fiche 10: MASTIEK aan ijzeren schrijnwerk.....	65
Fiche 11: Platdak roofing uitsteek achterbouw.....	68
Fiche 12: Bakeliet radiatorknoppen.....	71
Fiche 13: Dreunplaat smeerlaag tegen spoelbakken keuken.....	74
Fiche 14: Bakeliet zekeringkast in hal.....	77
Fiche 15: Asbestcementplaat luikje onder bad GLV.....	81
Fiche 16: MASTIEK aan ijzeren koepel in keuken.....	84
Fiche 17: Asbestcementplaat afwerking boven koer.....	87
Beperkingen.....	90
Fiche 18: Beperking toegang regenput en beerput.....	91
Fiche 19: Hoogtebeperking toegang schoorsteen op achterbouw.....	92
Fiche 20: Gestapelde materialen (opslag).....	93
Adviezen.....	94
Fiche 21: Wanden van hout.....	95
Fiche 22: EPDM platdakbedekking.....	96
Fiche 23: Vloerzeil (Jutte onderkant) in hal en twee slaapkamers op verdiep.....	97
Fiche 24: Raamtabletten natuursteen/hout.....	99
Fiche 25: Muurkap op scheidingsmuur (dakpannen) en blauwe steen straatkant.....	100
Fiche 26: Tapijt.....	101
Fiche 27: Metaalplaten schuindak op achterbouw.....	102
Fiche 28: Betonboorden in de grond.....	103
Fiche 29: PLAFONDS PVC-isomo/KLIKsysteem.....	104
Fiche 30: ijzeren plaatstaalradiator, gelast.....	105
Fiche 31: Vloerzeil tegen wanden in achterbouw (balatum).....	106
Fiche 32: Vloertegels.....	108
Fiche 33: TEGELS onderliggende lijm.....	109
Geen asbest.....	110
Fiche 34: Cementering kelder.....	111
Fiche 35: PLAFONDpleister.....	113
Fiche 36: MUURpleister.....	115
Afdruipzones/afvloeizones.....	117
Fiche 37: Afdruipzone regenwater golfplaten schuindak Volière.....	118
Fiche 38: Afdruipzone regenwater golfplaten schuindak garage.....	120
Overige ruimtes en materialen.....	122
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	123
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	125

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Woning



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 15 | Asbestmaterialen |
| 3 | Beperkingen |
| 0 | Uitsluitingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 11 | Adviezen |
| 3 | Geen asbest |


Plan 1.1: Kelder Muren

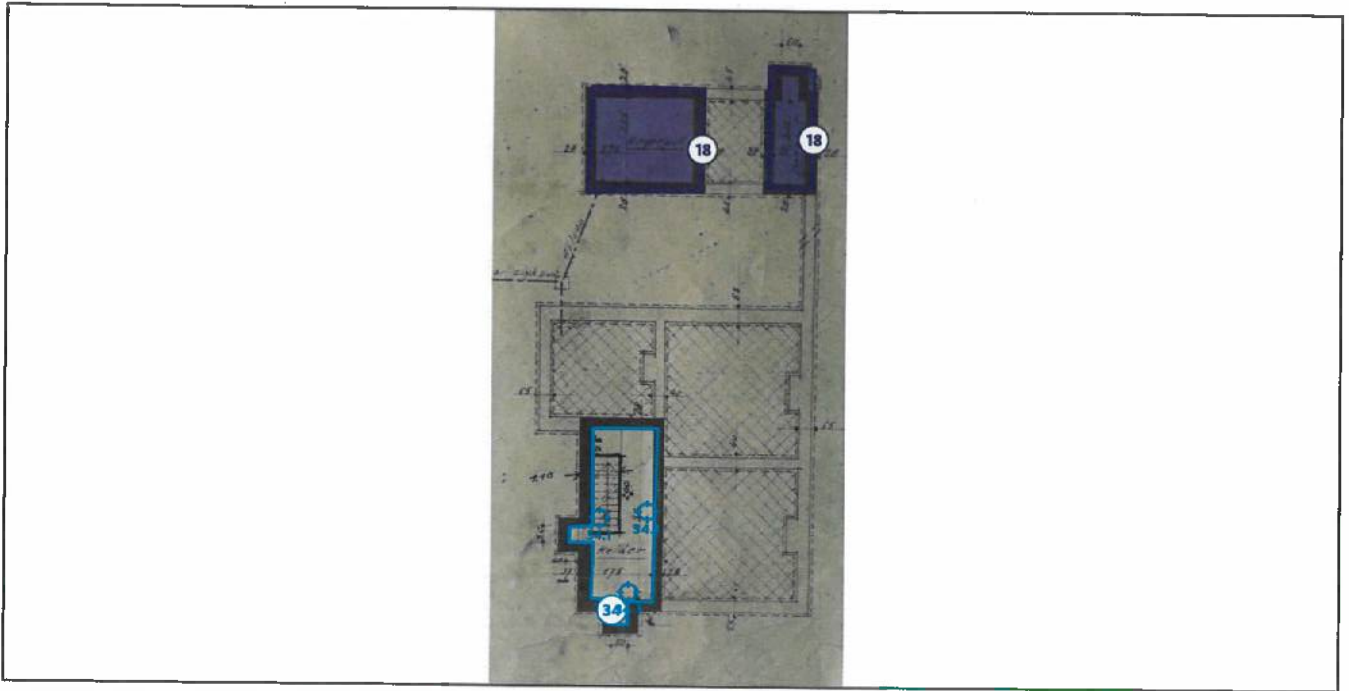


Legende van plan 1.1: Kelder Muren

Beschrijving	Type	Actie
18. Beperking toegang regenput en beerput	Beperking	-
34. Cementering kelder	Geen asbest	-
34.1 Code: MNR03	Mengmonster	-


Plan 1.2: Kelder

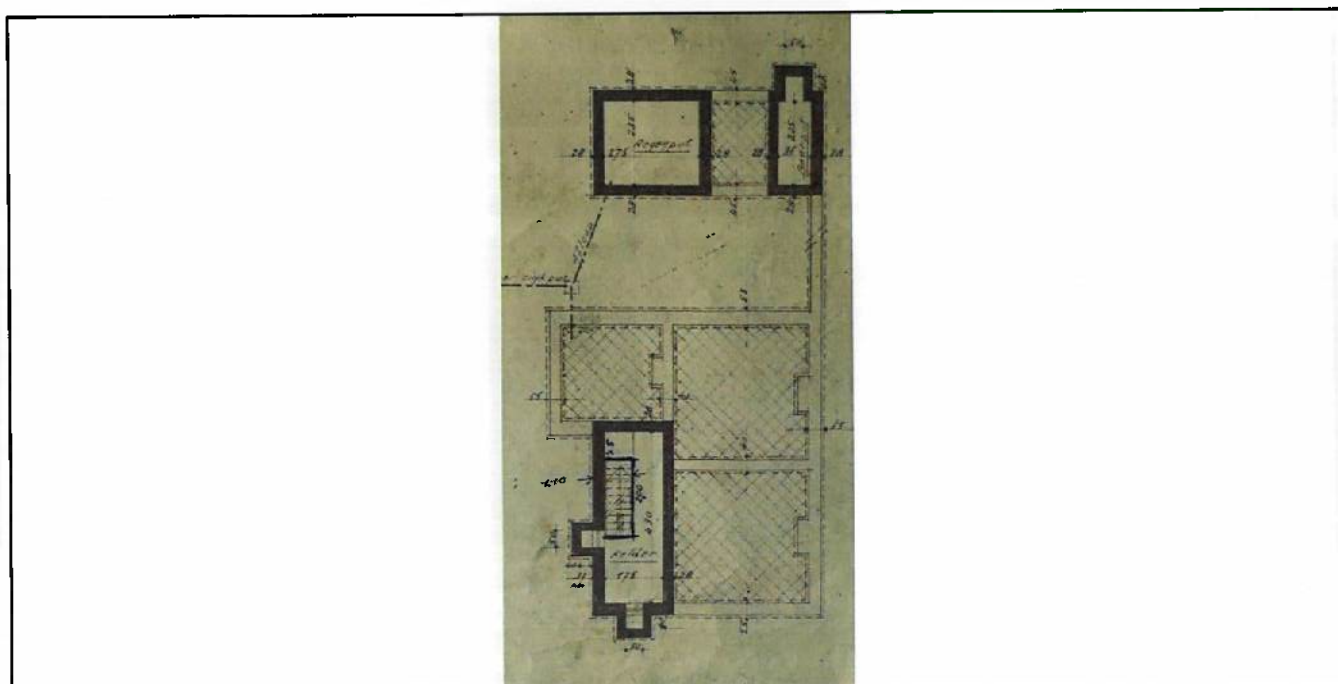

Plan 1.3: Kelder

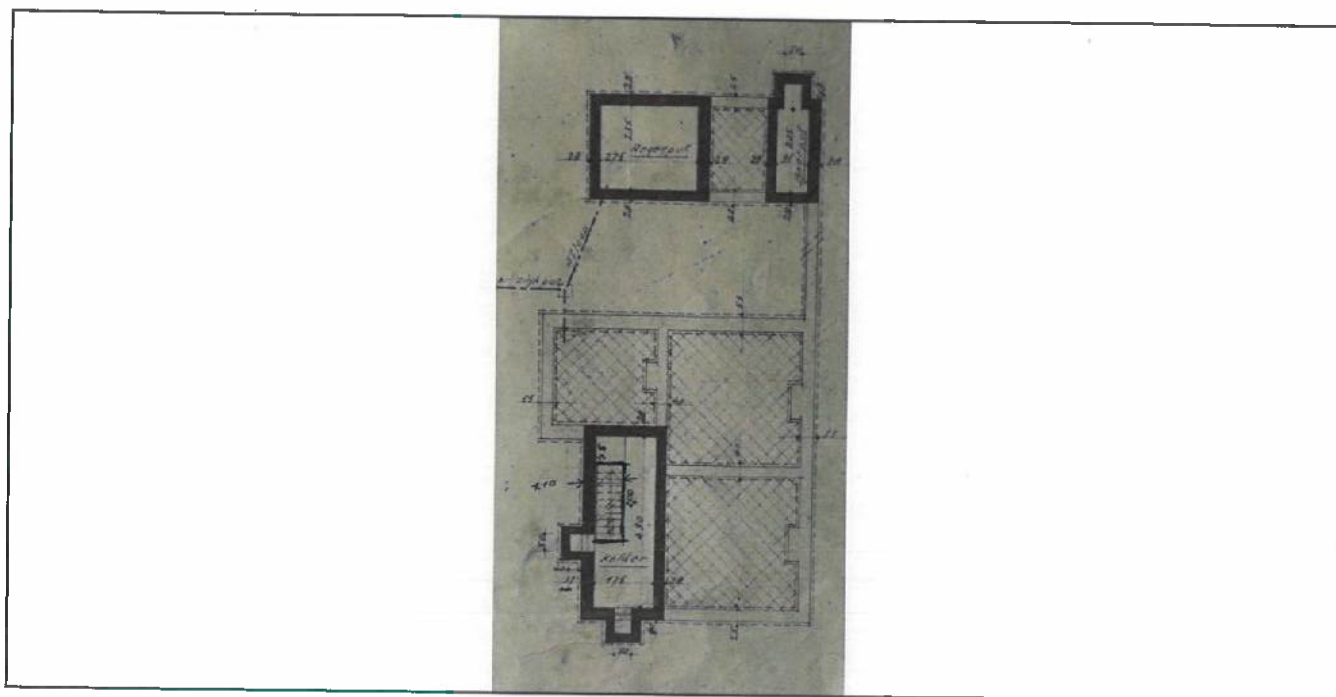


Plan 1.4: GLV Muren

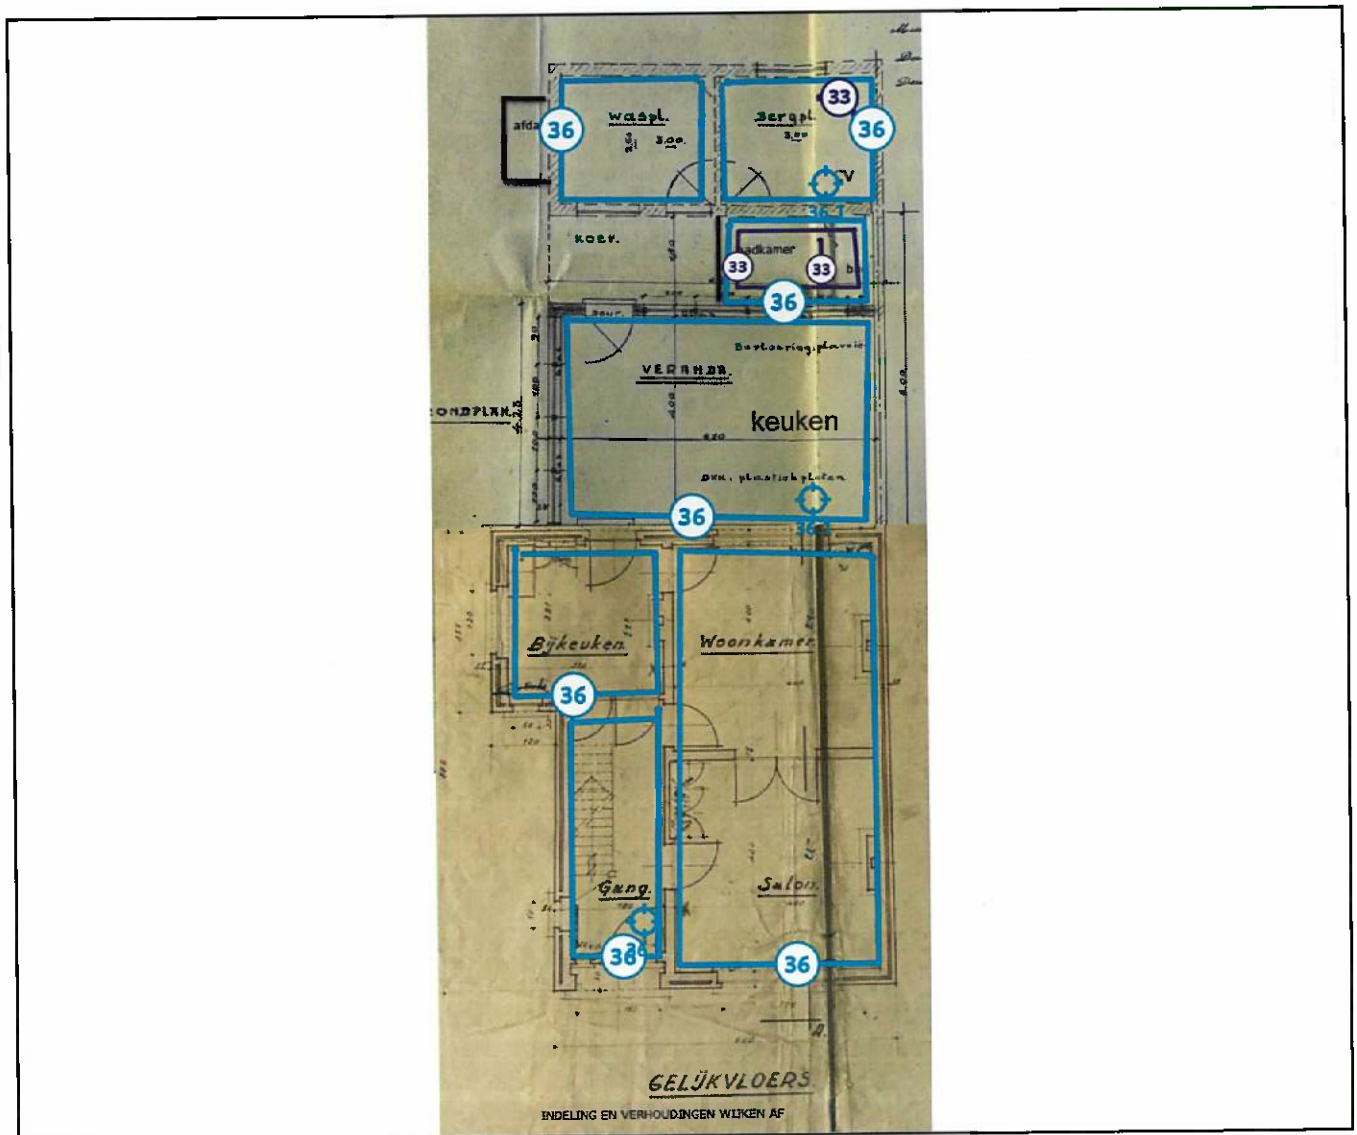

Legende van plan 1.4: GLV Muren

Beschrijving	Type	Actie
33. TEGELS onderliggende lijm.	Advies	-
36. MUURpleister	Geen asbest	-
36.1 Code: MNR01	Mengmonster	-

Plan 1.5: GLV Plafonds

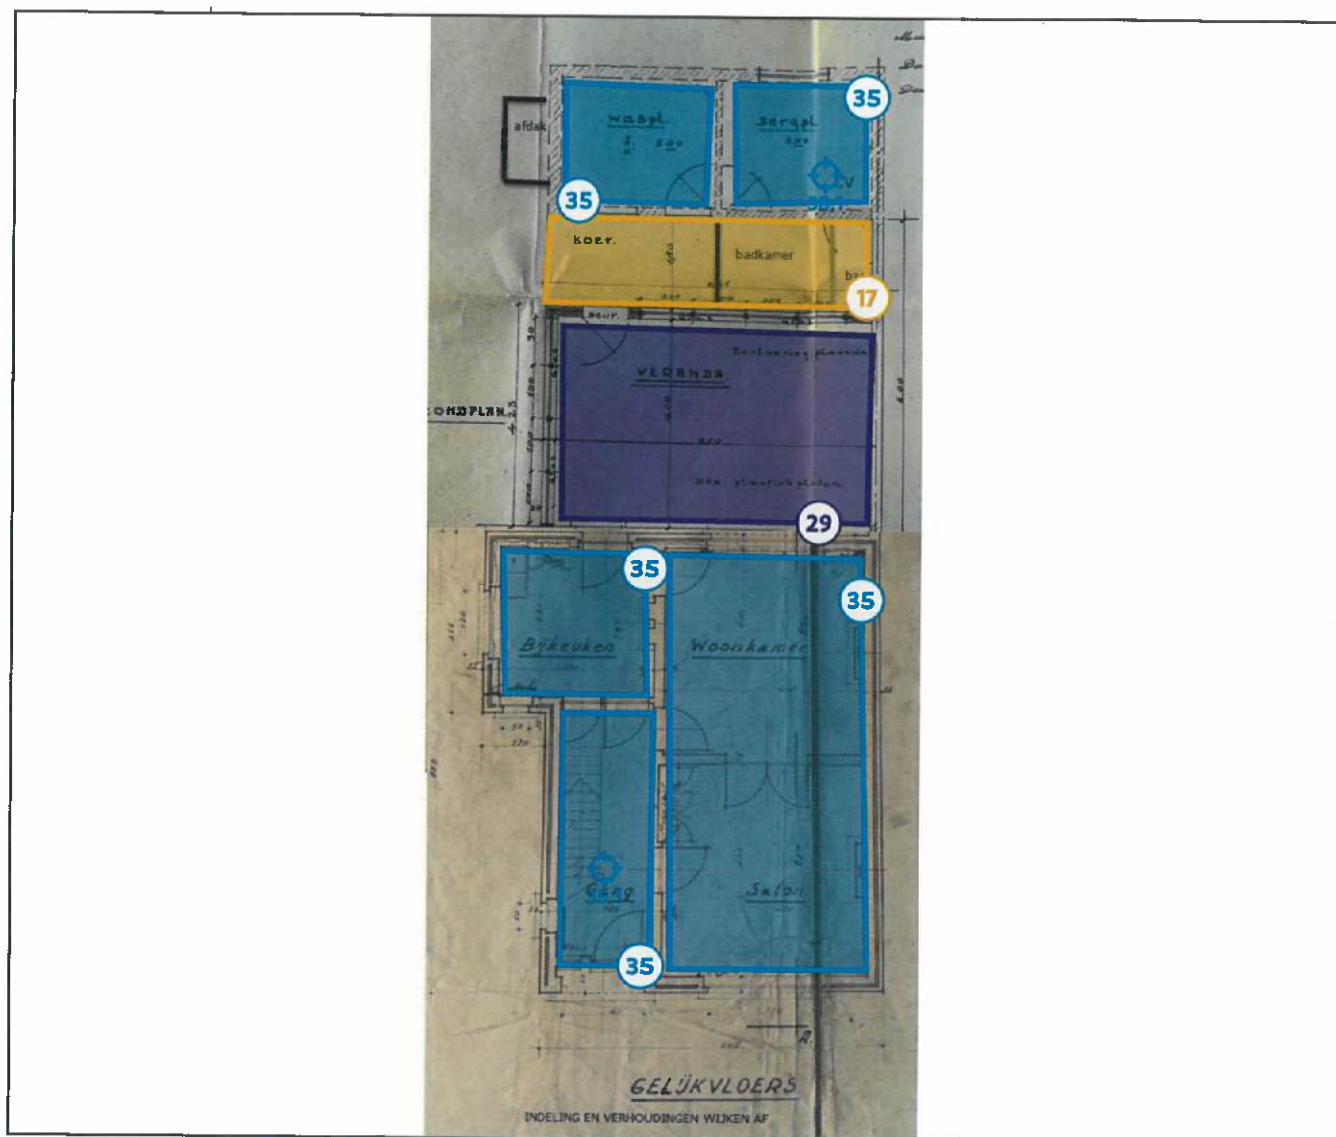

Legende van plan 1.5: GLV Plafonds

Beschrijving	Type	Actie
17. Asbestcementplaat afwerking boven koer	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
29. PLAFONDS PVC-isomo/KLIKsysteem	Advies	-
35. PLAFONDpleister	Geen asbest	-
35.1 Code: MNR02	Mengmonster	-


Plan 1.6: GLV Vloeren



Legende van plan 1.6: GLV Vloeren

Beschrijving	Type	Actie
8. Vloerzeil keldertrap platform	Asbestmateriaal	Verwijderen
8.1 Code: MNR04	Puntmonster	-
26. Tapijt	Advies	-
32. Vloertegels	Advies	-

Plan 1.7: GLV

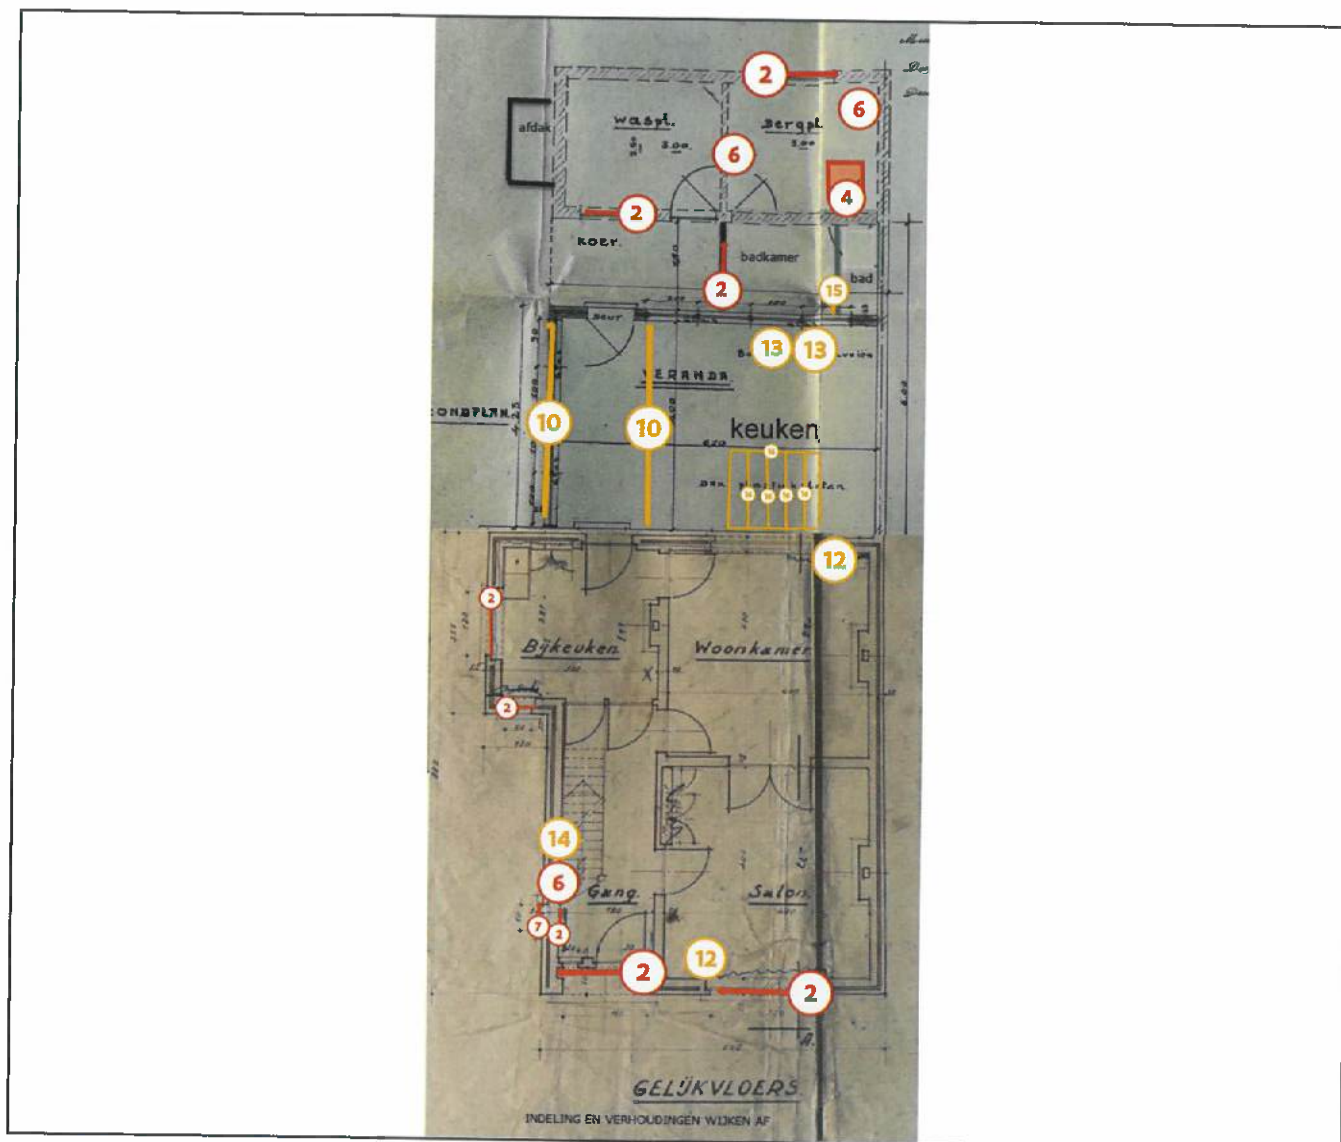


Legende van plan 1.7: GLV

Beschrijving	Type	Actie
2. MASTIEK aan houten schrijnwerk	Asbestmateriaal	Verwijderen
4. CV ketelhuis-brander-installatie pakking	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. Bakeliet	Asbestmateriaal	Verwijderen
7. Daklei shingle in keldergat als afdichting	Asbestmateriaal	Verwijderen
10. MASTIEK aan ijzeren schrijnwerk	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren

12. Bakeliet radiatorknoppen.	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
13. Dreunplaat smeerlaag tegen spoelbakken keuken	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
14. Bakeliet zekeringkast in hal	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
15. Asbestcementplaat luikje onder bad GLV	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
16. MASTIEK aan ijzeren koepel in keuken	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.8: GLV

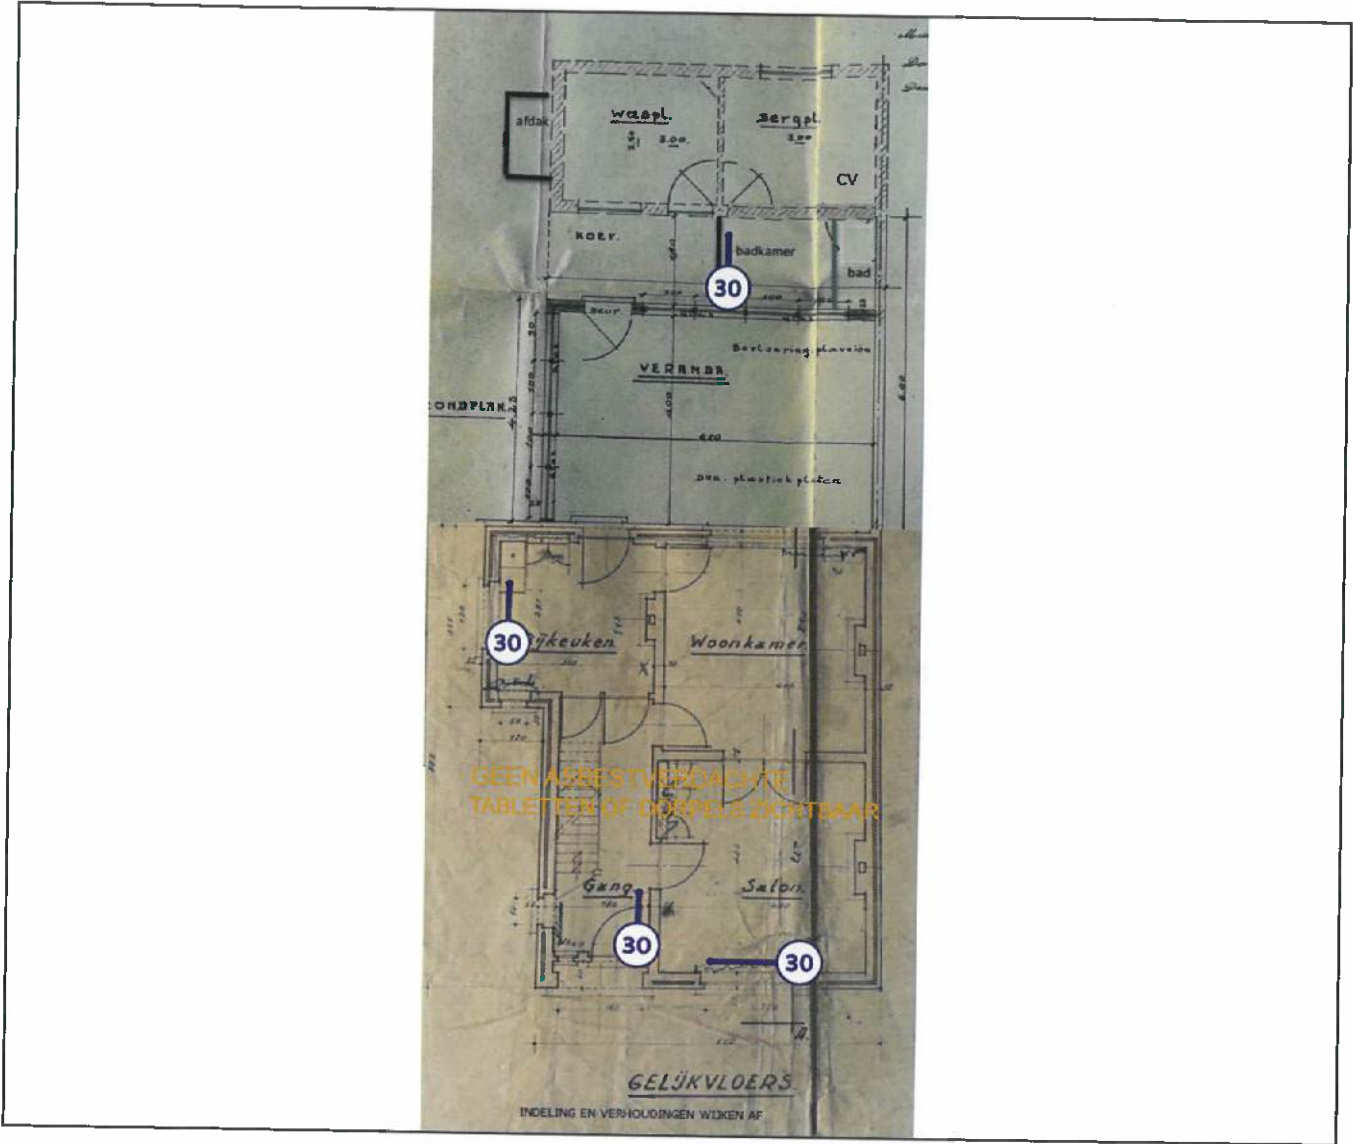

Legende van plan 1.8: GLV

Beschrijving	Type	Actie
24. Raamtabletten natuursteen/hout	Advies	-
30. ijzeren plaatstaalradiator, gelast	Advies	-


Plan 1.9: Verdiep 1 Muren

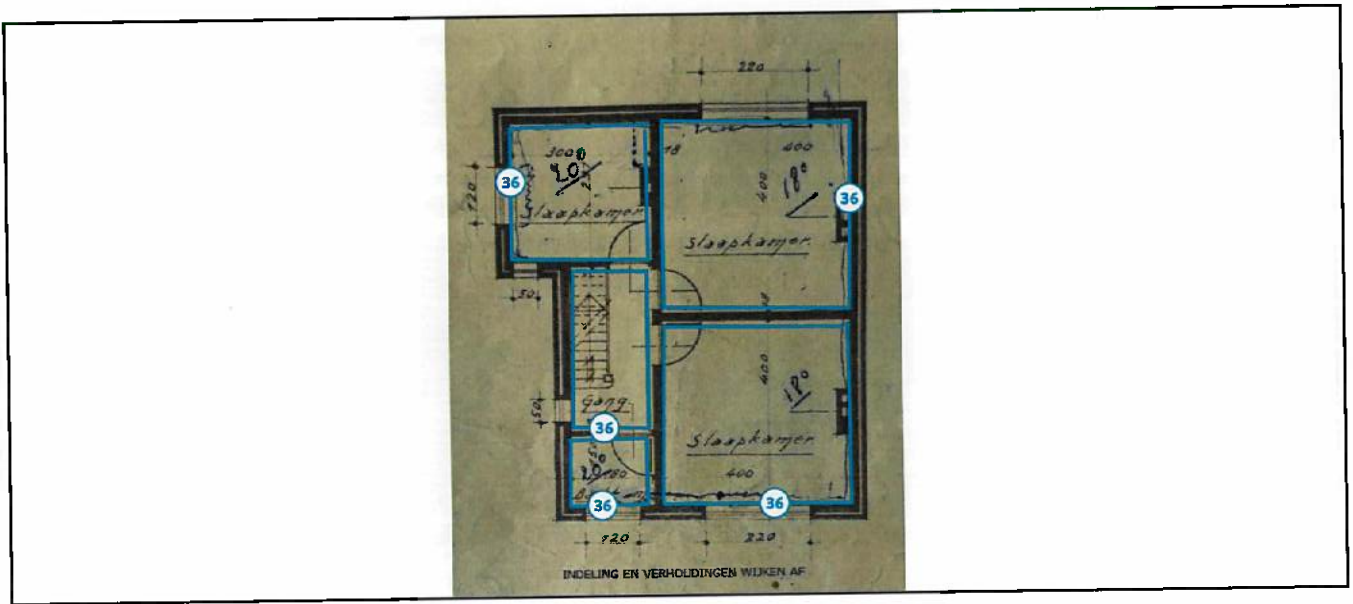

Legende van plan 1.9: Verdiep 1 Muren

Beschrijving	Type	Actie
36. MUURpleister	Geen asbest	-


Plan 1.10: Verdiep 1 Plafonds

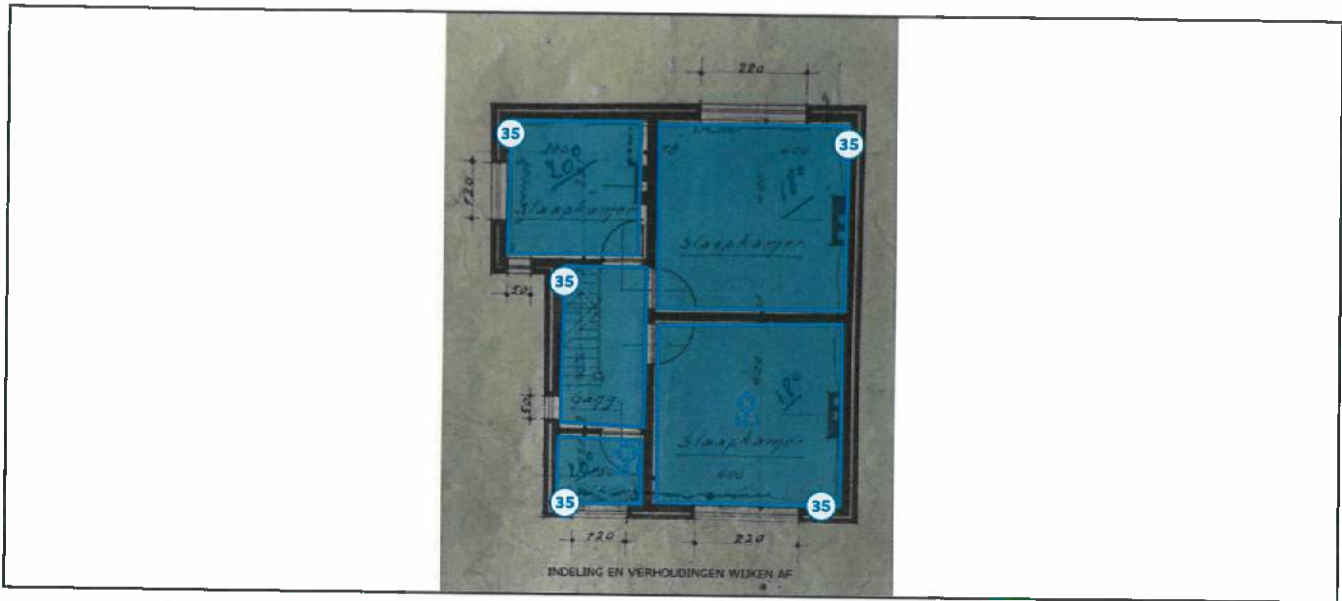

Legende van plan 1.10: Verdiep 1 Plafonds

Beschrijving	Type	Actie
35. PLAFONDpleister	Geen asbest	-
35.1 Code: MNR02	Mengmonster	-


Plan 1.11: Verdiep 1 Vloeren

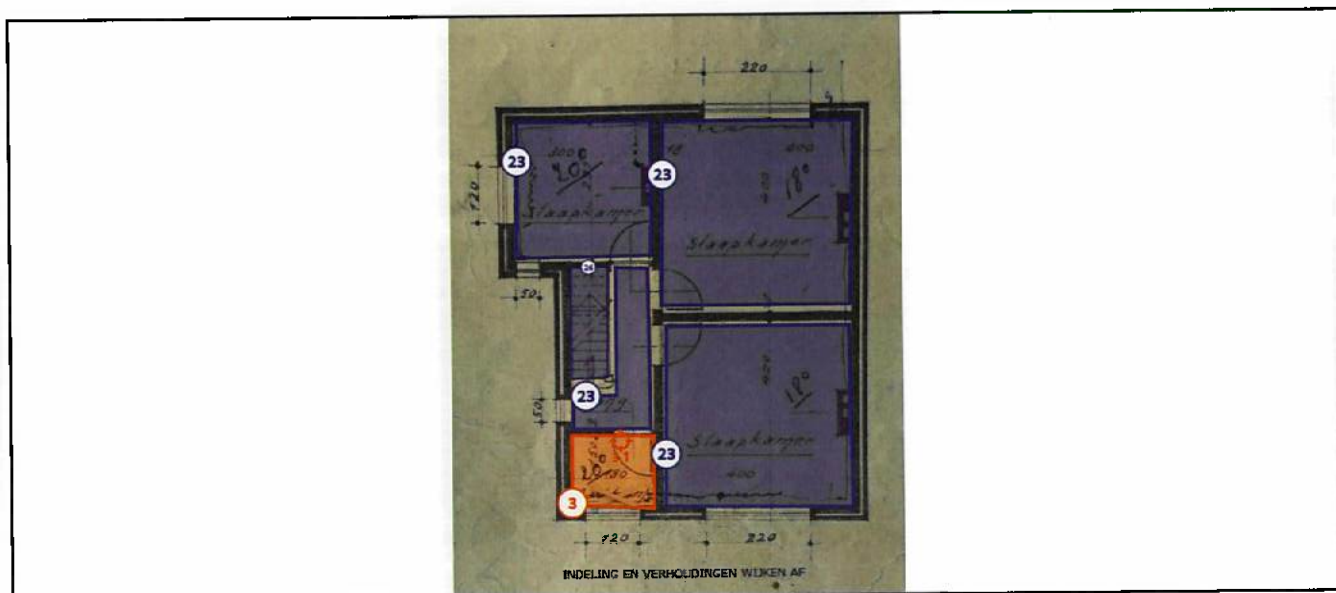

Legende van plan 1.11: Verdiep 1 Vloeren

Beschrijving	Type	Actie
3. Vloerzeil Verdiep (oude badkamer op plan)	Asbestmateriaal	Verwijderen
3.1 Code: MNR05	Puntmonster	-
23. Vloerzeil (Jutte onderkant) in hal en twee slaapkamers op verdiep	Advies	-
26. Tapijt	Advies	-


Plan 1.12: Verdiep

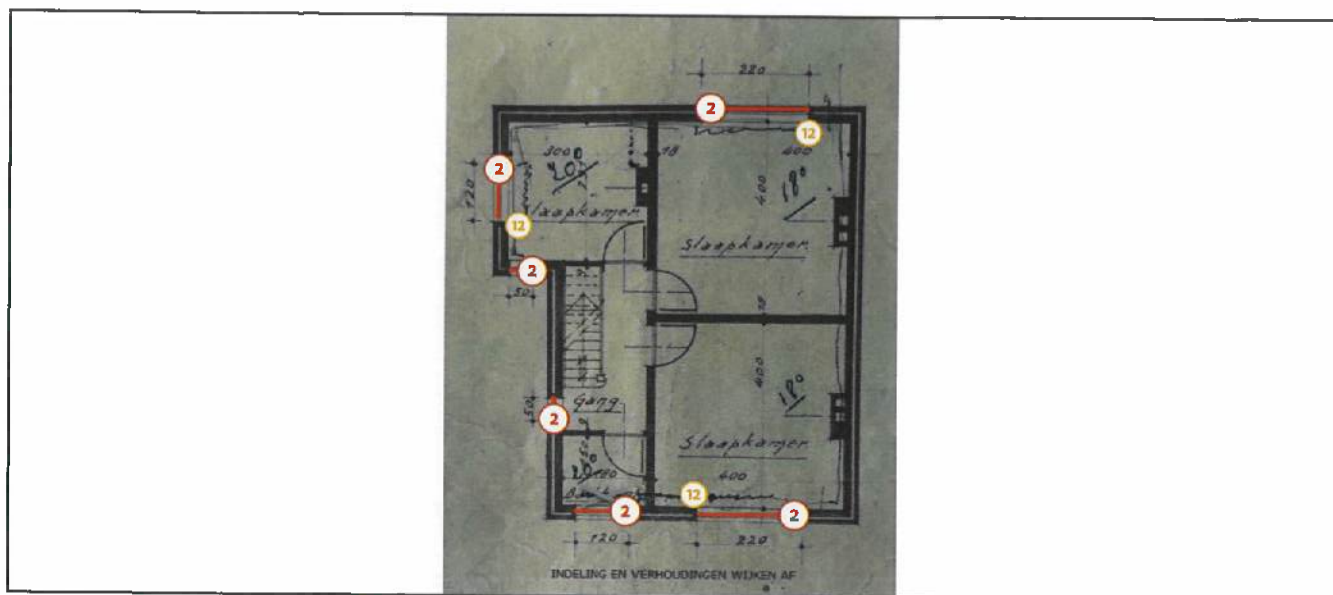

Legende van plan 1.12: Verdiep

Beschrijving	Type	Actie
2. MASTIEK aan houten schrijnwerk	Asbestmateriaal	Verwijderen
12. Bakeliet radiatorknoppen.	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.13: Verdiep

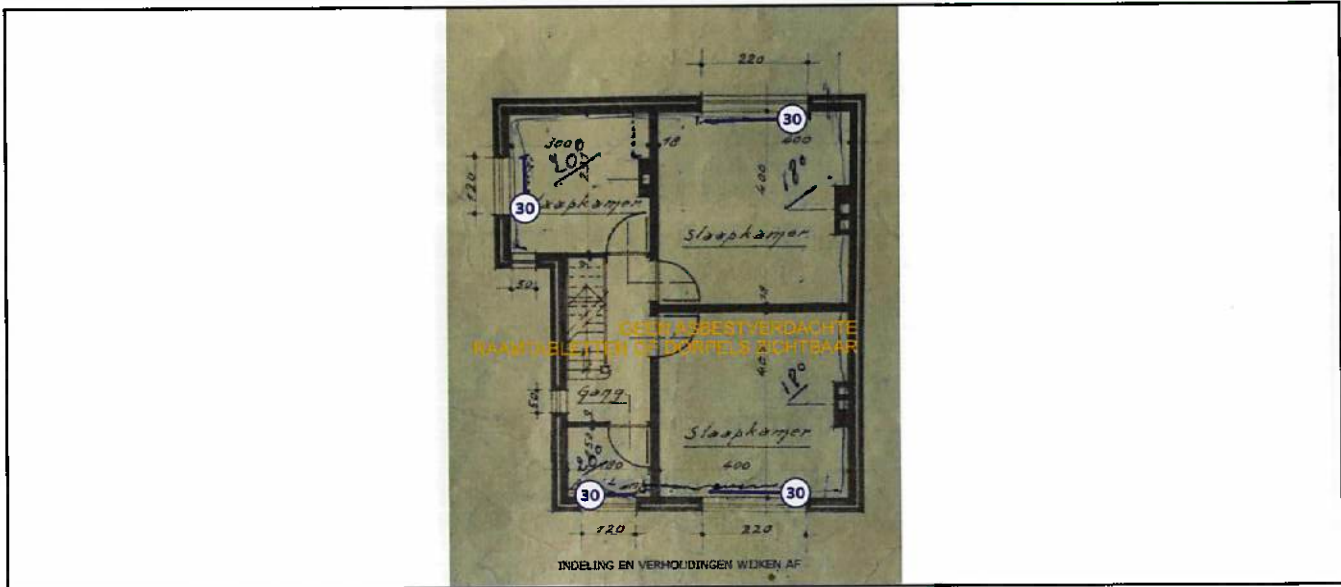

Legende van plan 1.13: Verdiep

Beschrijving	Type	Actie
24. Raamtabletten natuursteen/hout	Advies	-
30. ijzeren plaatstaalradiator, gelast	Advies	-


Plan 1.14: Verdiep 1 achterbouw muren

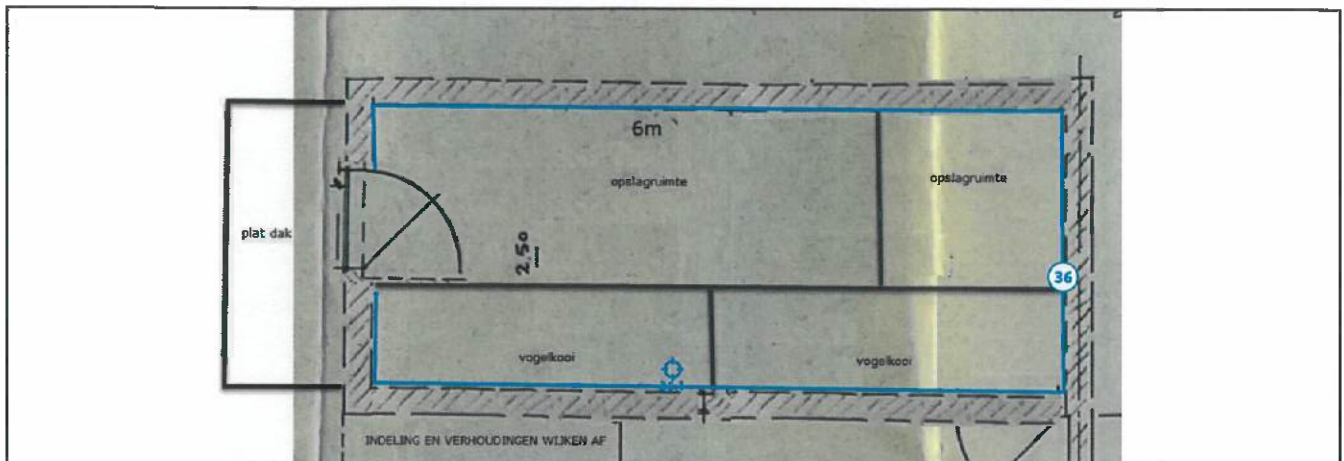

Legende van plan 1.14: Verdiep 1 achterbouw muren

Beschrijving	Type	Actie
36. MUURpleister	Geen asbest	-
36.1 Code: MNR01	Mengmonster	-


Plan 1.15: Verdiep 1 achterbouw

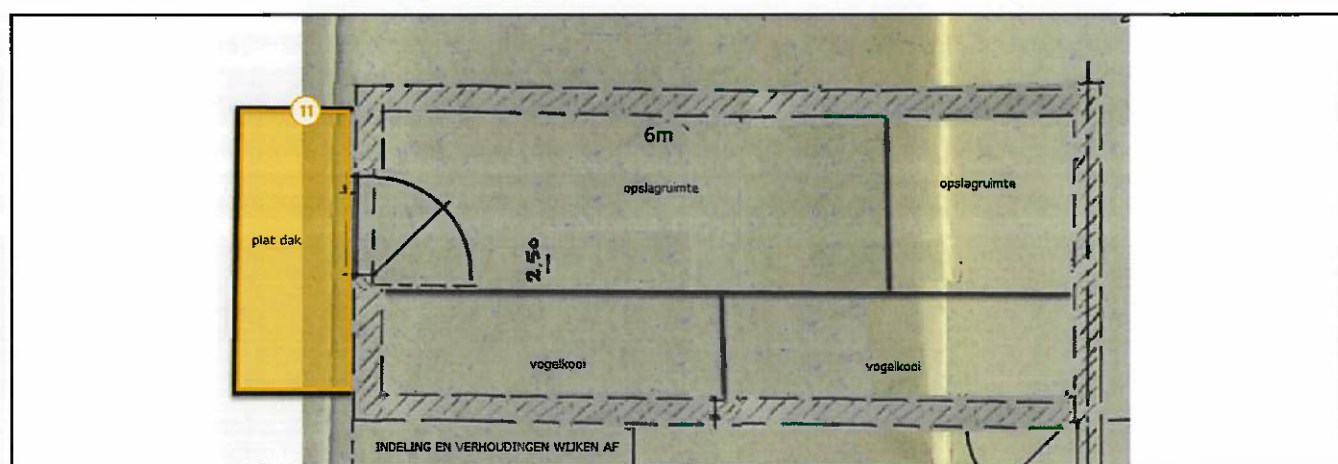

Legende van plan 1.15: Verdiep 1 achterbouw

Beschrijving	Type	Actie
11. Platdak roofing uitsteek achterbouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.16: Verdiep 1 achterbouw

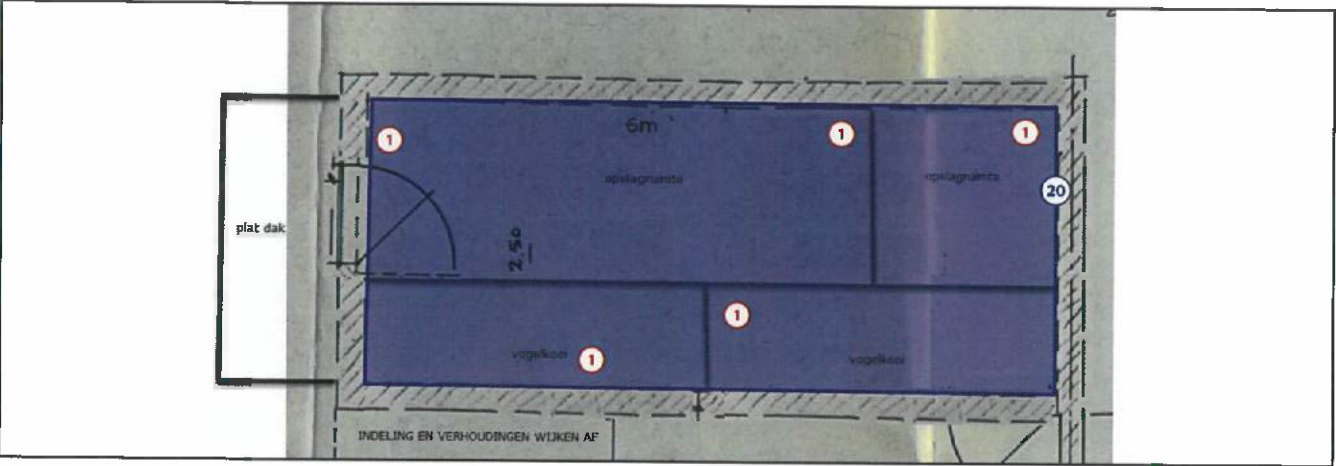

Legende van plan 1.16: Verdiep 1 achterbouw

Beschrijving	Type	Actie
1. Asbestcement overschotten op zolder achterbouw	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
20. Gestapelde materialen (opslag)	Beperking	-


Plan 1.17: Verdiep 1 achterbouw

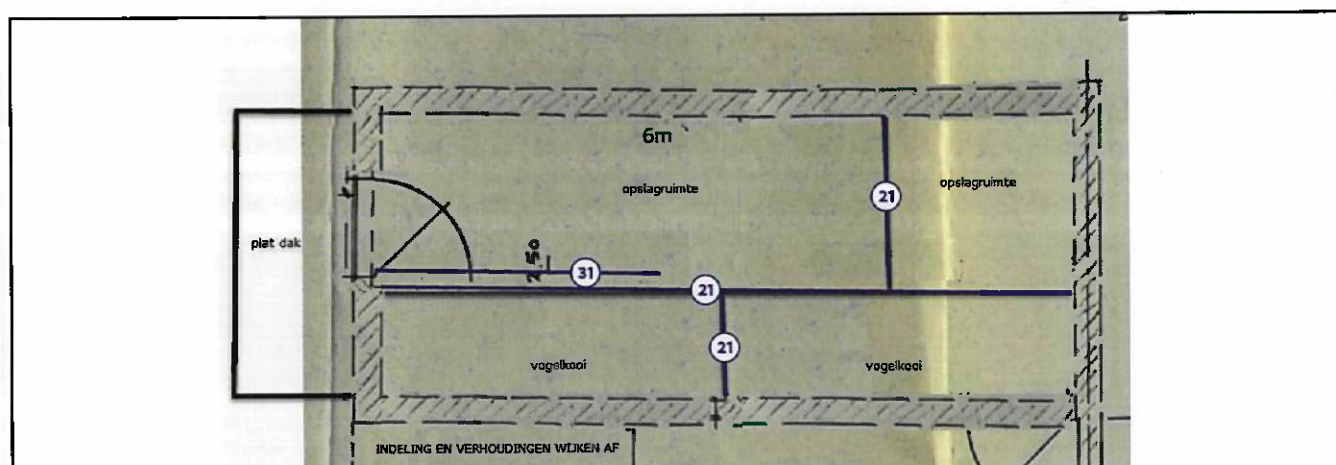

Legende van plan 1.17: Verdiep 1 achterbouw

Beschrijving	Type	Actie
21. Wanden van hout	Advies	-
31. Vloerzeil tegen wanden in achterbouw (balatum)	Advies	-


Plan 1.18: Dakenplan

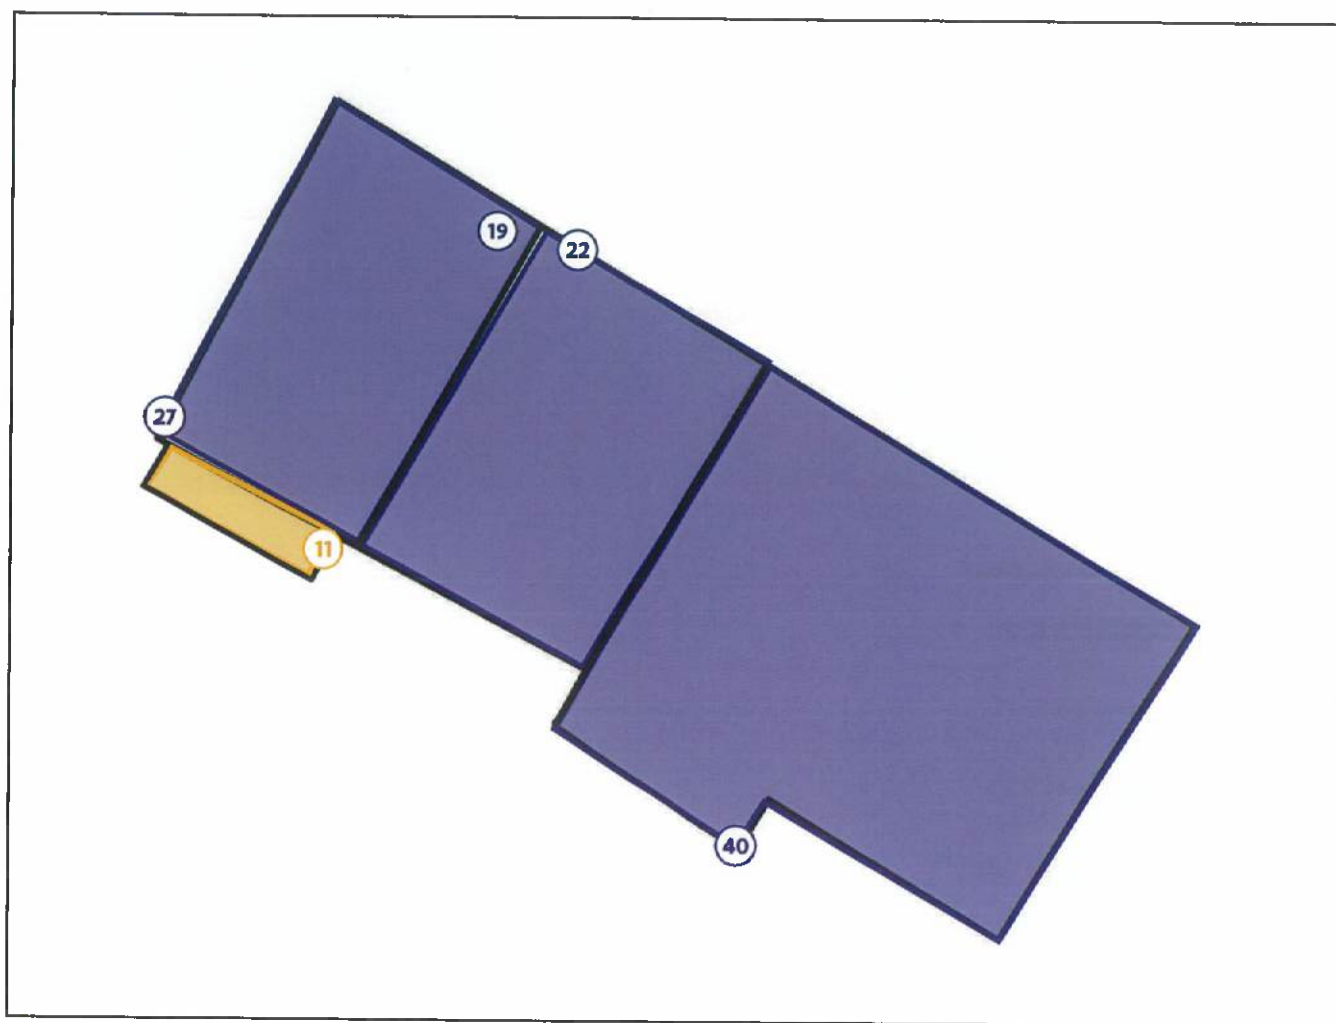

Legende van plan 1.18: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
11. Platdak roofing uitsteek achterbouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
19. Hoogtebeperking toegang schoorsteen op achterbouw	Beperking	-
22. EPDM platdakbedekking	Advies	-
27. Metaalplaten schuindak op achterbouw	Advies	-
40. Dakbedekking dakpannen op woning	Overige ruimte of materiaal	-


Zone 2: Garage

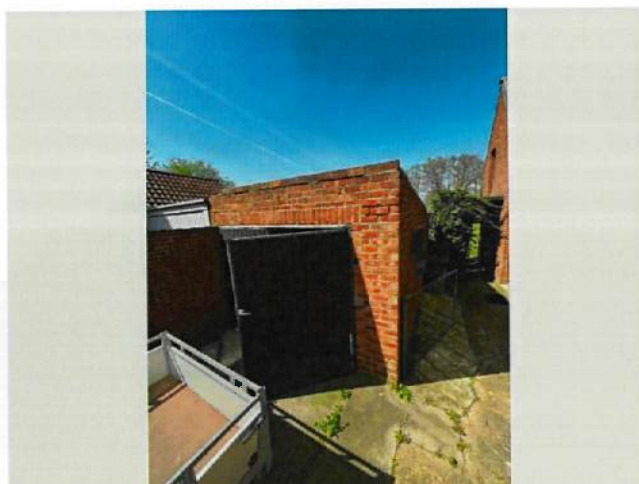

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest


Plan 2.1: Garage

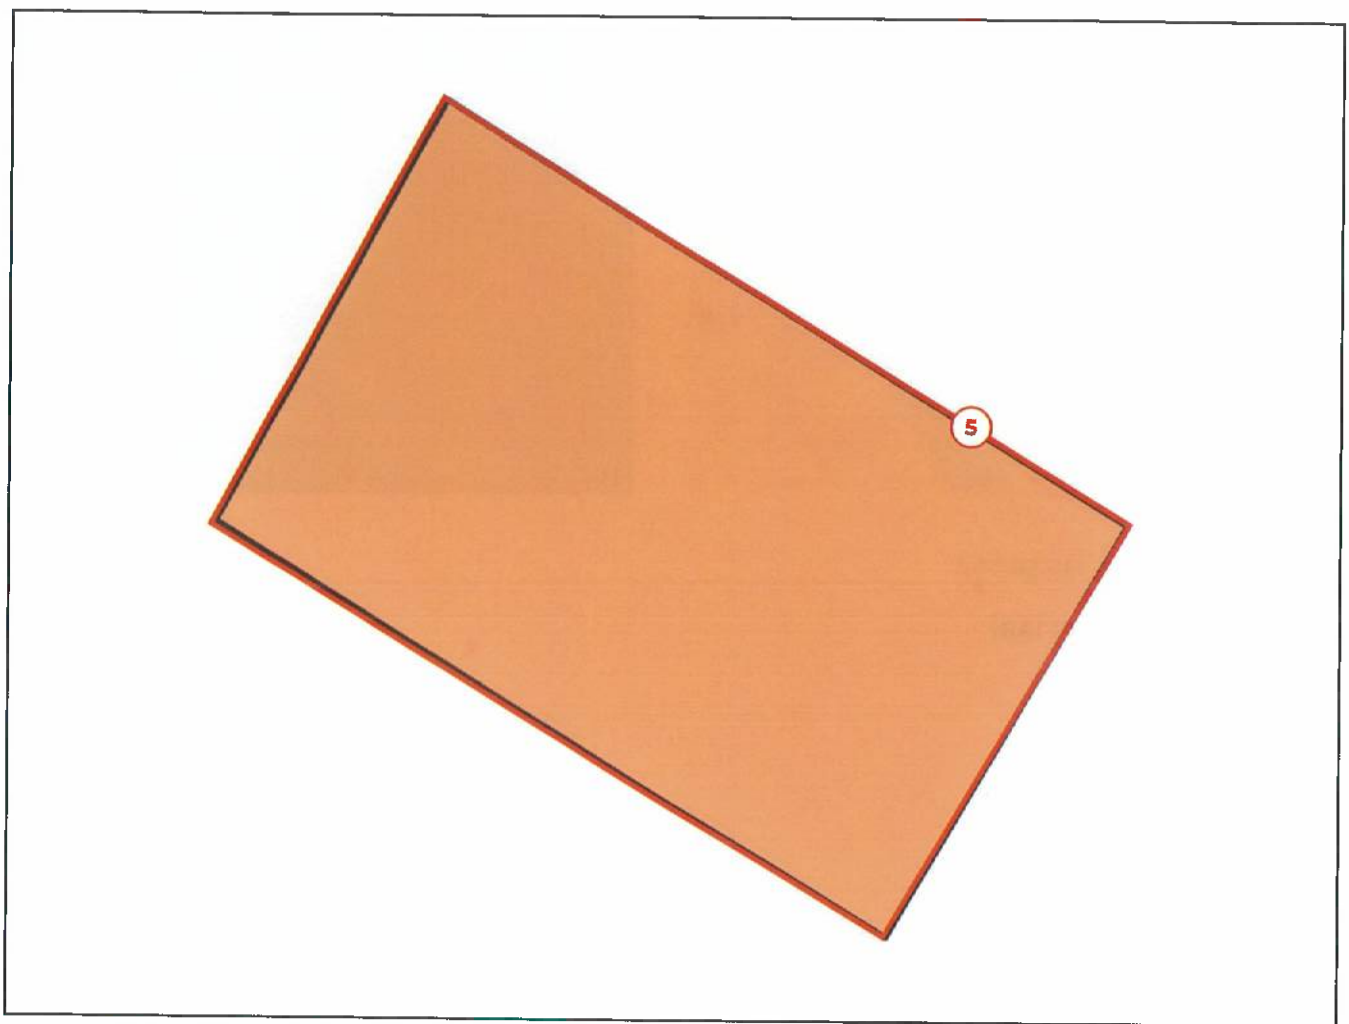

Legende van plan 2.1: Garage

Beschrijving	Type	Actie
5. Golfplaten schuindak op garage	Asbestmateriaal	Verwijderen


Zone 3: Volières

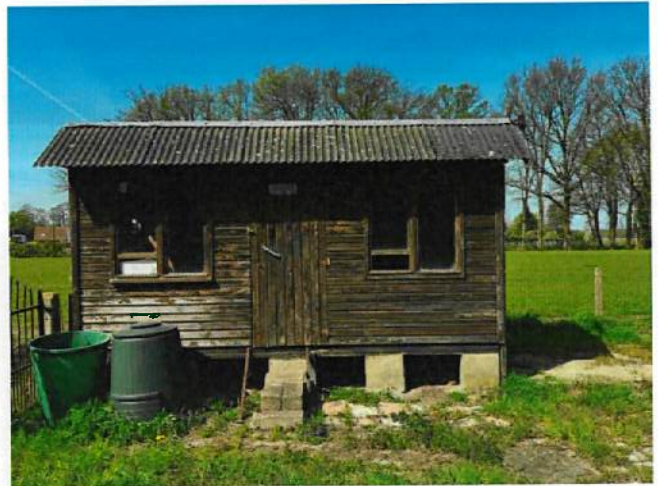

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Volières

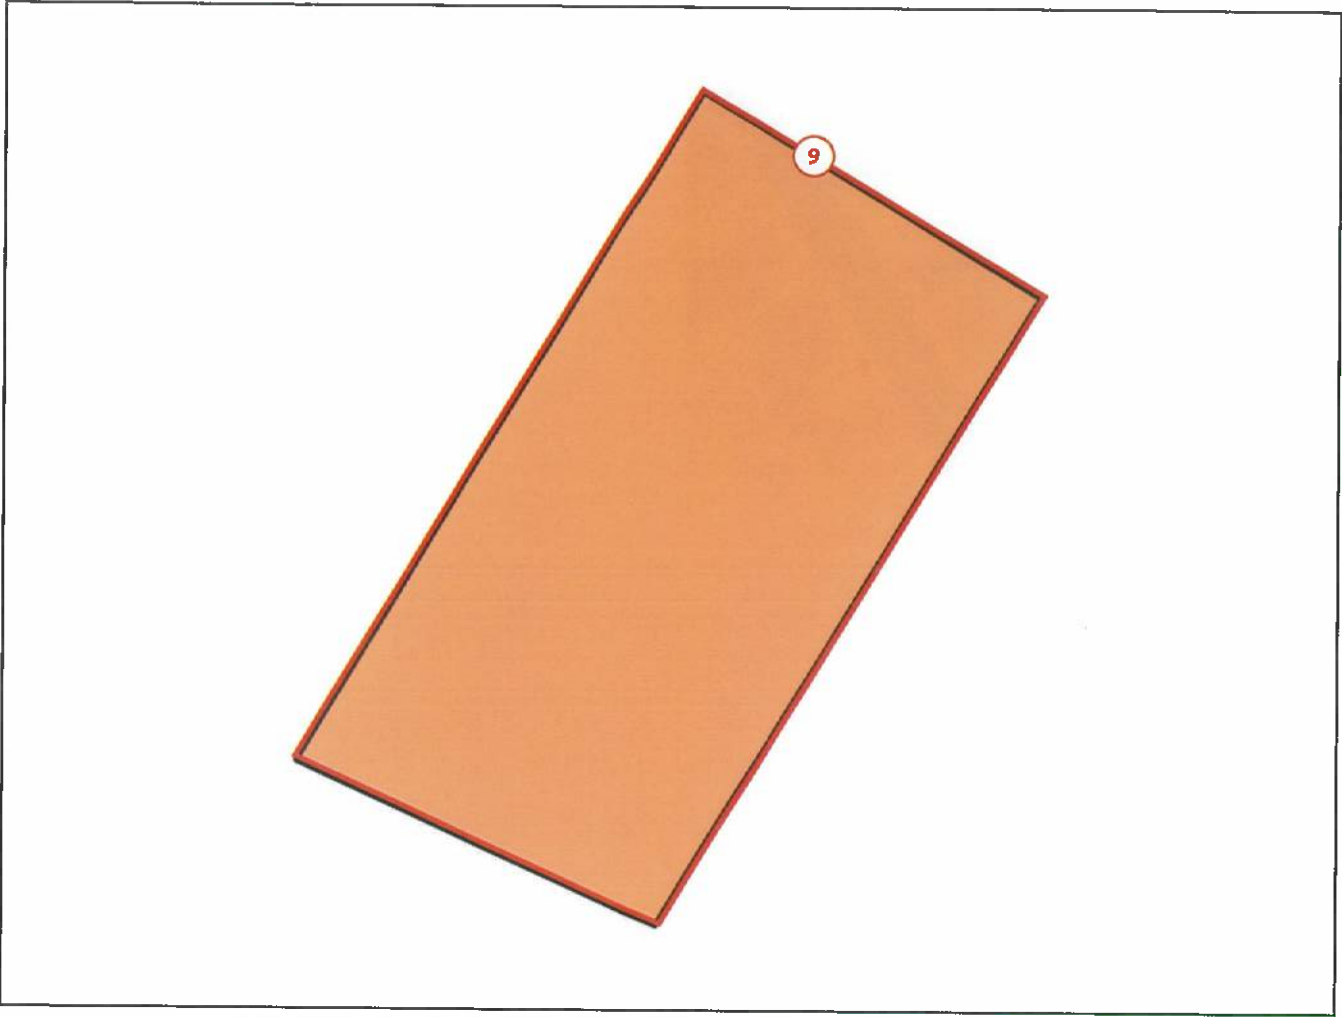

Legende van plan 3.1: Volières

Beschrijving	Type	Actie
9. Golfplaten schuindak op voliére in tuin	Asbestmateriaal	Verwijderen


Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies



Legende van plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
25. Muurkap op scheidingsmuur (dakpannen) en blauwe steen straatkant	Advies	-
28. Betonboorden in de grond	Advies	-

Plan 4.2: Afdruipzones/afvloeizones

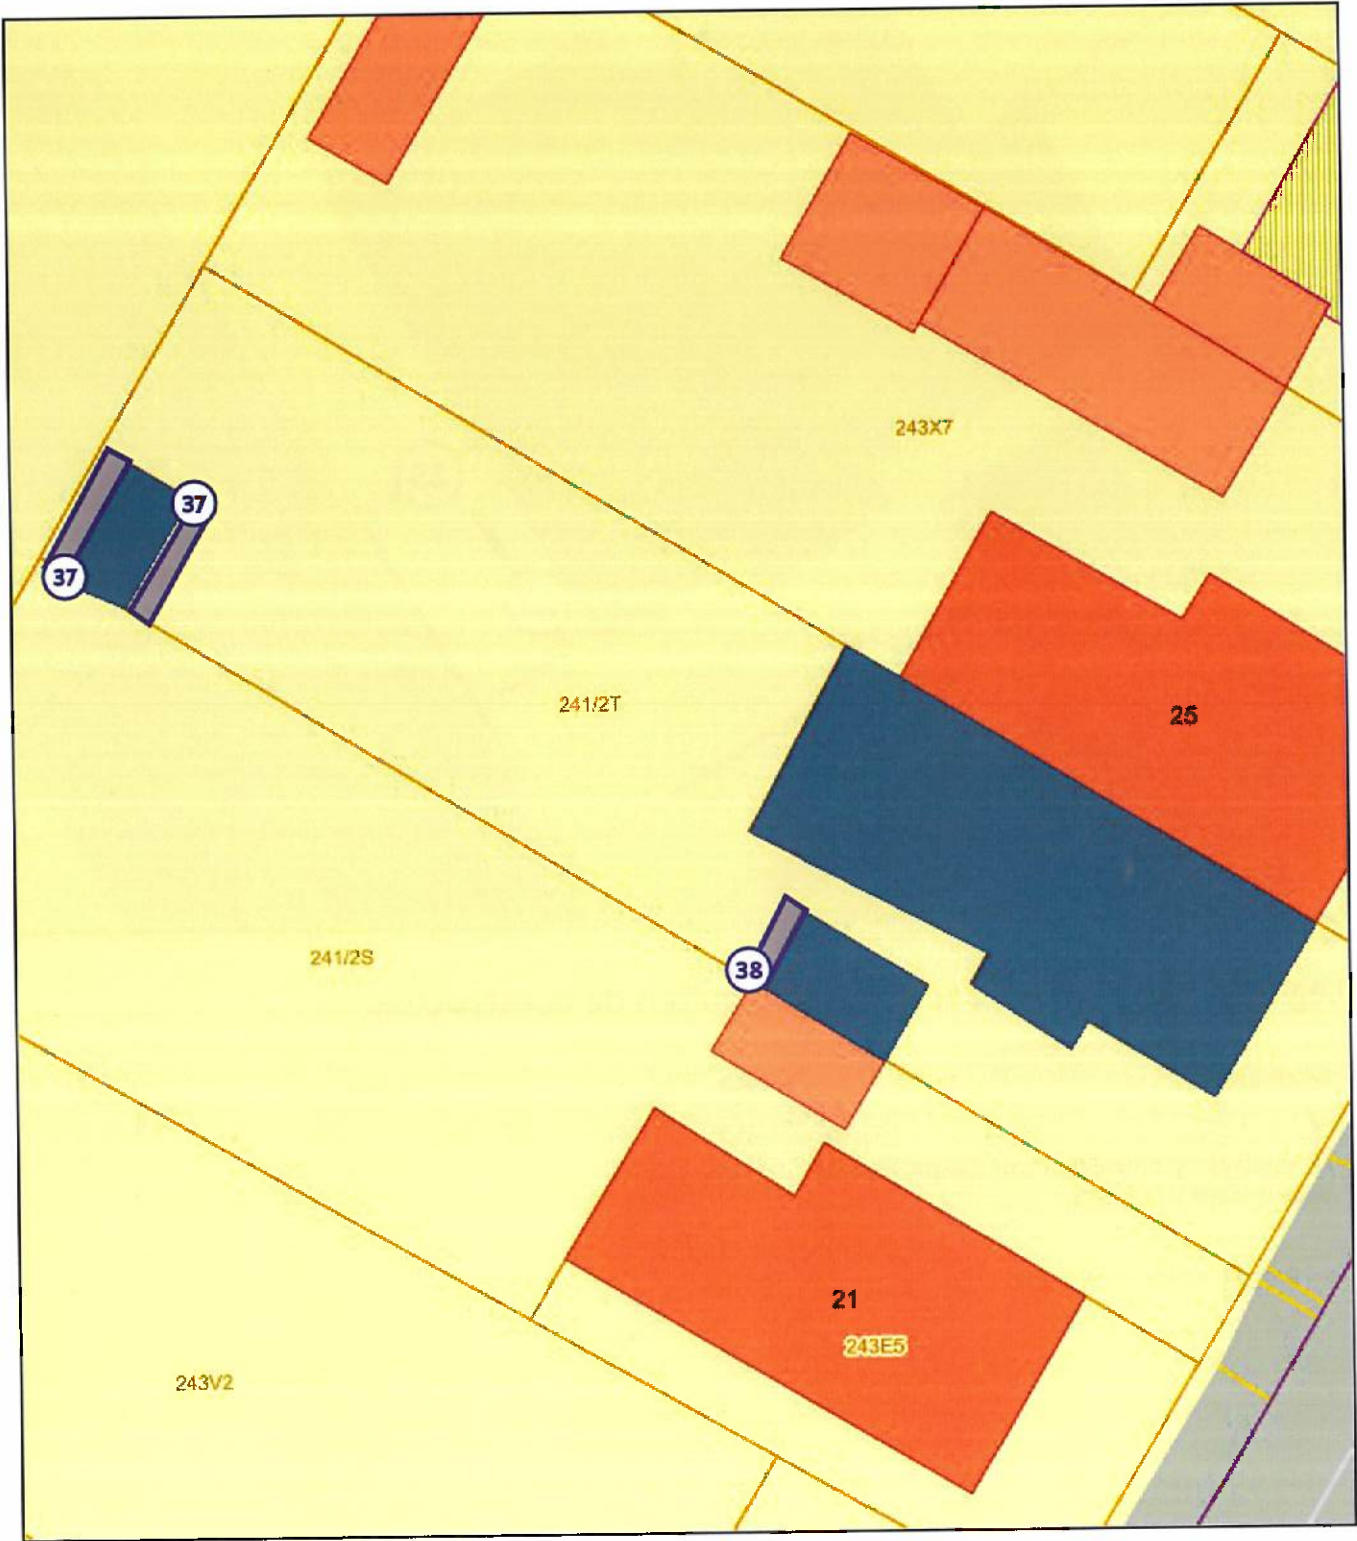

Legende van plan 4.2: Afdruipzones/afvloeizones

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

37. Afdruipzone regenwater golfplaten schuindak Volière	Afdruipzone/afvloeizone	-
38. Afdruipzone regenwater golfplaten schuindak garage	Afdruipzone/afvloeizone	-

Asbestmaterialen

Fiche 1: Asbestcement overschotten op zolder achterbouw

Asbestmateriaal – afvalstof



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Eenvoudige handelingen voor hechtgebonden asbest:

Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... en wanneer stofvorming kan vermeden worden, dan mag met dit met eenvoudige handelingen. Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal. Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Afval:

particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark) of de website van de intercommunale. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest (na de werken).

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en www.asbestinfo.be en/of CODEX boek VI titel 3.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.16: Verdiep 1 achterbouw

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Asbestcement overschotten op zolder achterbouw
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Geen resten aanwezig
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmaterialen	Dak- en gevelbekleding - Plaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	0,90 kg - 4 stuks
Totaal gewicht	3,60 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen.
Opmerking	Hoeveelheid is een inschatting en kan niet dienen als meetstaat. Aanduiding op de plannen is niet limitatief. Er liggen tussen de gestapelde materialen op het verdiep in de achterbouw zowel houtplaat als asbestvezelcementplaat door elkaar. Het pand zal voor verkoop niet meer verder leeggemaakt worden. Uitzoeken welke gestapelde materialen asbesthoudend zijn behoort tot uitgebreid onderzoek en valt niet onder deze opdracht.

Fiche 2: MASTIEK aan houten schrijnwerk

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Eenvoudige handelingen voor hechtgebonden asbest:

Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... en wanneer stofvorming kan vermeden worden, dan mag met dit met eenvoudige handelingen. Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal. Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149).

wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel.

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Afval:

particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark) of de website van de intercommunale. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest (na de werken).

Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en www.asbestinfo.be

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.7: GLV
- Plan 1.12: Verdiep

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Alleen randen, niet afgeschermd, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Zwaar beschadigd, zwaar verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	MASTIEK aan houten schrijnwerk
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,50 kg - 18 stuks
Totaal gewicht	9,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen. Motivatie: De opdrachtgever weigert om het materiaal te laten bemonsteren.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Hoeveelheid is een inschatting en kan niet dienen als meetstaat. Aanduiding op de plannen is niet limitatief.