

Asbestinventarisatattest

Graaf Jansdijk 14, 8370 Blankenberge
Gemeenschappelijke delen




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20260615-000176.000

Uitgegeven op : 15.06.2026

Geldig tot : 15.06.2036

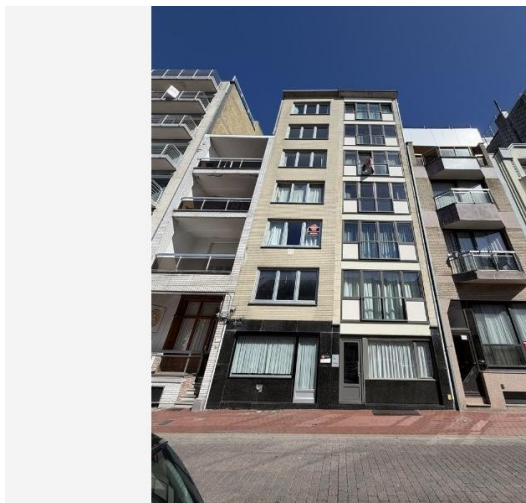

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

4

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

0

Asbestmaterialen

Dringend verwijderen

0

Asbestmaterialen

Dringend maatregelen nemen

1

Asbestmateriaal

Verwijderen

0

Asbestmaterialen

Maatregelen nemen

3

Asbestmaterialen

Zorgvuldig beheeren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : D'Jaro Tierenteyn - DES-8WE1M

Procescertificaat : SLOVECO CONSULTING - ORG-9PSSJ

KBO-nummer : 0752988432

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3.....	7
Plan 1.1: Kelderverdieping.....	8
Plan 1.2: Kelderverdieping - wanden.....	9
Plan 1.3: Kelderverdieping - plafonds.....	10
Plan 1.4: Gelijkvloers.....	11
Plan 1.5: Gelijkvloers - wanden.....	12
Plan 1.6: Gelijkvloers - plafonds.....	13
Plan 1.7: Verdieping 1.....	14
Plan 1.8: Verdieping 1 - wanden.....	15
Plan 1.9: Verdieping 1 - plafonds.....	16
Plan 1.10: Verdieping 2.....	17
Plan 1.11: Verdieping 2 - wanden.....	18
Plan 1.12: Verdieping 2 - plafonds.....	19
Plan 1.13: Verdieping 3.....	20
Plan 1.14: Verdieping 3 - wanden.....	21
Plan 1.15: Verdieping 3 - plafonds.....	22
Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak.....	23
Plan 2.1: Verdieping 4.....	24
Plan 2.2: Verdieping 4 - wanden.....	25
Plan 2.3: Verdieping 4 - plafonds.....	26
Plan 2.4: Verdieping 5.....	27
Plan 2.5: Verdieping 5 - wanden.....	28
Plan 2.6: Verdieping 5 - plafonds.....	29
Plan 2.7: Verdieping 6.....	30
Plan 2.8: Verdieping 6 - wanden.....	31
Plan 2.9: Verdieping 6 - plafonds.....	32
Plan 2.10: Verdieping 7.....	33
Plan 2.11: Verdieping 7 - wanden.....	34
Plan 2.12: Verdieping 7 - plafonds.....	35
Plan 2.13: Dakplan.....	36
Plan 2.14: Dakplan.....	37
Plan 2.15: Dakplan.....	38
Asbestmaterialen.....	39
Fiche 1: Leien gevelbekleding (zijgevel).....	40

Fiche 2: Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen).....	44
Fiche 3: Bakeliet (schakelaars).....	48
Fiche 4: Remvoeringen (liftmotor).....	52
Beperkingen.....	55
Fiche 5: Materialen aan de stookketel.....	56
Fiche 6: Schouwen en verluchtungskanalen.....	57
Adviezen.....	58
Fiche 7: Plafonds in hout en beton.....	59
Fiche 8: Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker).....	60
Geen asbest.....	61
Fiche 9: Pleisterwerk wanden (gelijkvloers).....	62
Fiche 10: Gipshoudende buisisolatie.....	64
Fiche 11: Pleisterwerk traphal.....	66
Fiche 12: Cementering buitengevels.....	68
Fiche 13: Cementering wanden kelder.....	70
Overige ruimtes en materialen.....	72
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	73
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	75
Toelichting.....	76

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

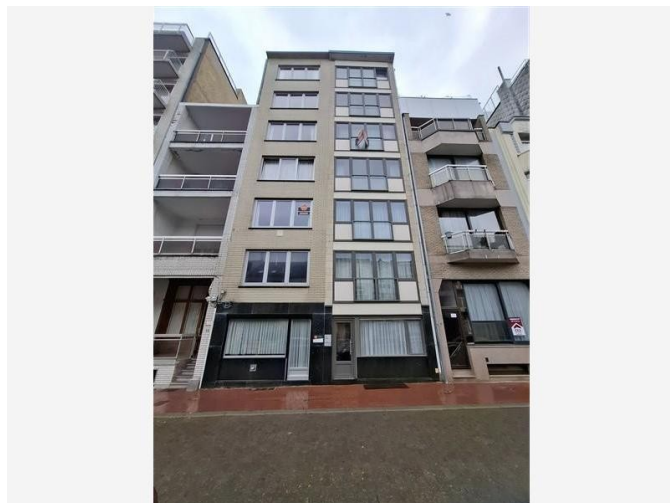

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

1 Beperking

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

2 Adviezen

5 Geen asbest


Plan 1.1: Kelderverdieping

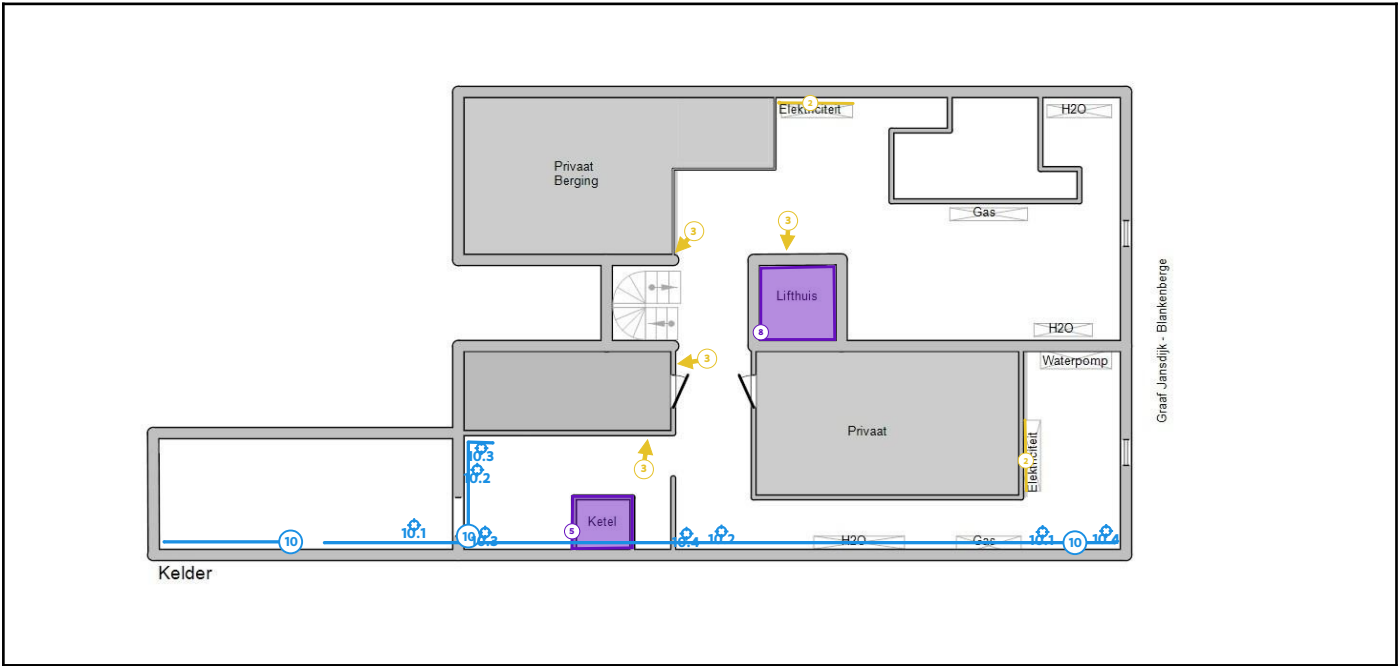

Legende van plan 1.1: Kelderverdieping

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
3. Bakeliet (schakelaars)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5. Materialen aan de stookketel	Beperking	-
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-
10. Gipshoudende buisisolatie	Geen asbest	-
10.1 Code: SLO-AA-CGD-26039-5 (rechte MM1)	Mengmonster	-
10.2 Code: SLO-AA-CGD-26039-6 (recht MM2)	Mengmonster	-
10.3 Code: SLO-AA-CGD-26039-7 (bochten MM1)	Mengmonster	-
10.4 Code: SLO-AA-CGD-26039-8 (bochten MM2)	Mengmonster	-


Plan 1.2: Kelderverdieping - wanden

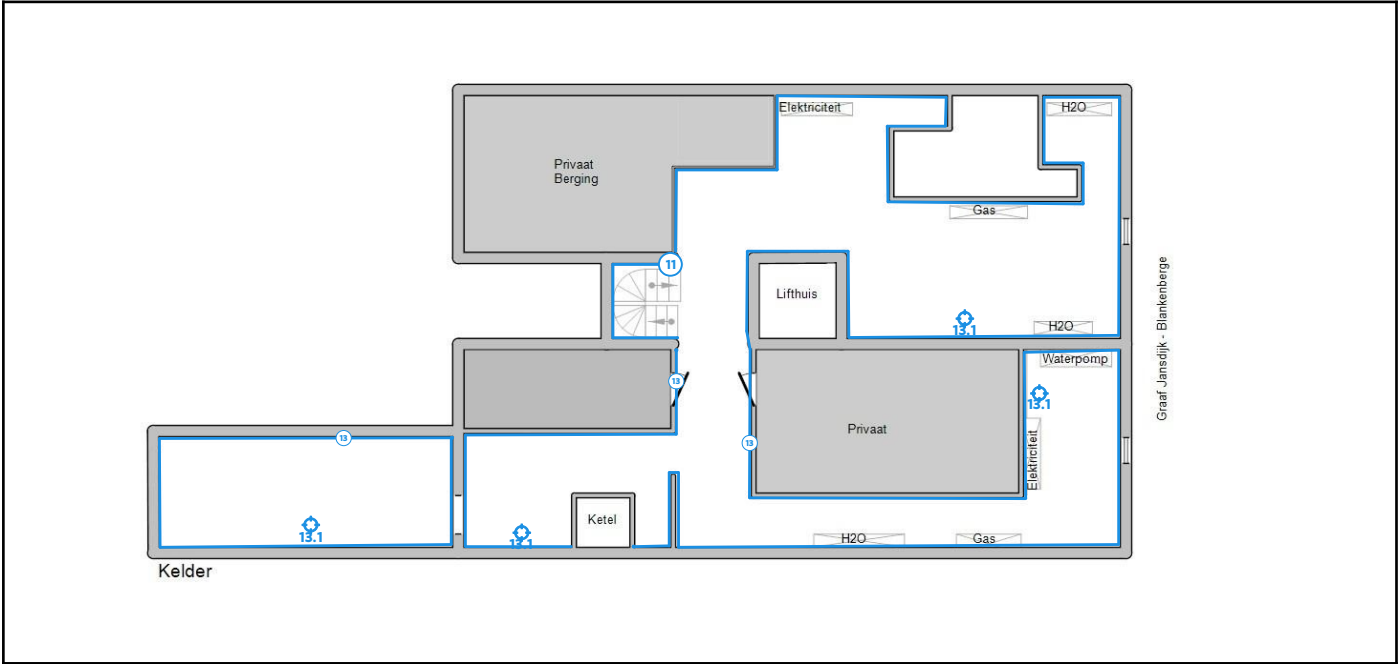

Legende van plan 1.2: Kelderverdieping - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
13. Cementering wanden kelder	Geen asbest	-
13.1 Code: SLO-AA-CGD-26039-3	Mengmonster	-


Plan 1.3: Kelderverdieping - plafonds

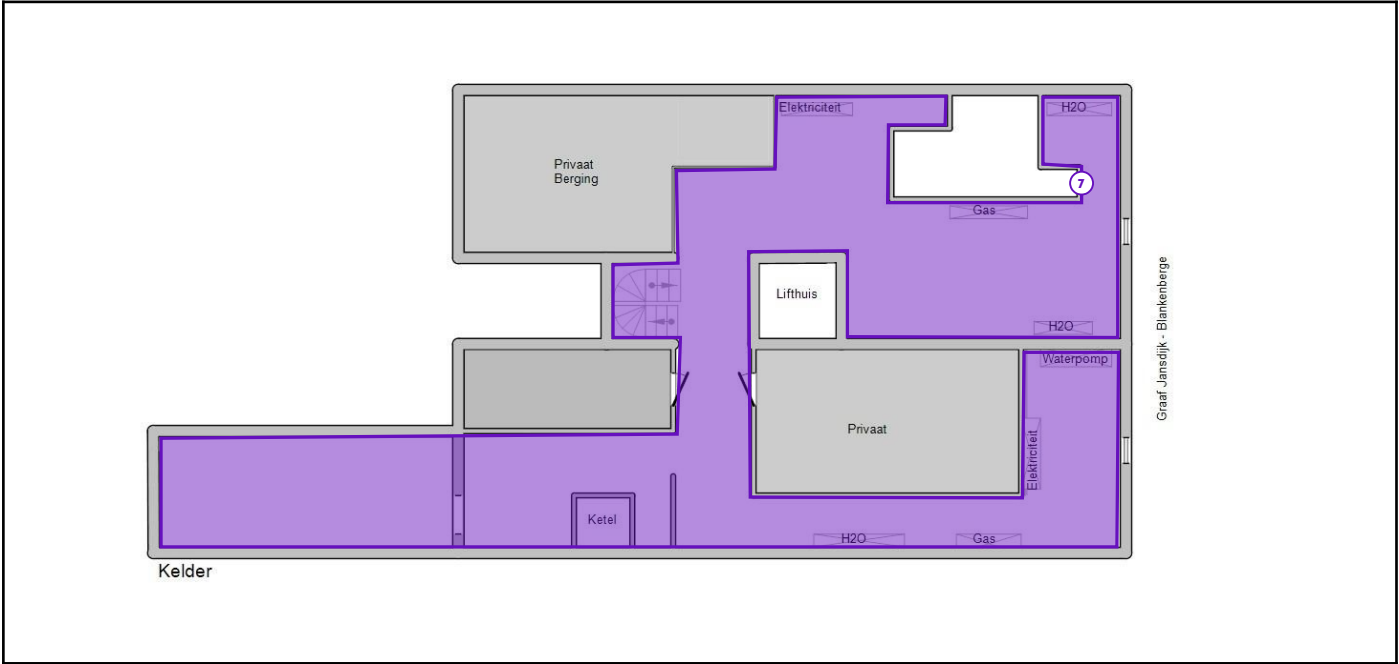

Legende van plan 1.3: Kelderverdieping - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
7. Plafonds in hout en beton	Advies	-


Plan 1.4: Gelijkvloers

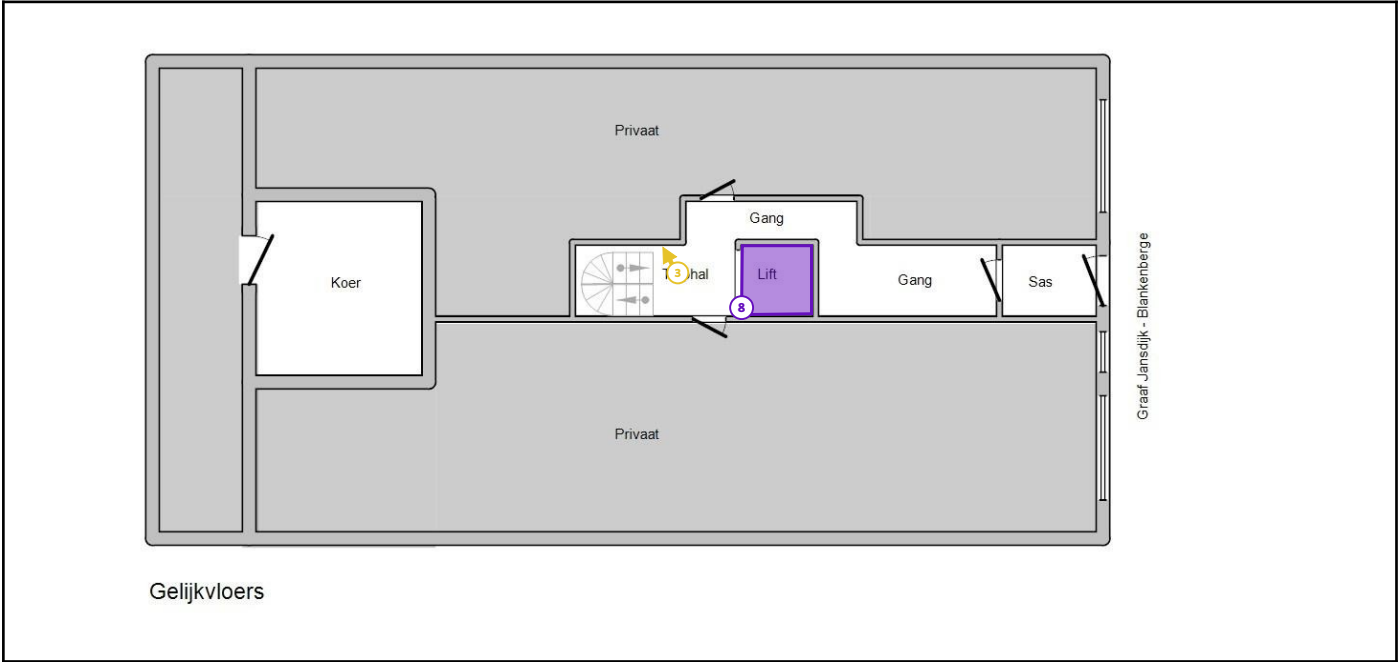

Legende van plan 1.4: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
3. Bakeliet (schakelaars)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 1.5: Gelijkvloers - wanden

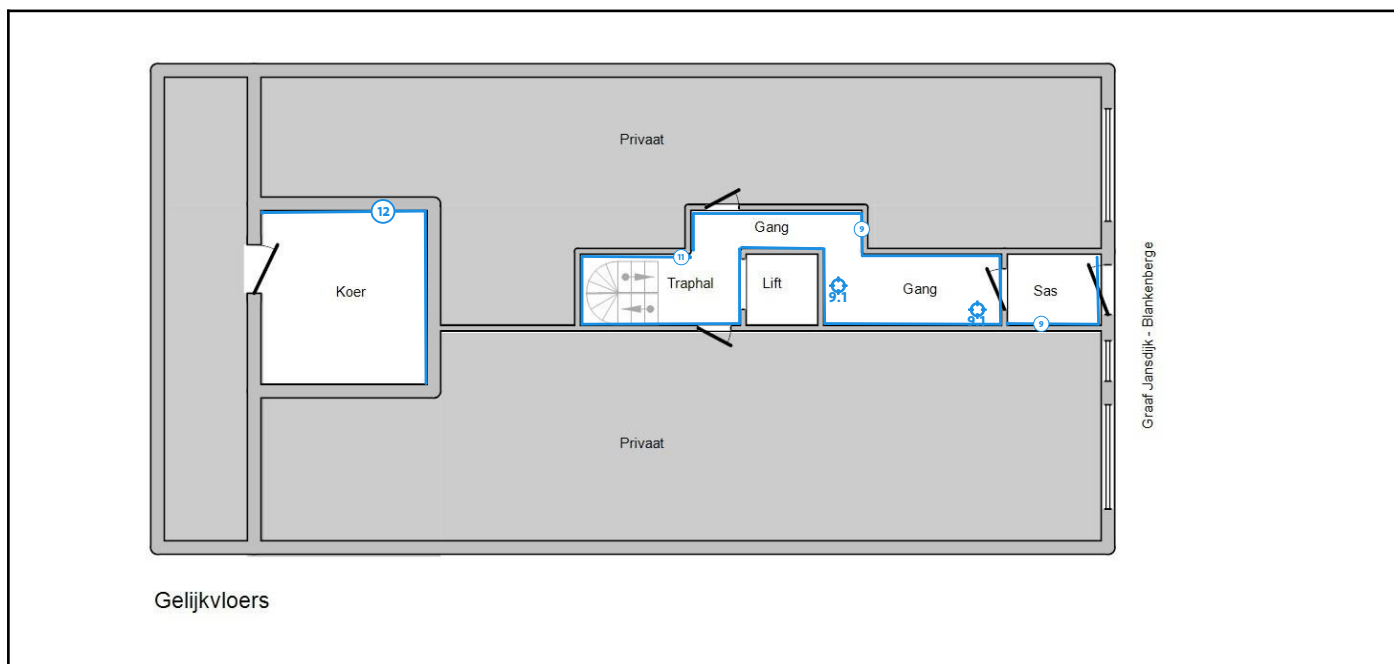

Legende van plan 1.5: Gelijkvloers - wanden

Beschrijving	Type	Actie
9. Pleisterwerk wanden (gelijkvloers)	Geen asbest	-
9.1 Code: SLO-AA-CGD-26039-1	Mengmonster	-
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 1.6: Gelijkvloers - plafonds

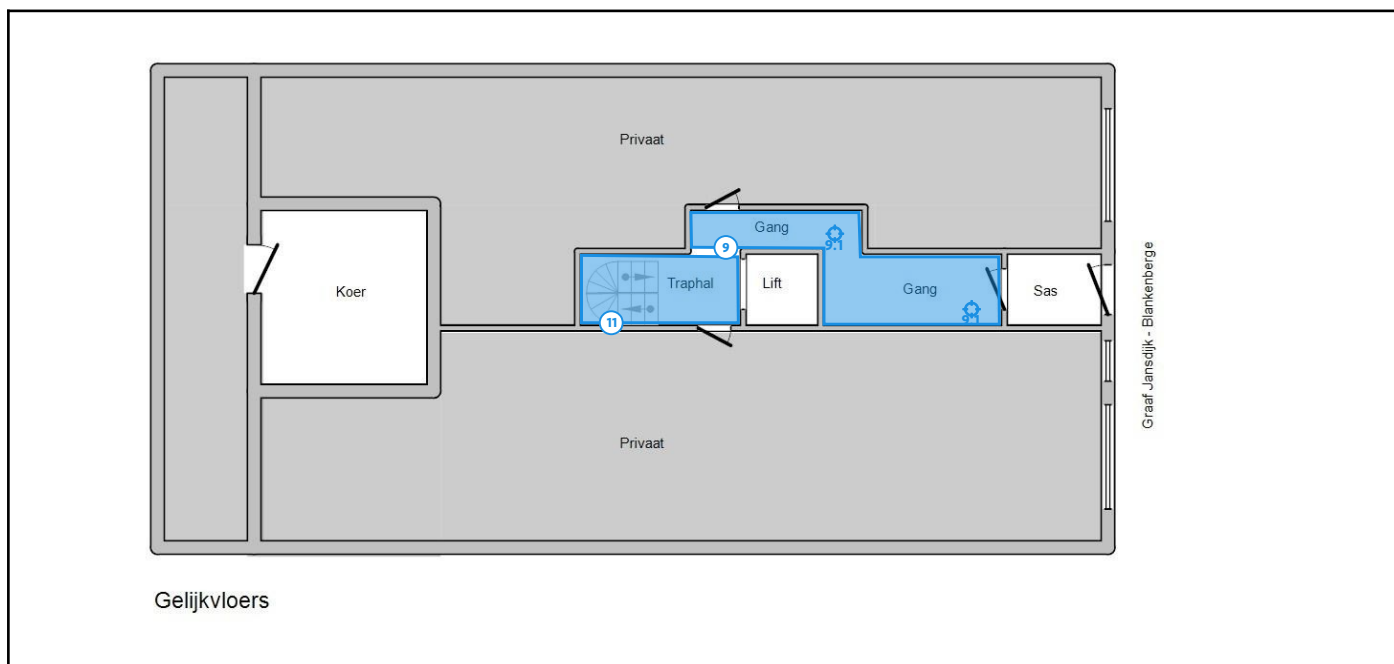

Legende van plan 1.6: Gelijkvloers - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
9. Pleisterwerk wanden (gelijkvloers)	Geen asbest	-
9.1 Code: SLO-AA-CGD-26039-1	Mengmonster	-
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 1.7: Verdieping 1

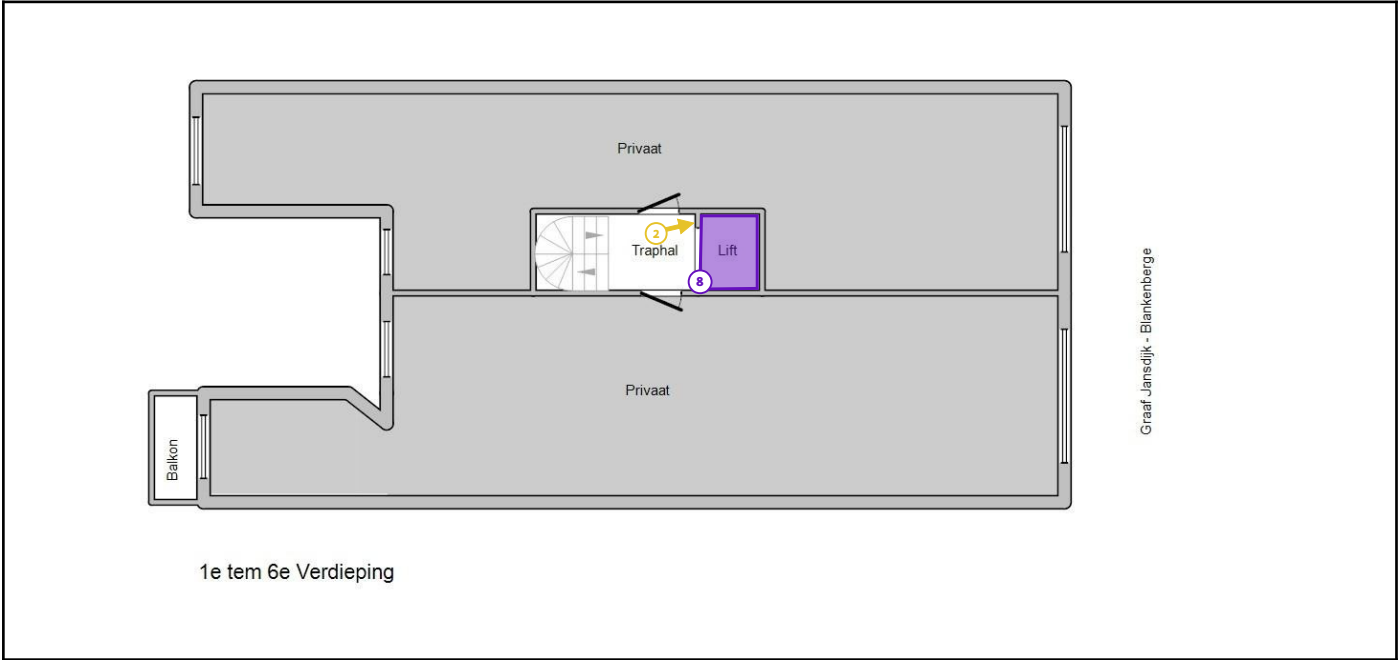

Legende van plan 1.7: Verdieping 1

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 1.8: Verdieping 1 - wanden

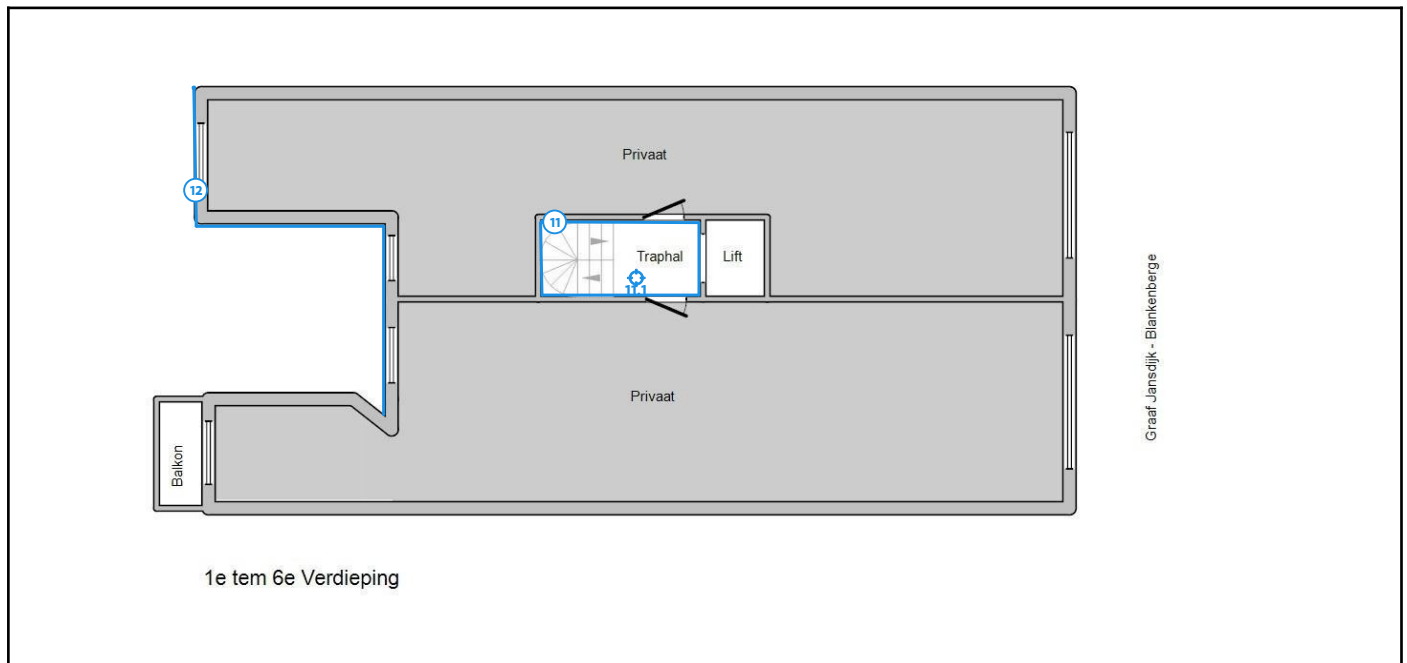

Legende van plan 1.8: Verdieping 1 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
11.1 Code: SLO-AA-25323-1	Mengmonster	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 1.9: Verdieping 1 - plafonds

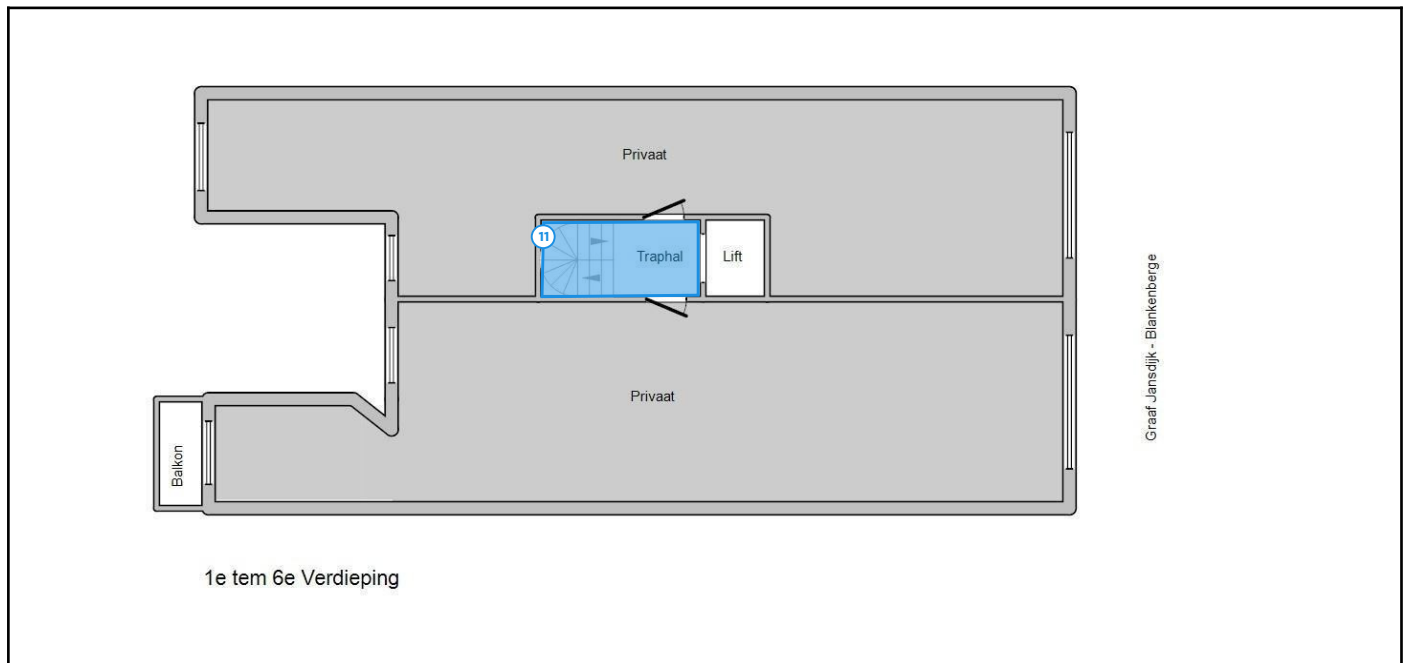

Legende van plan 1.9: Verdieping 1 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 1.10: Verdieping 2

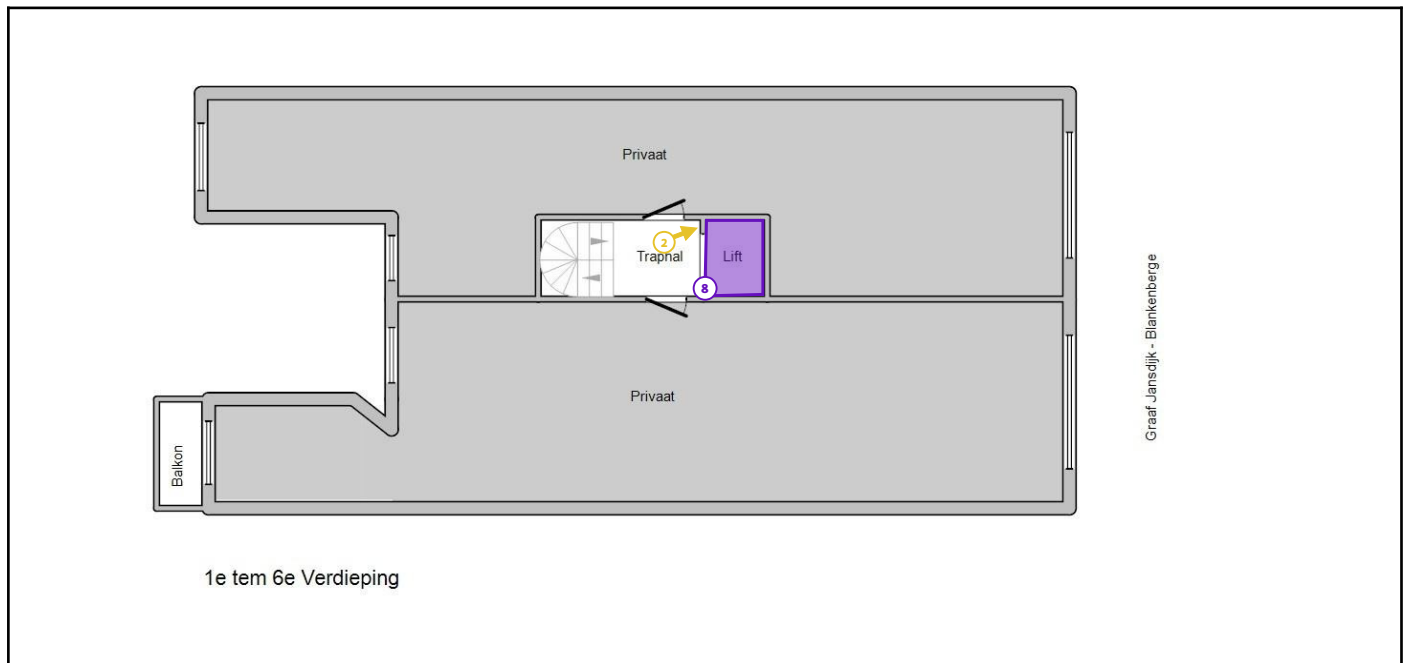

Legende van plan 1.10: Verdieping 2

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 1.11: Verdieping 2 - wanden

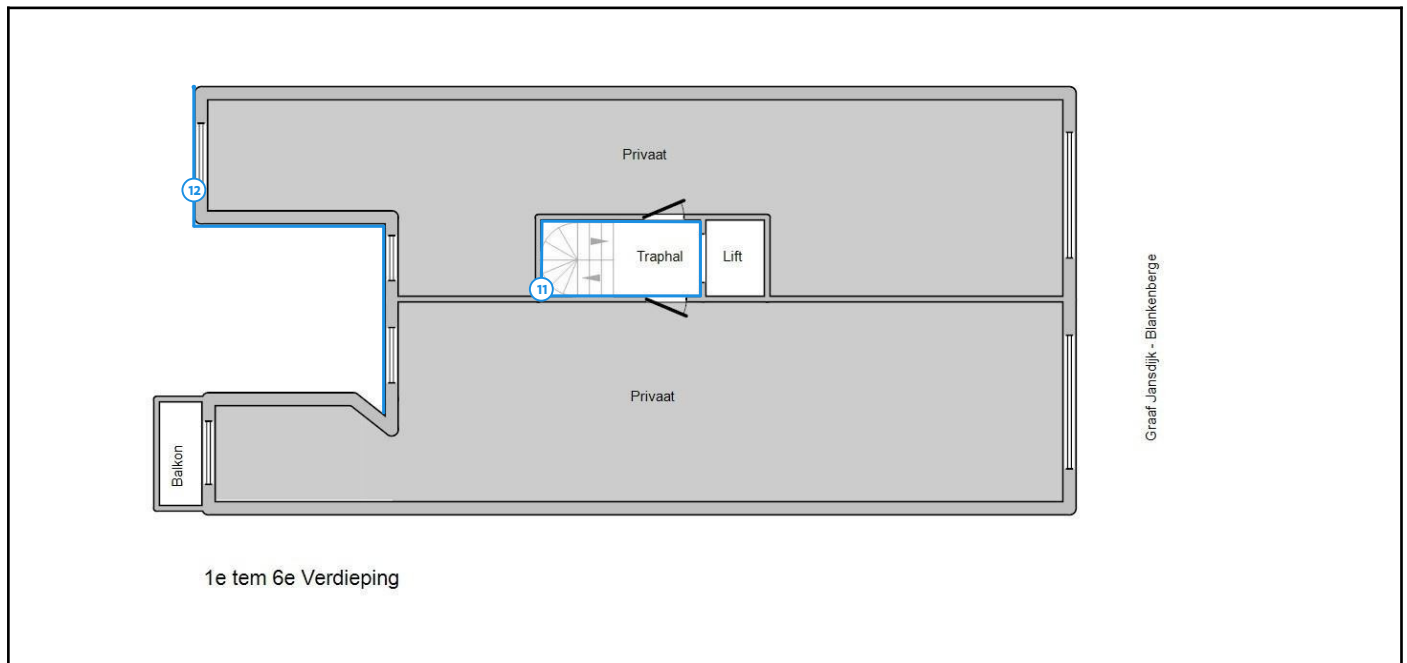

Legende van plan 1.11: Verdieping 2 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 1.12: Verdieping 2 - plafonds

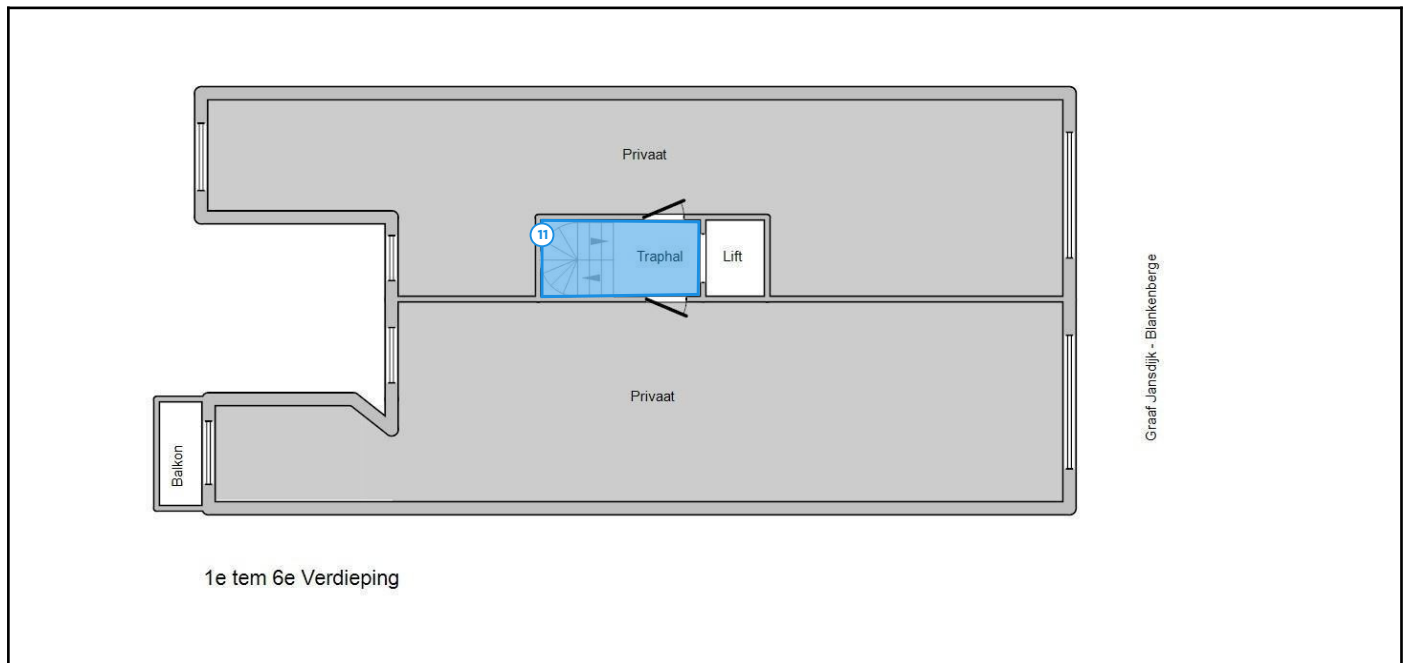

Legende van plan 1.12: Verdieping 2 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 1.13: Verdieping 3

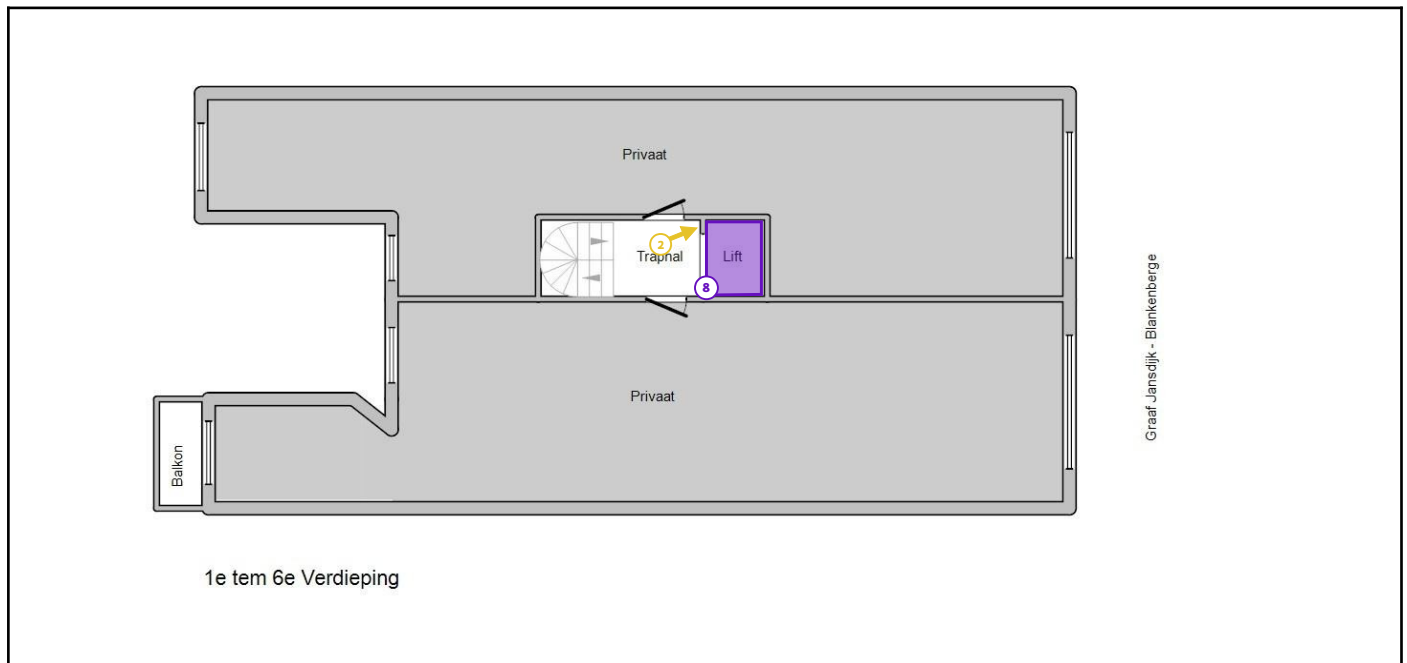

Legende van plan 1.13: Verdieping 3

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 1.14: Verdieping 3 - wanden

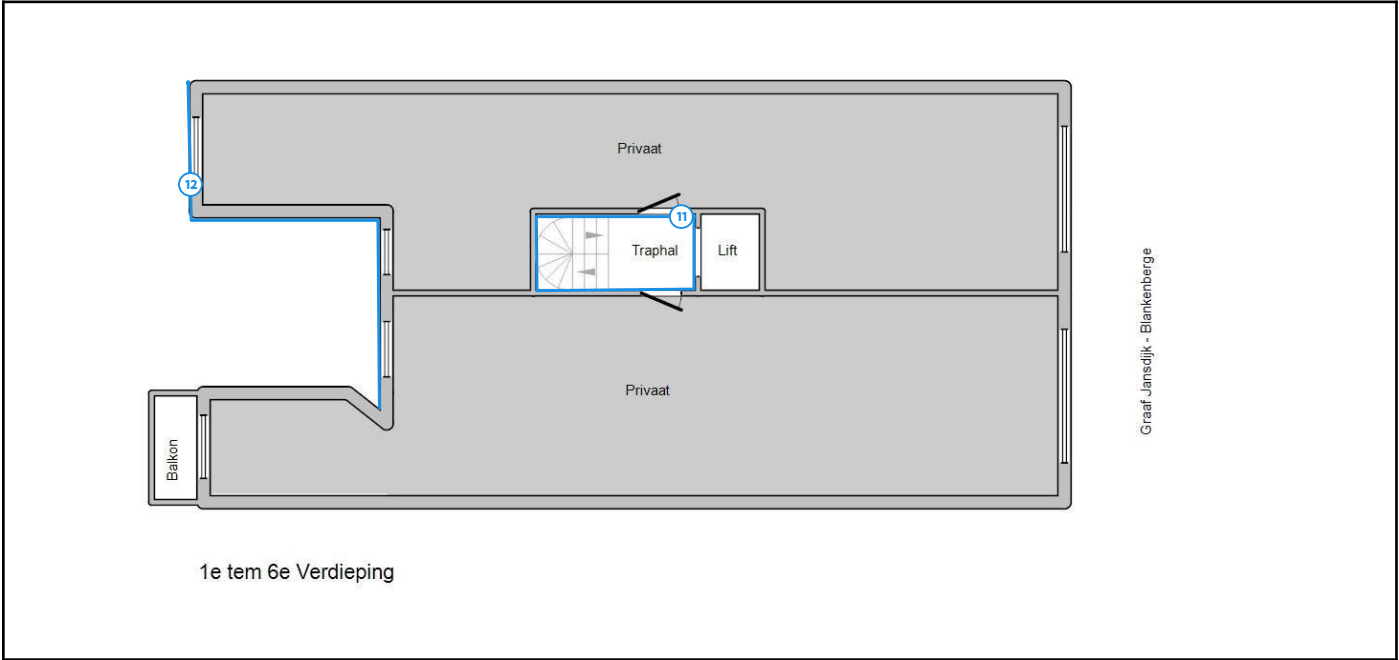

Legende van plan 1.14: Verdieping 3 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-

Plan 1.15: Verdieping 3 - plafonds

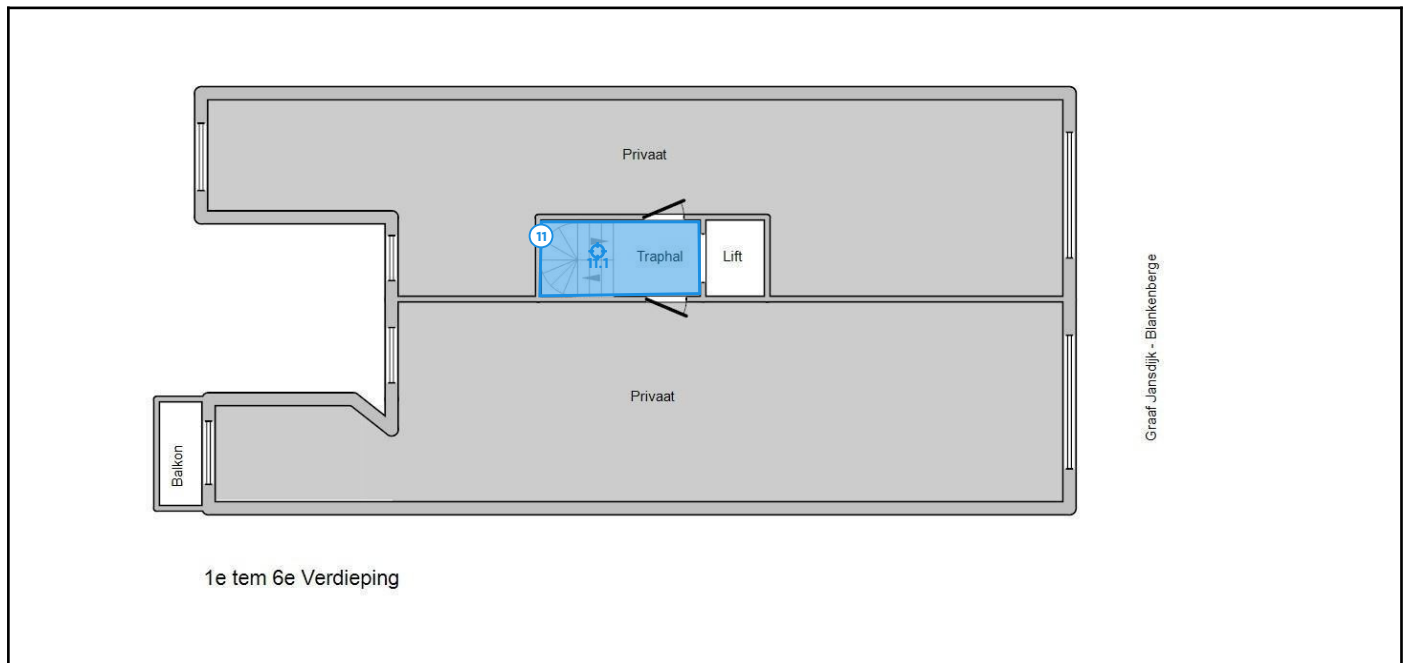

Legende van plan 1.15: Verdieping 3 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
11.1 Code: SLO-AA-25323-1	Mengmonster	-

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak



Tijdens de inspectie vastgesteld:

3 Asbestmaterialen

1 Beperking

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

2 Adviezen

2 Geen asbest


Plan 2.1: Verdieping 4

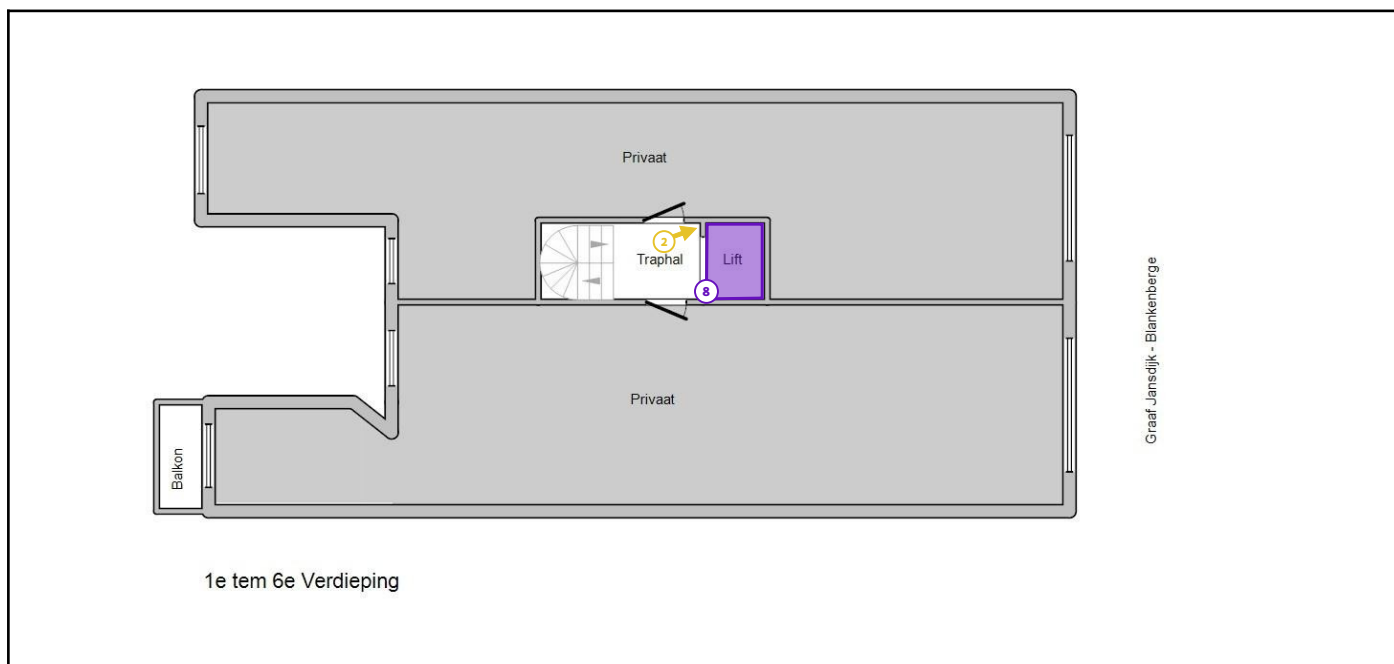

Legende van plan 2.1: Verdieping 4

Beschrijving	Type	Actie
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 2.2: Verdieping 4 - wanden

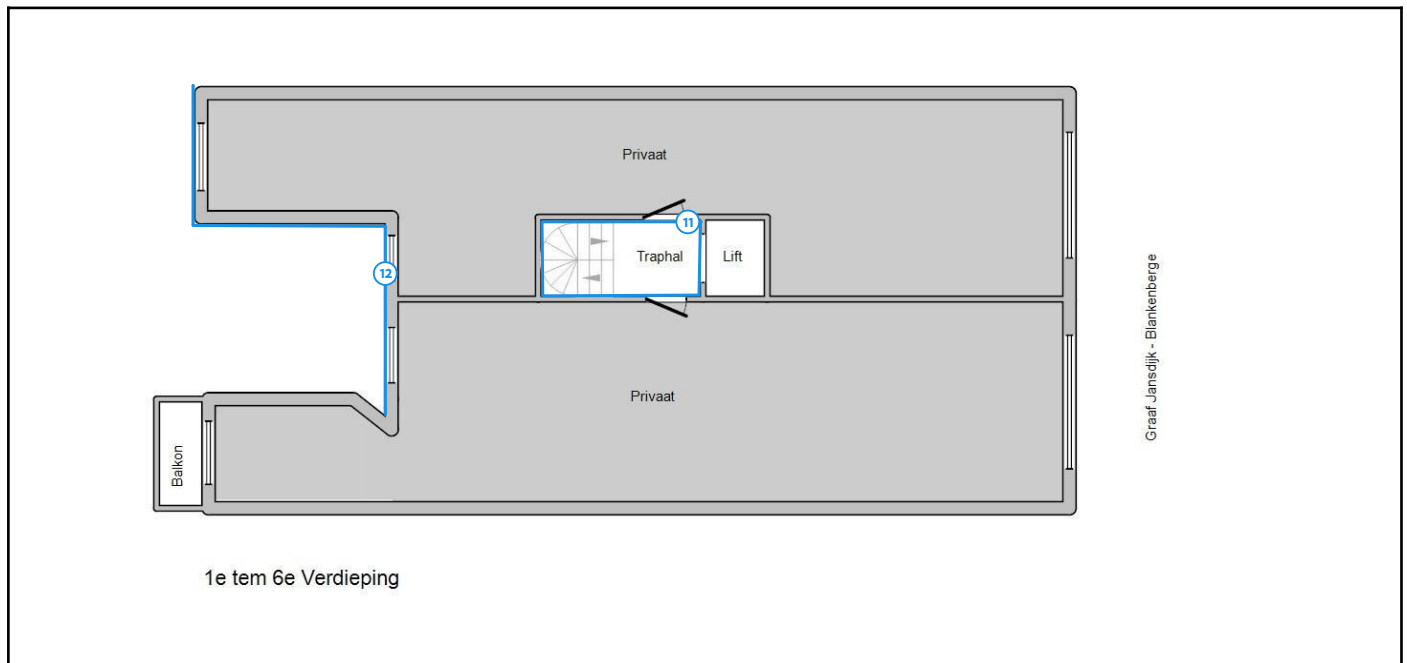

Legende van plan 2.2: Verdieping 4 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 2.3: Verdieping 4 - plafonds

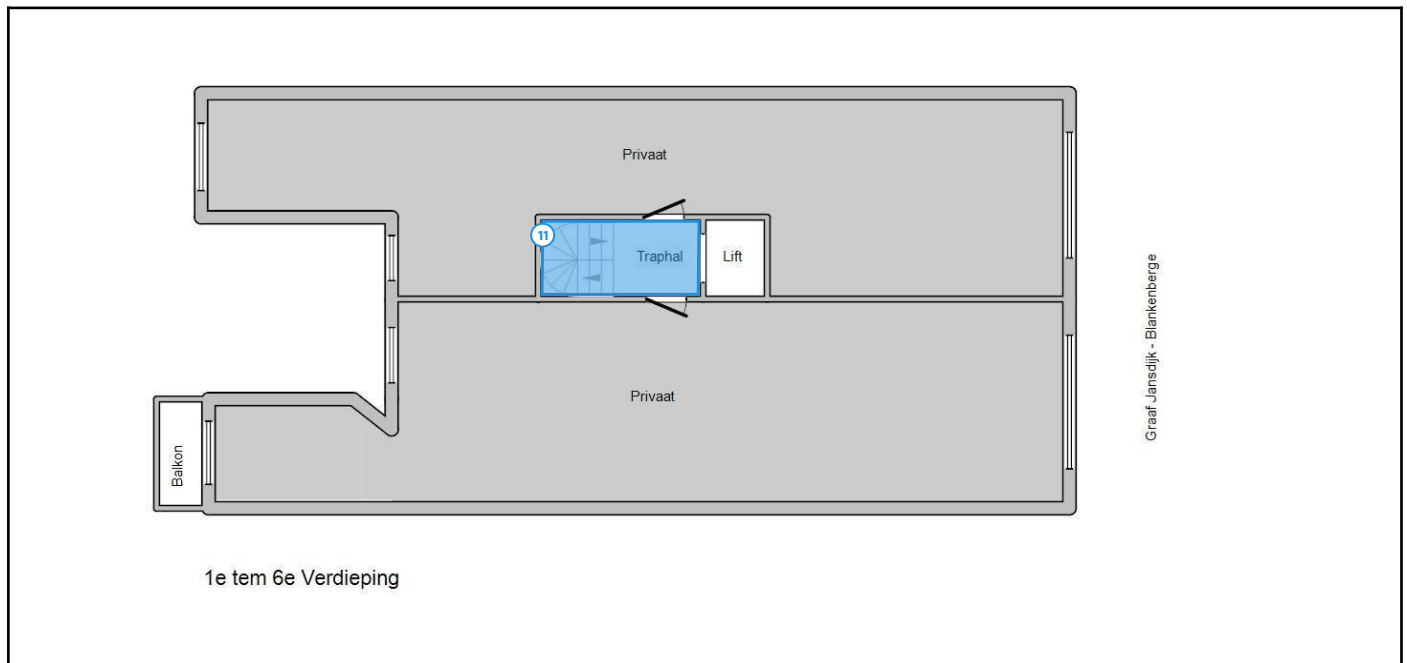

Legende van plan 2.3: Verdieping 4 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 2.4: Verdieping 5

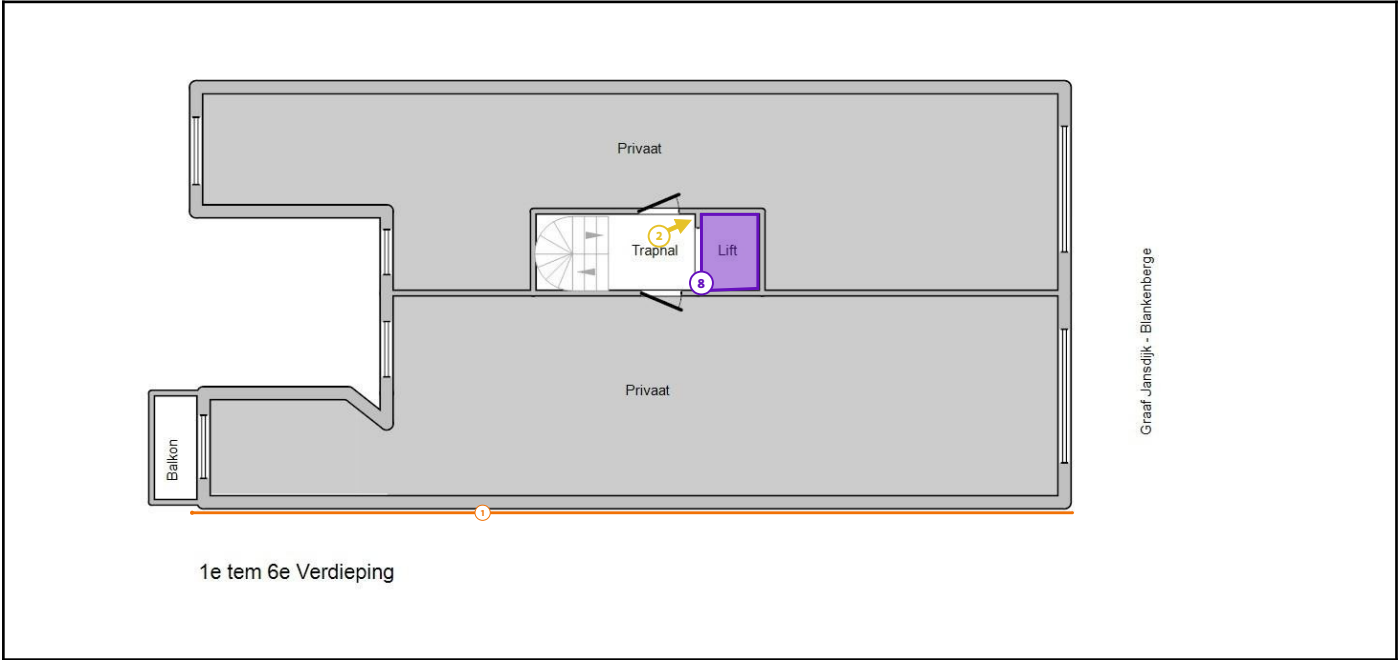

Legende van plan 2.4: Verdieping 5

Beschrijving	Type	Actie
1. Leien gevelbekleding (zijgevel)	Asbestmateriaal	Verwijderen
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 2.5: Verdieping 5 - wanden

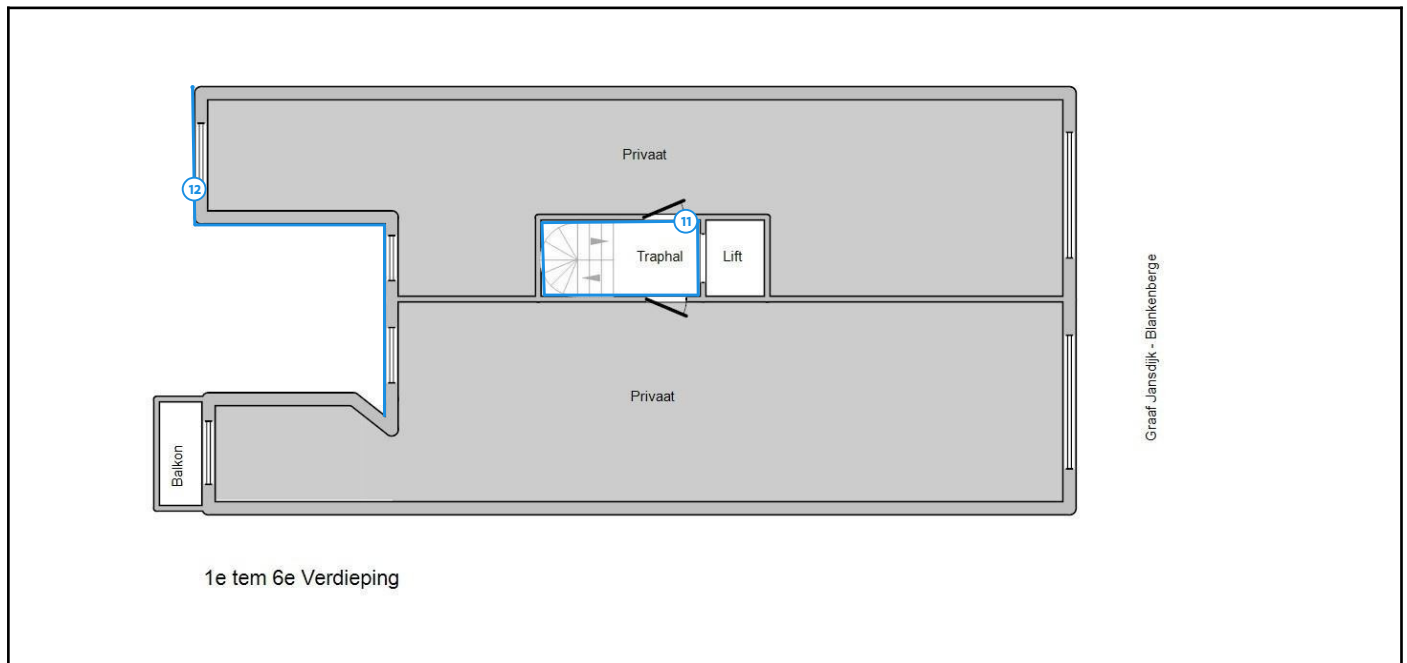

Legende van plan 2.5: Verdieping 5 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 2.6: Verdieping 5 - plafonds

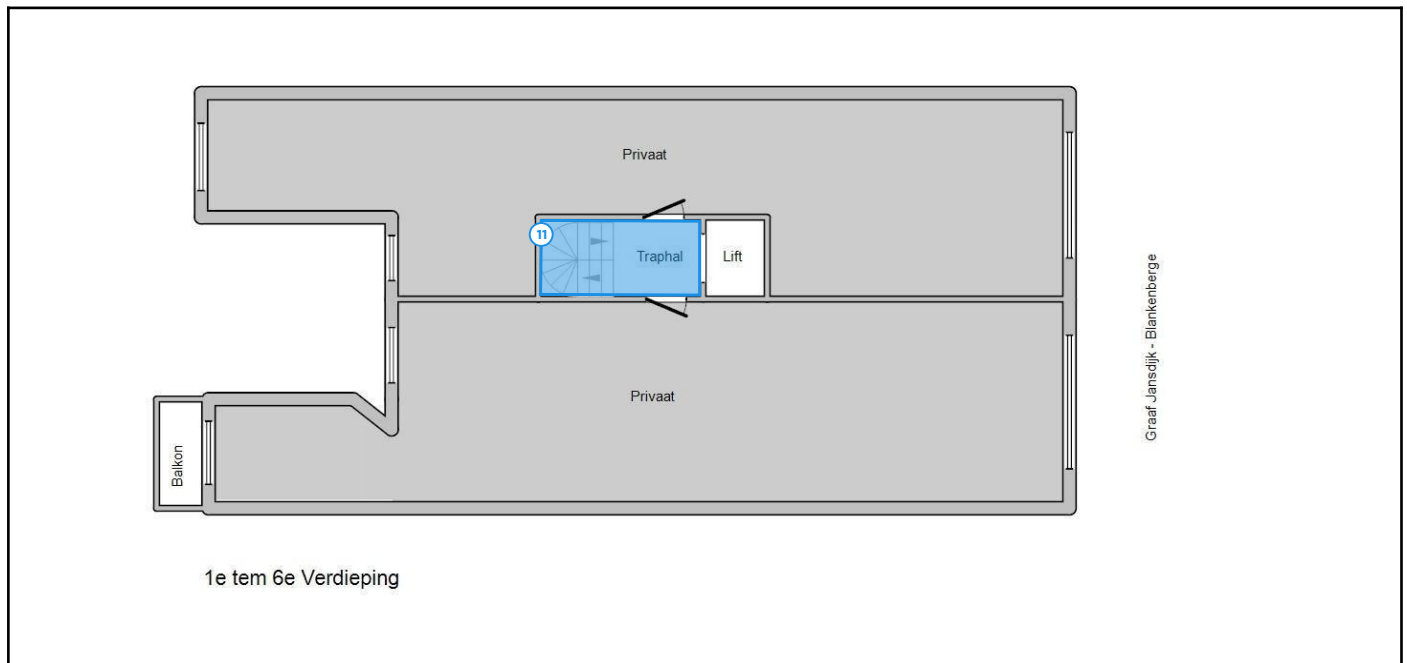

Legende van plan 2.6: Verdieping 5 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 2.7: Verdieping 6

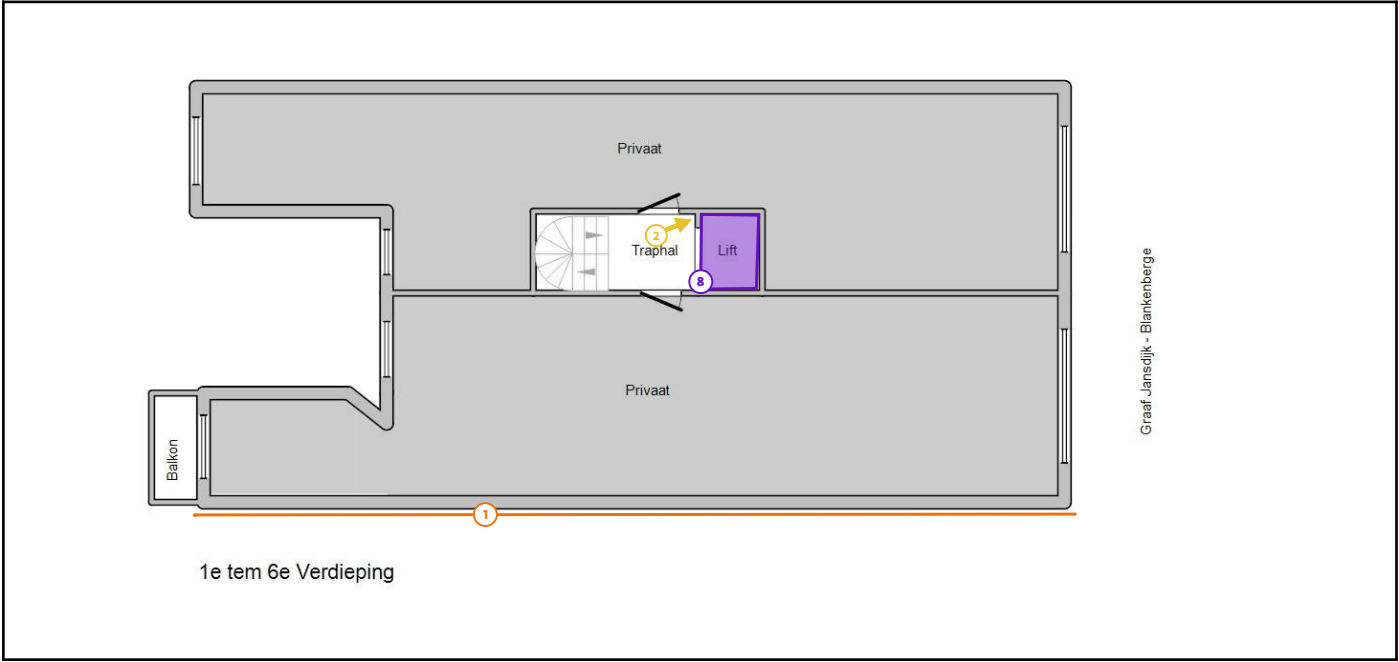

Legende van plan 2.7: Verdieping 6

Beschrijving	Type	Actie
1. Leien gevelbekleding (zijgevel)	Asbestmateriaal	Verwijderen
2. Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)	Advies	-


Plan 2.8: Verdieping 6 - wanden

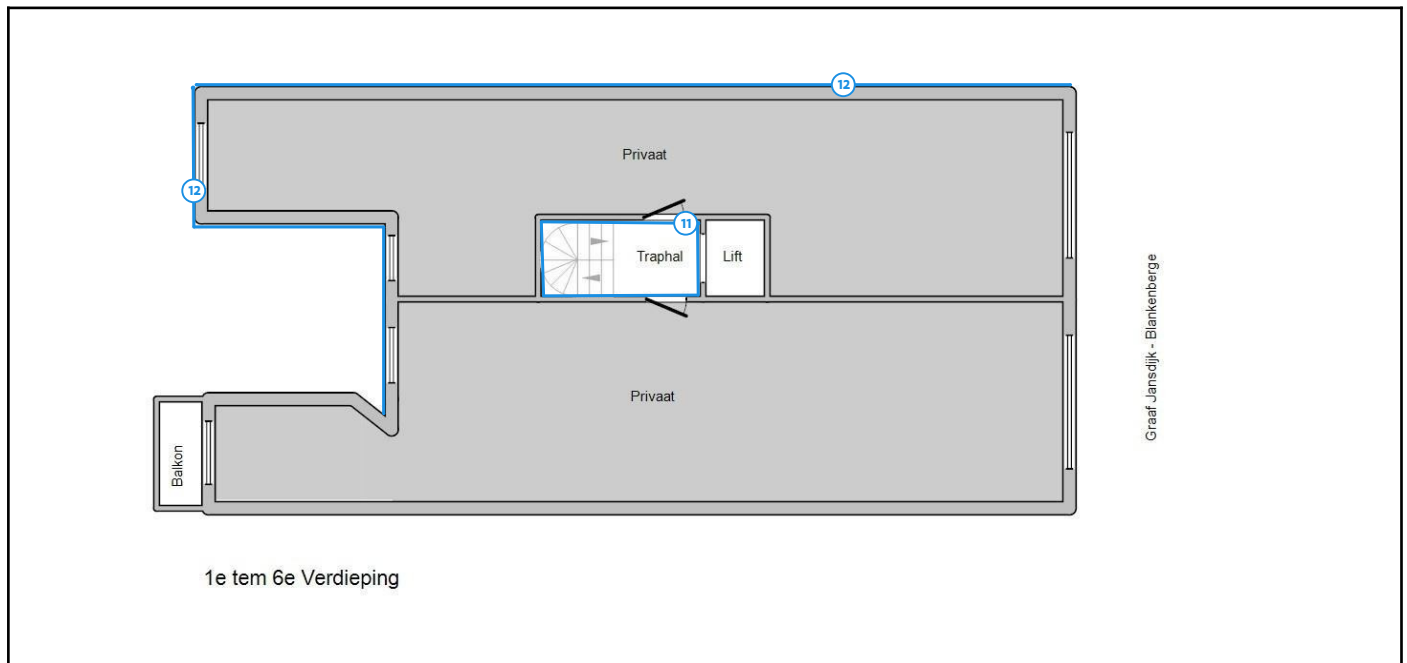

Legende van plan 2.8: Verdieping 6 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 2.9: Verdieping 6 - plafonds

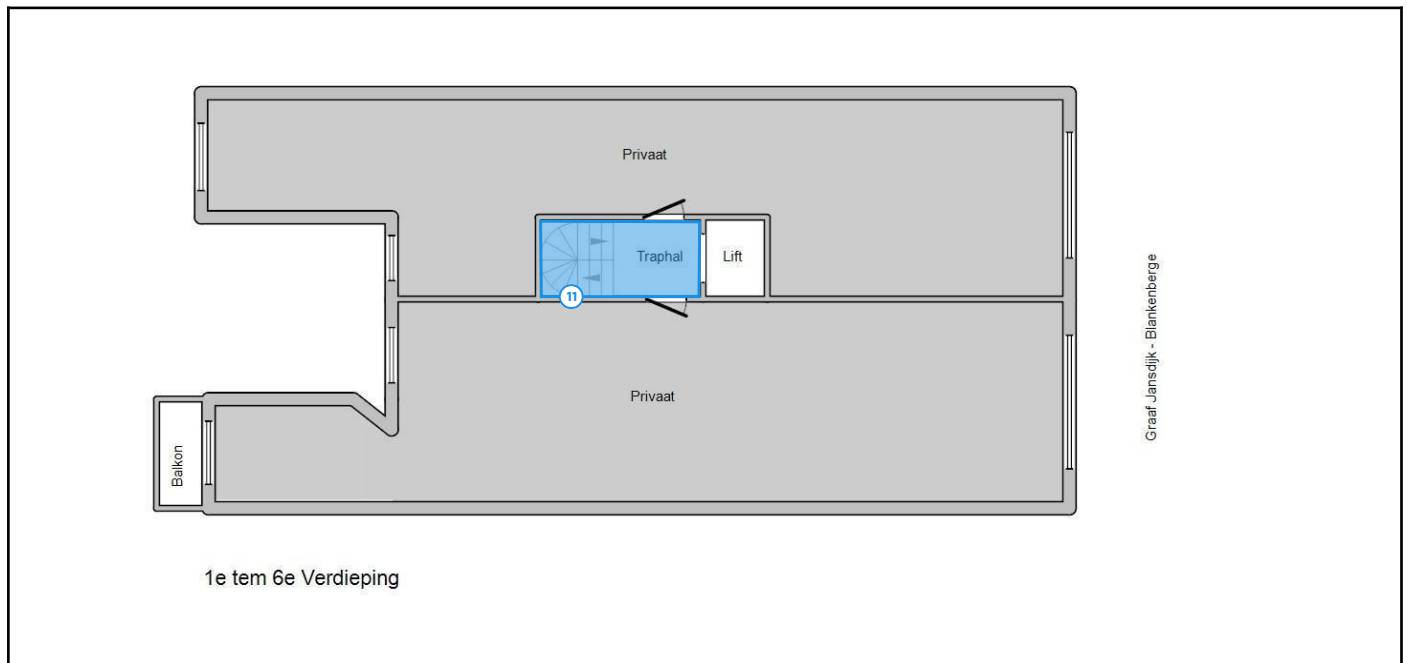

Legende van plan 2.9: Verdieping 6 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-


Plan 2.10: Verdieping 7

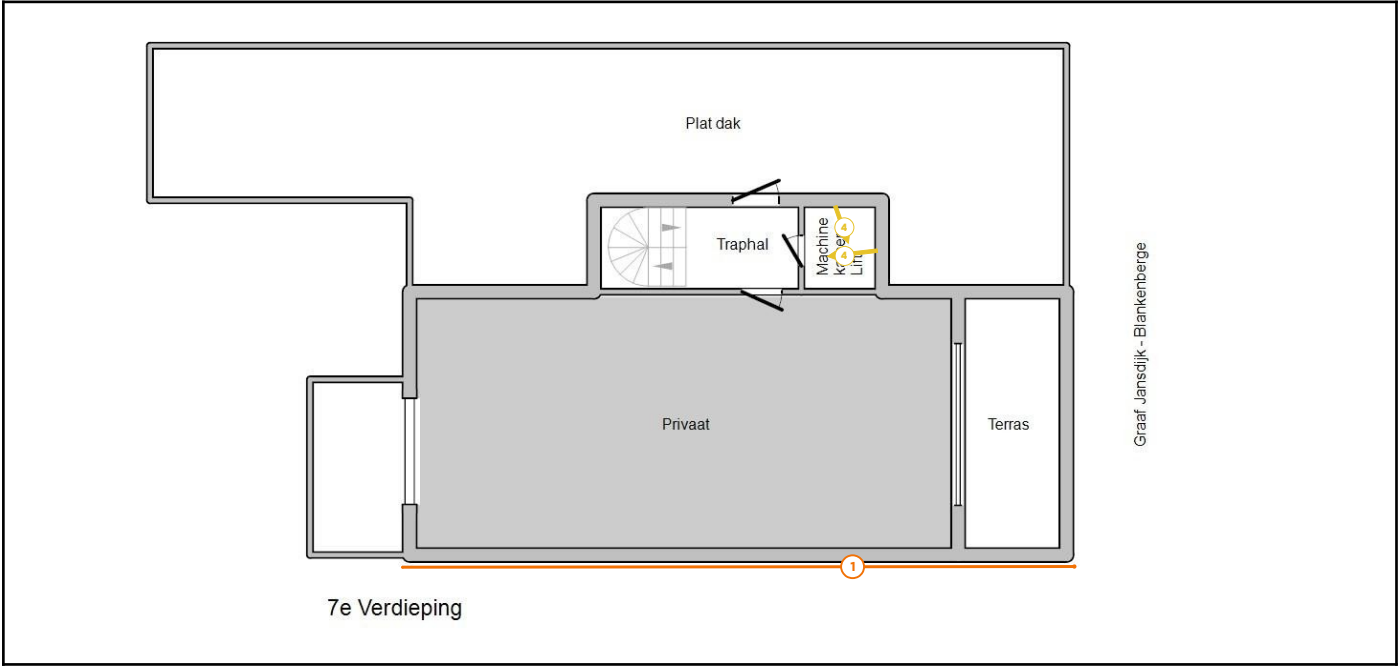

Legende van plan 2.10: Verdieping 7

Beschrijving	Type	Actie
1. Leien gevelbekleding (zijgevel)	Asbestmateriaal	Verwijderen
4. Remvoeringen (liftmotor)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 2.11: Verdieping 7 - wanden

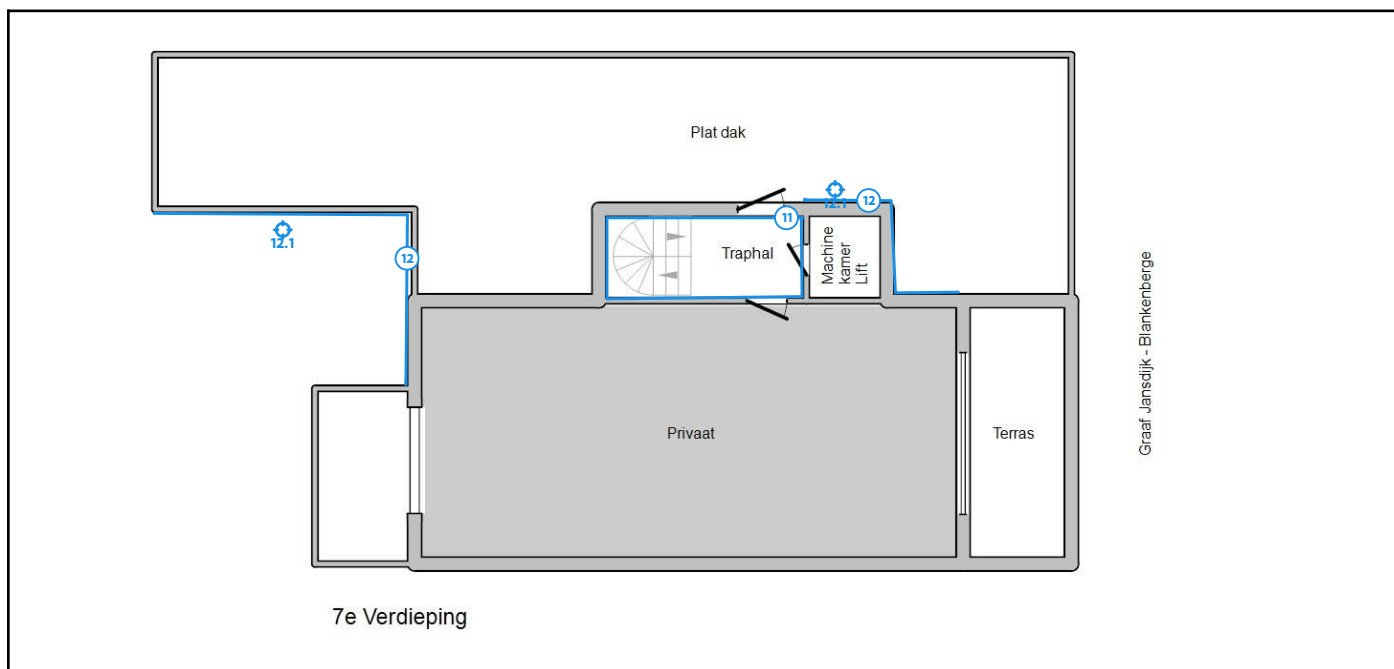

Legende van plan 2.11: Verdieping 7 - wanden

Beschrijving	Type	Actie
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-
12.1 Code: SLO-AA-CGD-26039-4	Mengmonster	-


Plan 2.12: Verdieping 7 - plafonds

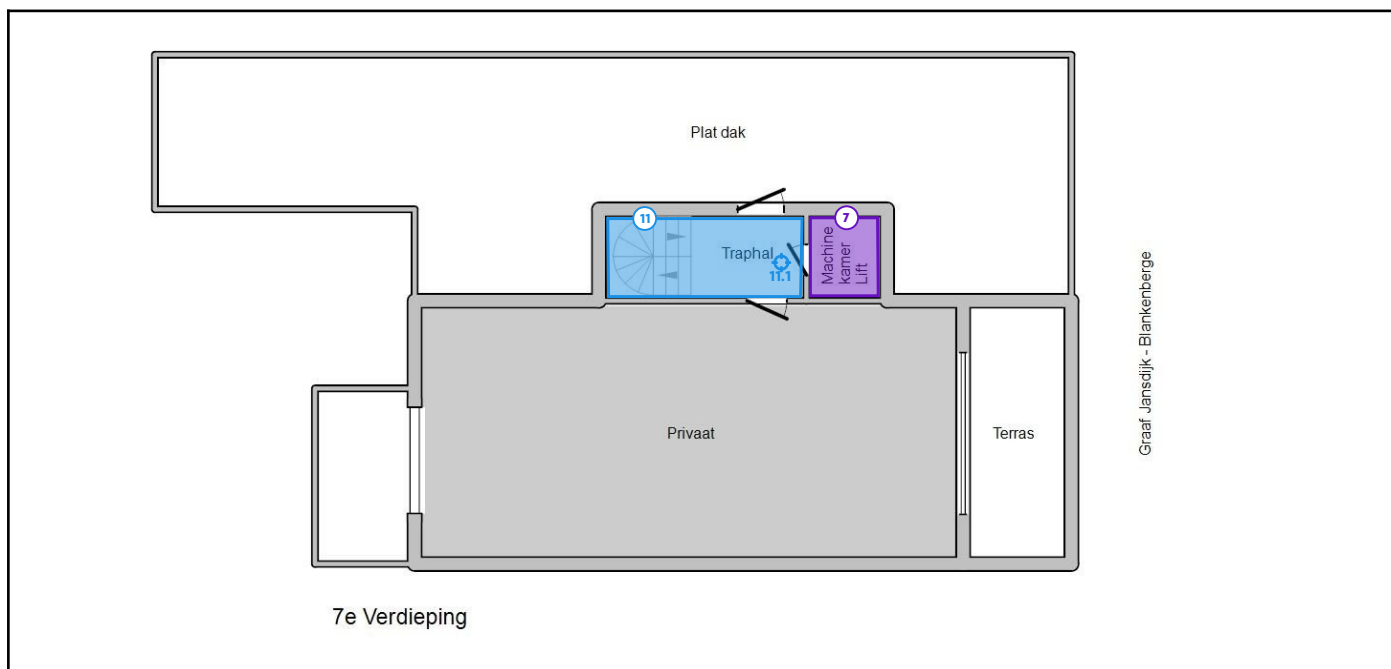

Legende van plan 2.12: Verdieping 7 - plafonds

Beschrijving	Type	Actie
7. Plafonds in hout en beton	Advies	-
11. Pleisterwerk traphal	Geen asbest	-
11.1 Code: SLO-AA-25323-1	Mengmonster	-


Plan 2.13: Dakplan

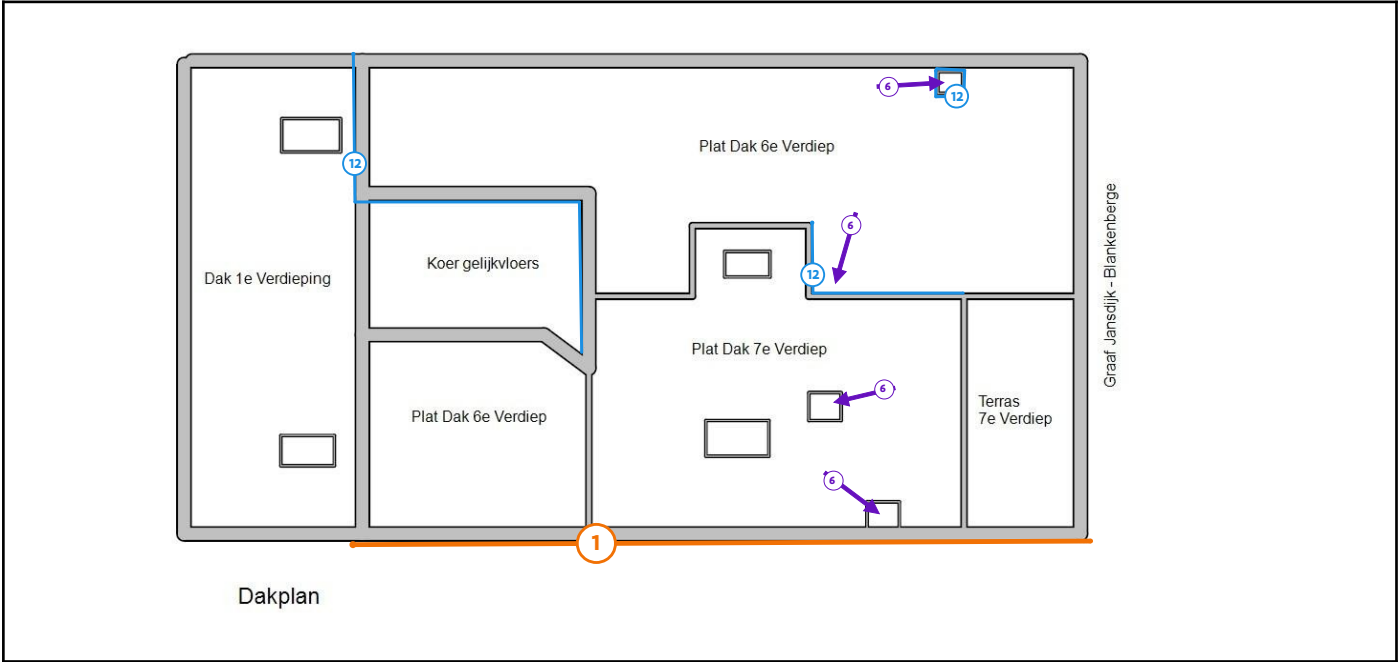

Legende van plan 2.13: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
1. Leien gevelbekleding (zijgevel)	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. Schouwen en verluchtungskanalen	Beperking	-
12. Cementering buitengevels	Geen asbest	-


Plan 2.14: Dakplan

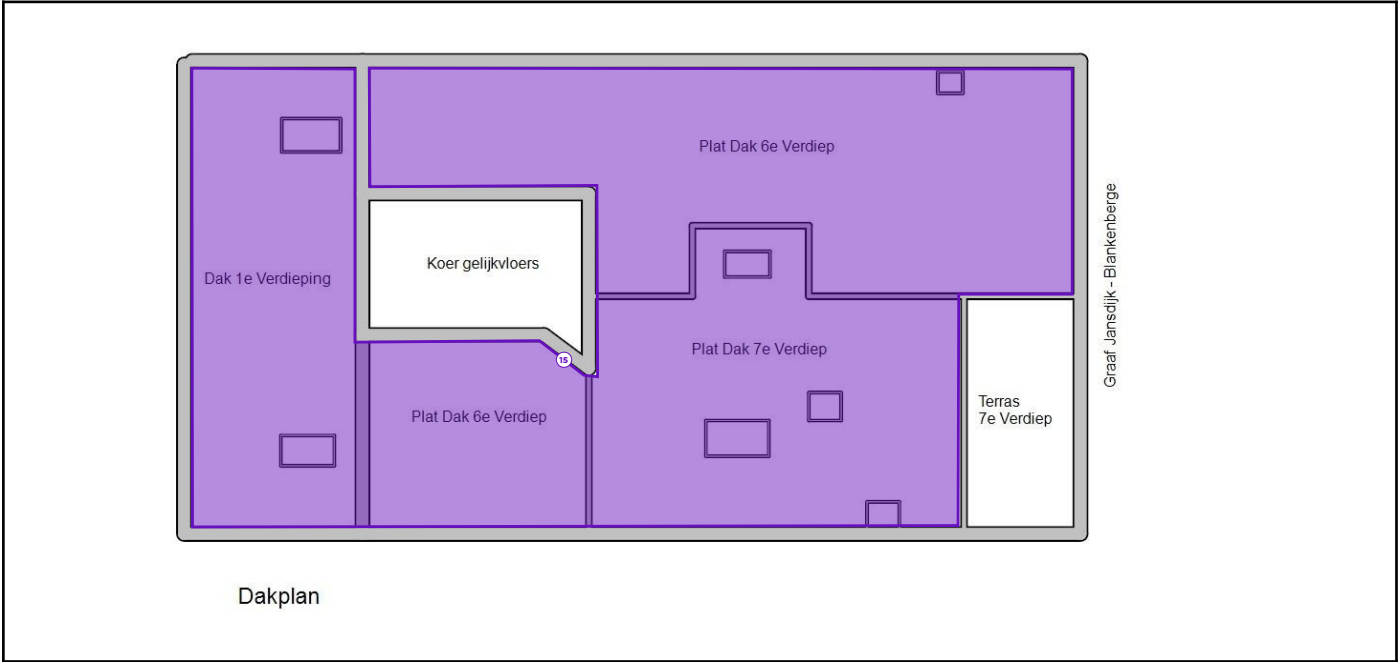

Legende van plan 2.14: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
15. Dakbedekking	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 2.15: Dakplan

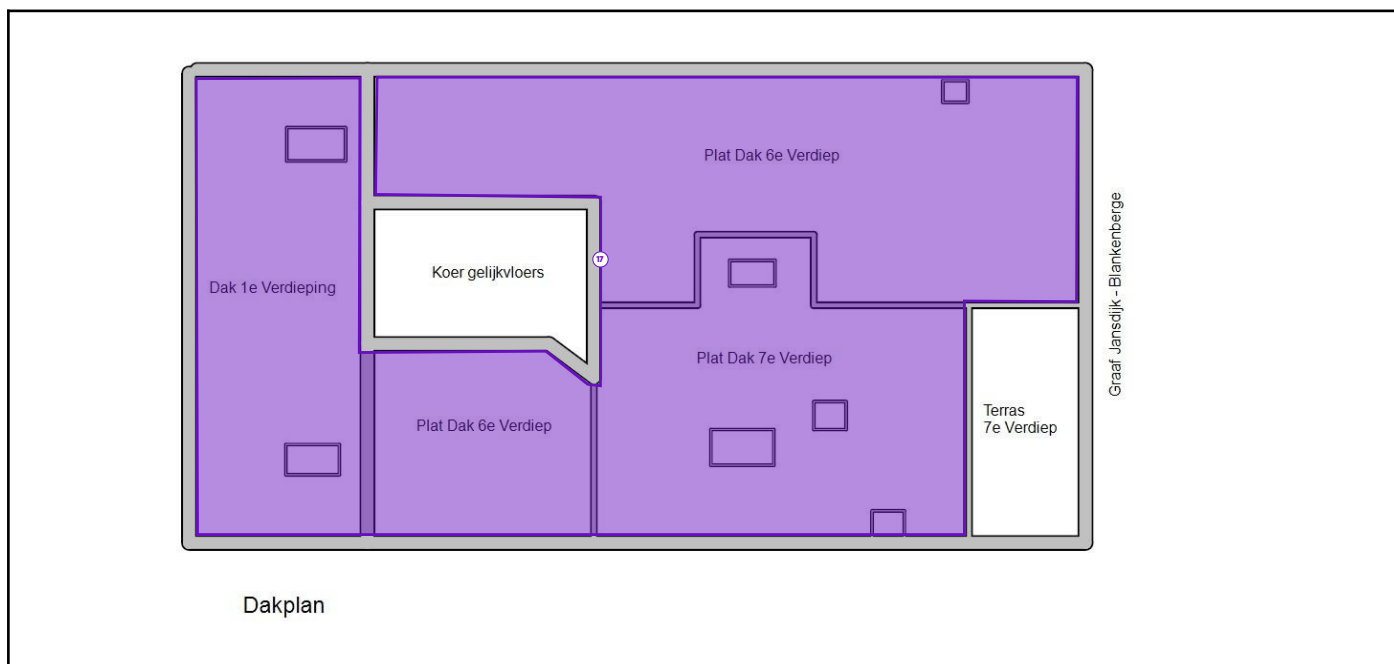

Legende van plan 2.15: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
17. Onderdak (plat dak)	Overige ruimte of materiaal	-

Asbestmaterialen

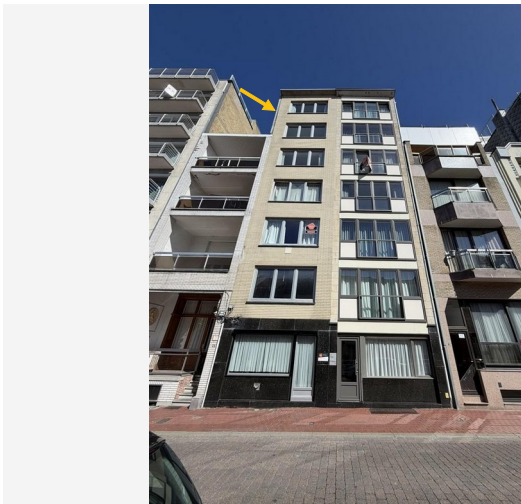

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze asbesttoepassing mag u als particulier zelf verwijderen, indien het bij verwijdering niet (verder) beschadigd of vergruist.

Echter adviseren wij asbestverwijdering altijd door een aannemer uit te laten voeren.

Als u ervoor kiest het asbesthoudende materiaal wel zelf te verwijderen, neem dan altijd de juiste voorzorgsmaatregelen zowel voor, tijdens als na het verwijderen.

Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en gebruik beschermende kledij, zoals een aansluitend mondkapje

(wegwerp beschermingsklasse FFP3 of halfgelaadsmasker met P3 filter), een wegwerpoverall (CATIII, type 5,6), afspoelbare schoenen of laarzen en wegwerp- of afspoelbare handschoenen.

Denk ook aan de veiligheid van anderen mensen (kinderen), dieren, uw omgeving en het milieu.

Zorg ook altijd voor een juiste opslag en afvoer van het asbestmateriaal volgens de geldende regelgeving.

Bijvoorbeeld, zoals het asbestafval altijd dubbel en luchtdicht verpakken in stevig plasticfolie en afvoeren naar recyclagepark of erkend asbestinzamelaar.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Als u kiest voor een aannemer, dan mogen enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.4: Verdieping 5
- Plan 2.7: Verdieping 6
- Plan 2.10: Verdieping 7
- Plan 2.13: Dakplan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

De leien gevelbekleding werd als asbestverdacht opgenomen op basis van visuele herkenning.

Aanbevolen wordt om bij renovatie- of afbraakwerken bijkomend onderzoek uit toe voeren (staalname en laboanalyse), om een definitieve vaststelling te doen op asbesthoudendheid en type asbest.

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Leien gevelbekleding (zijgevel)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 225,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	225,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.

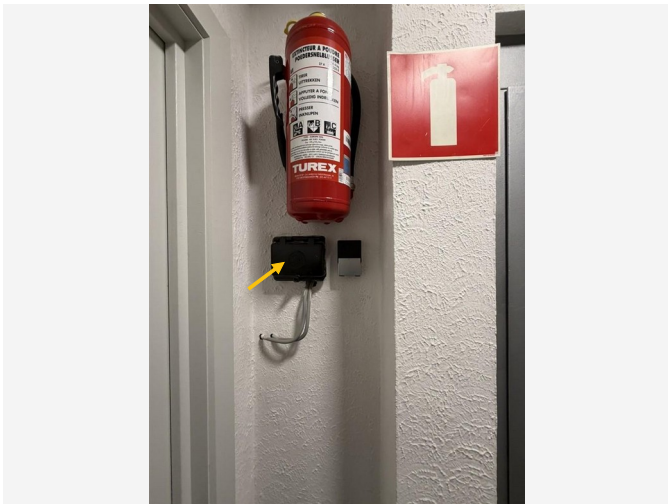

Overzichtsfoto

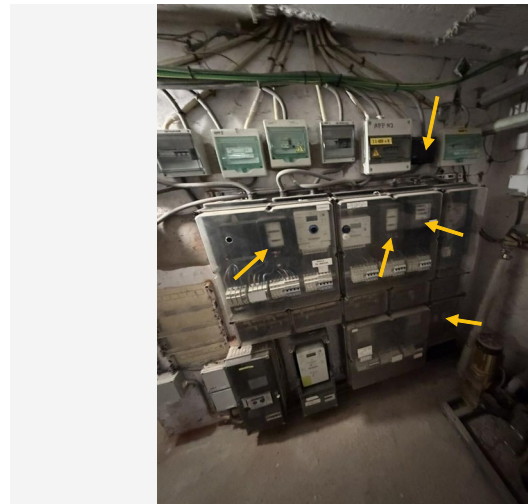

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Enkel als deze asbesttoepassing niet toebehoort aan een nutsmaatschappij mag u deze als particulier zelf verwijderen.

U mag het enkel zelf verwijderen, indien het bij verwijdering niet (verder) beschadigd of vergruist.

Echter adviseren wij asbestverwijdering altijd door een aannemer uit te laten voeren.

Als u ervoor kiest het asbesthoudende materiaal wel zelf te verwijderen, neem dan altijd de juiste voorzorgsmaatregelen zowel voor, tijdens als na het verwijderen.

Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en gebruik beschermende kledij, zoals een aansluitend mondmasker (wegwerp beschermingsklasse FFP3 of halfgelaadsmasker met P3 filter), een wegwerpoverall (CATIII, type 5,6), afspoelbare schoenen of laarzen en wegwerp- of afspoelbare handschoenen.

Denk ook aan de veiligheid van anderen mensen (kinderen), dieren, uw omgeving en het milieu.

Zorg ook altijd voor een juiste opslag en afvoer van het asbestmateriaal volgens de geldende regelgeving.

Bijvoorbeeld, zoals het asbestafval altijd dubbel en luchtdicht verpakken in stevig plasticfolie en afvoeren naar recyclagepark of erkend asbestinzamelaar.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Als u kiest voor een aannemer, dan mogen enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:

<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.1: Kelderverdieping
- Plan 1.7: Verdieping 1
- Plan 1.10: Verdieping 2
- Plan 1.13: Verdieping 3

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.1: Verdieping 4
- Plan 2.4: Verdieping 5
- Plan 2.7: Verdieping 6

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Elektriciteitsmeters, contactdozen en onderdelen van hoofdvoeding mogen enkel pas verwijderd worden door en na afschakeling door een bevoegde instantie / installateur.

In vele gevallen behoren deze elementen toe aan de nutsmaatschappij en mag u deze niet zelf verwijderen.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet (elektriciteitsmeter & contactdozen)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,25 m ² - 15,00 cm - 24 stuks
Totaal volume	0,90 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft elektriciteitsmeter & contactdozen in bakeliet. Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.



Overzichtsfoto

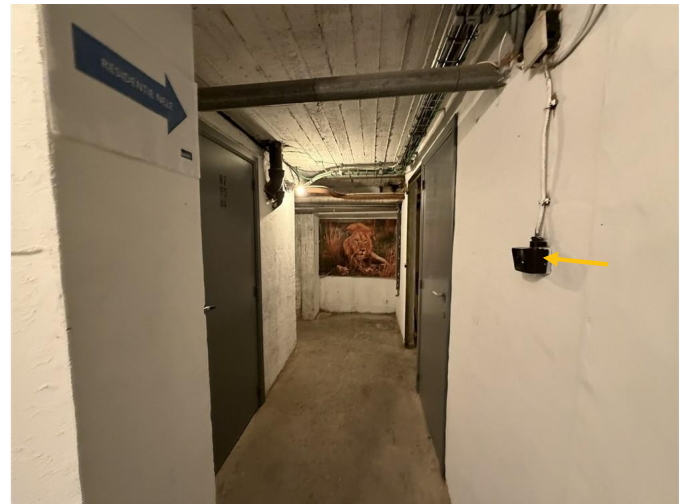

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Enkel als deze asbesttoepassing niet toebehoort aan een nutsmaatschappij mag u deze als particulier zelf verwijderen.

U mag het enkel zelf verwijderen, indien het bij verwijdering niet (verder) beschadigd of vergruist.

Echter adviseren wij asbestverwijdering altijd door een aannemer uit te laten voeren.

Als u ervoor kiest het asbesthoudende materiaal wel zelf te verwijderen, neem dan altijd de juiste voorzorgsmaatregelen zowel voor, tijdens als na het verwijderen.

Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en gebruik beschermende kledij, zoals een aansluitend mondmasker (wegwerp beschermingsklasse FFP3 of halfgelaadsmasker met P3 filter), een wegwerppoverall (CATIII, type 5,6), afspoelbare schoenen of laarzen en wegwerp- of afspoelbare handschoenen.

Denk ook aan de veiligheid van anderen mensen (kinderen), dieren, uw omgeving en het milieu.

Zorg ook altijd voor een juiste opslag en afvoer van het asbestmateriaal volgens de geldende regelgeving.

Bijvoorbeeld, zoals het asbestafval altijd dubbel en luchtdicht verpakken in stevig plasticfolie en afvoeren naar recyclagepark of erkend asbestinzamelaar.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Als u kiest voor een aannemer, dan mogen enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.1: Kelderverdieping
- Plan 1.4: Gelijkvloers

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Betreft schakelaars en stopcontacten welke geen onderdeel uitmaken van hoofdvoeding.

Onderdelen van hoofdvoeding mogen enkel pas verwijderd worden door, en na afschakeling door een bevoegde instantie / installateur (nustmaatschappij).

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet (schakelaars)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	0,15 m² - 5,00 cm - 5 stuks
Totaal volume	0,038 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft schakelaars in bakeliet. Aangegeven hoeveelheden en gewichten betreffen een geschat totaal en berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze asbesttoepassing mag u als particulier zelf verwijderen, indien het bij verwijdering niet (verder) beschadigd of vergruist.

Echter adviseren wij asbestverwijdering altijd door een aannemer uit te laten voeren.

Als u ervoor kiest het asbesthoudende materiaal wel zelf te verwijderen, neem dan altijd de juiste voorzorgsmaatregelen zowel voor, tijdens als na het verwijderen.

Denk hierbij aan uw eigen veiligheid en gebruik beschermende kledij, zoals een aansluitend mondkapje

(wegwerp beschermingsklasse FFP3 of halfgelaadsmasker met P3 filter), een wegwerpoverall (CATIII, type 5,6), afspoelbare schoenen of laarzen en wegwerp- of afspoelbare handschoenen.

Denk ook aan de veiligheid van anderen mensen (kinderen), dieren, uw omgeving en het milieu.

Zorg ook altijd voor een juiste opslag en afvoer van het asbestmateriaal volgens de geldende regelgeving.

Bijvoorbeeld, zoals het asbestafval altijd dubbel en luchtdicht verpakken in stevig plasticfolie en afvoeren naar recyclagepark of erkend asbestinzamelaar.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Als u kiest voor een aannemer, dan mogen enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.

Meer informatie over veiligheidsmaatregelen en het wetgevend kader vindt u op:
<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

<https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.10: Verdieping 7

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Remvoeringen (liftmotor)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Lift
Asbestmateriaal	Frictiemateriaal (remvoering, remschoen, koppeling, ...)
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	0,20 kg - 2 stuks
Totaal gewicht	0,40 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft remvoeringen van de liftmotor.

Beperkingen



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: De voormalige stookplaats werd ingekast met houten plaatmateriaal, waardoor bepaalde zones niet toegankelijk waren tijdens de inspectie. Eventuele asbestverdachte toepassingen die zich achter deze afscherming bevinden, konden niet worden vastgesteld.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.1: Kelderverdieping

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Pakking, dichting
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Slotvaste toegangspoort, -deur of -luik

Uitleg van de asbestdeskundige: Tijdens het plaatsbezoek was er geen mogelijkheid om vanaf de buitenzijde, de schouwen en of verluchtungskanalen aan de binnenzijde en vanaf bovenaf op het dak te inspecteren.


Dit doordat de schouwen en of verluchtungskanalen waren afgesloten met een vaste plaat / rooster en/of zich hoger situeerde dan 3.50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.13: Dakplan

Adviezen

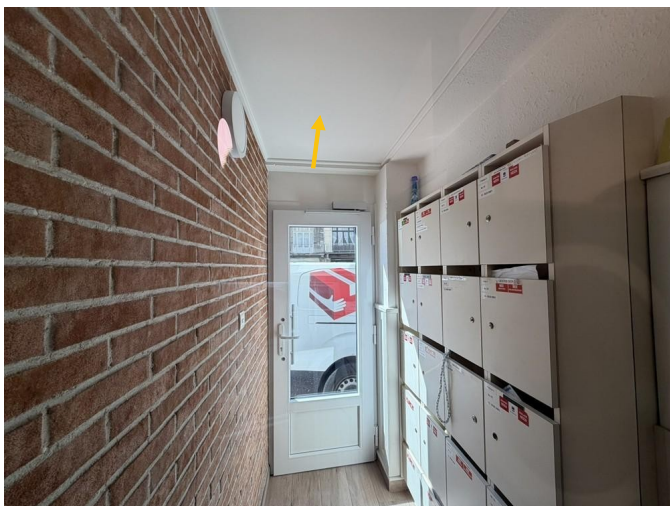

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Tijdens de inspectie is visueel vastgesteld dat het plafonds ter hoogte van de inkomhal bestaan uit hout.

De plafonds ter hoogte van de kelderverdieping en de liftmachinekamer bestaan uit beton.

Niet-asbestverdacht.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.3: Kelderverdieping - plafonds

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak


- Plan 2.12: Verdieping 7 - plafonds

Detailinformatie


Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Plafond

Fiche 8: Geen asbestverdachte materialen vastgesteld (liftkoker)

Advies

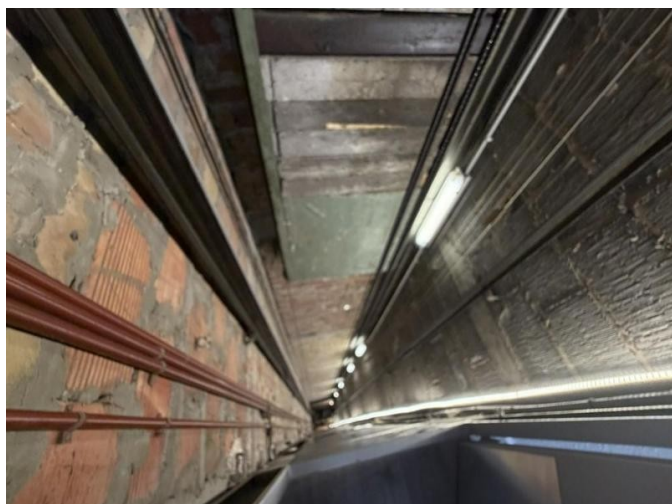

Situeringfoto

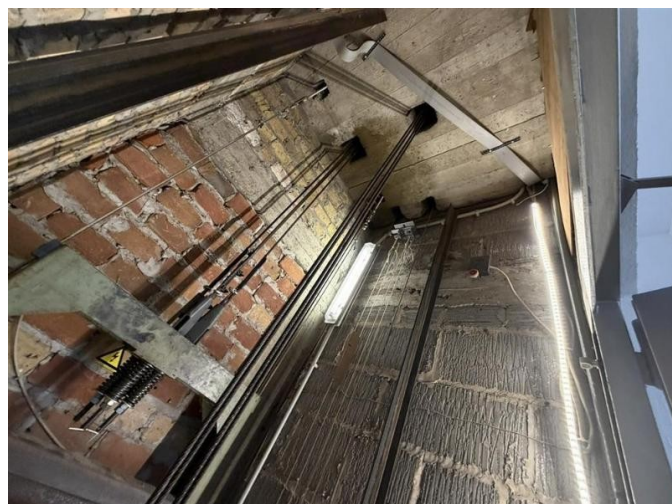

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Naast de door de asbestdeskundige verplicht te beschrijven ruimtes en materialen geeft de deskundige hierbij mee, dat tijdens de inspectie visueel werd vastgesteld, dat er geen asbestverdachte materialen aanwezig zijn binnen de geïnspecteerde zone van de liftkoker.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.1: Kelderverdieping
- Plan 1.4: Gelijkvloers
- Plan 1.7: Verdieping 1
- Plan 1.10: Verdieping 2
- Plan 1.13: Verdieping 3

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.1: Verdieping 4
- Plan 2.4: Verdieping 5
- Plan 2.7: Verdieping 6


Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

Geen asbest



Overzichtsfoto

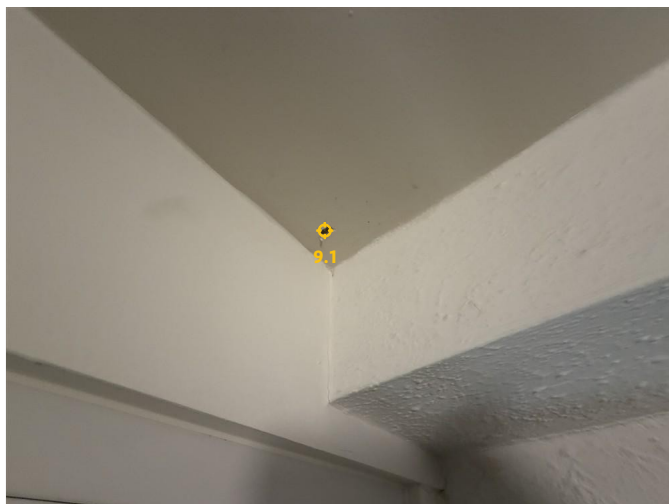

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.5: Gelijkvloers - wanden
- Plan 1.6: Gelijkvloers - plafonds

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk wanden (gelijkvloers)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wanden en plafonds
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 55,00 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,55 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft al het waarneembare pleisterwerk wanden binnen de geïnspecteerde zone. Verplicht te bemonsteren ruimtes: natte ruimtes en individuele ruimtes niet aanwezig binnen het inspectiegebied. Tijdens de inspectie werd staalname van pleisterwerk op een dusdanige manier uitgevoerd, dat de analyseresultaten een representatief resultaat vormen voor het geheel aan pleisterwerk binnen de te inspecteren zones. Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.1: Kelderverdieping

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-5 (rechte MM1)	Geen asbest
10.2	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-6 (recht MM2)	Geen asbest
10.3	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-7 (bochten MM1)	Geen asbest
10.4	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-8 (bochten MM2)	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Gipshoudende buisisolatie
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 24,00 m - 60,00 cm - 5,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,72 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.

Fiche 11: Pleisterwerk traphal

Geen asbest

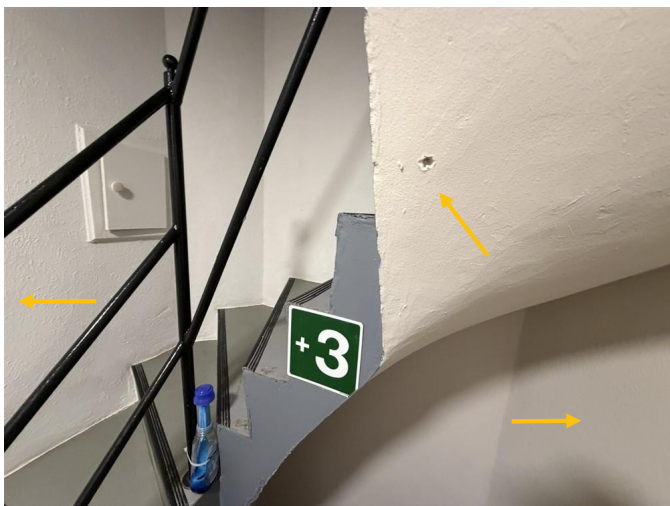

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.2: Kelderverdieping - wanden
- Plan 1.5: Gelijkvloers - wanden
- Plan 1.6: Gelijkvloers - plafonds
- Plan 1.8: Verdieping 1 - wanden
- Plan 1.9: Verdieping 1 - plafonds
- Plan 1.11: Verdieping 2 - wanden
- Plan 1.12: Verdieping 2 - plafonds
- Plan 1.14: Verdieping 3 - wanden
- Plan 1.15: Verdieping 3 - plafonds

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.2: Verdieping 4 - wanden
- Plan 2.3: Verdieping 4 - plafonds
- Plan 2.5: Verdieping 5 - wanden
- Plan 2.6: Verdieping 5 - plafonds
- Plan 2.8: Verdieping 6 - wanden
- Plan 2.9: Verdieping 6 - plafonds
- Plan 2.11: Verdieping 7 - wanden
- Plan 2.12: Verdieping 7 - plafonds

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	SLO-AA-25323-1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk traphal
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wanden, plafonds en onderzijde trappen
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 290,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,90 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft al het waarneembare pleisterwerk in de traphal aan wanden, plafonds en onderkant trappen. Tijdens de inspectie werd staalname van pleisterwerk op een dusdanige manier uitgevoerd, dat de analyseresultaten een representatief resultaat vormen voor het geheel aan pleisterwerk binnen de te inspecteren zones. Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.5: Gelijkvloers - wanden
- Plan 1.8: Verdieping 1 - wanden
- Plan 1.11: Verdieping 2 - wanden
- Plan 1.14: Verdieping 3 - wanden

Zone 2: Graaf Jansdijk 14-15 V3 t/m Dak

- Plan 2.2: Verdieping 4 - wanden
- Plan 2.5: Verdieping 5 - wanden
- Plan 2.8: Verdieping 6 - wanden
- Plan 2.11: Verdieping 7 - wanden
- Plan 2.13: Dakplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-4	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering buitengevels
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 750,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	750,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.

Fiche 13: Cementering wanden kelder

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Graaf Jansdijk 14-15 V-1 t/m V3

- Plan 1.2: Kelderverdieping - wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	SLO-AA-CGD-26039-3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering wanden kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.000,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Betreft al de waarneembare cementering aan wanden binnen de geïnspecteerde zone van de kelder Tijdens de inspectie werd staalname van de cementering op een dusdanige manier uitgevoerd, dat de analyseresultaten een representatief resultaat vormen voor het geheel aan cementering aan wanden binnen de te inspecteren zone. Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove inschatting en kunnen niet gebruikt worden in het kader van een meetstaat voor werken.


Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 14: Afkitting en mastiek (raam)kozijnen	Tijdens de inspectie is visueel vastgesteld dat de aanwezige mastiek aan (raam)kozijnen van een niet asbestverdacht type is. Niet-asbestverdacht.	-
Fiche 15: Dakbedekking	Uit bewijsdocumenten (factuur) blijkt dat het dak is vernieuwd in 2020.	Plan 2.14: Dakplan
Fiche 16: Dakbedekking (EPDM)	Tijdens de inspectie is visueel vastgesteld dat de aanwezige dakbedekking bestaat uit een niet asbestverdacht materiaal.	-

Fiche 14: Afkitting en mastiek (raam)kozijnen

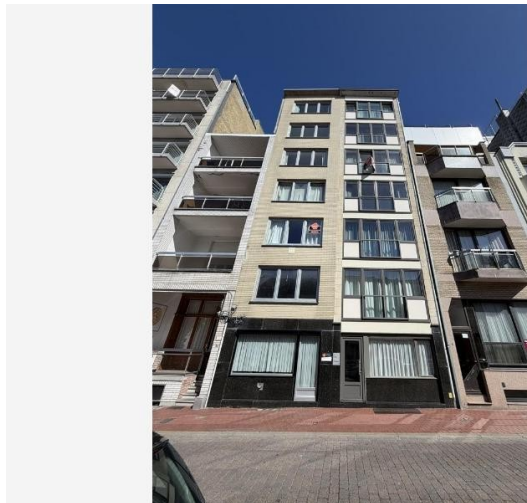

Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 15: Dakbedekking



Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 16: Dakbedekking (EPDM)



Situeringfoto



Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen

De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 17: Onderdak (plat dak)	Tijdens de inspectie kon visueel niet worden vastgesteld of er een onderdak onder de roofing aanwezig is.	Plan 2.15: Dakplan

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

D'Jaro Tierenteyn
Sloveco Consulting BV
Merelstraat 3
Oostkamp
8020
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **344871**
De analyse is aangemeld op **10-06-2026**
De analyse is uitgevoerd op **12-06-2026**
Het rapport is opgemaakt op **12-06-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel '5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop' worden analyseverslagen -voor materialen met bindmiddel of gips - verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : SLO-AA-CGD-26039 Res. Nele & Pallieter - Graaf Jansdijk 14-15, 8370 Blankenberge

.....

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : SLO-AA-CGD-26039-1

Soort materiaal : Pleisterwerk
Toelichting/ locatie : Gang gelijkvloers

.....

MONSTER 2 : Niet asbesthoudend

Monstercode : SLO-AA-CGD-26039-2

Soort materiaal : Pleisterwerk

Toelichting/ locatie : Traphal

.....

MONSTER 3 : Niet asbesthoudend

Monstercode : SLO-AA-CGD-26039-3

Soort materiaal : Cementering

Toelichting/ locatie : Kelderwanden

.....

MONSTER 4 : Niet asbesthoudend

Monstercode : SI O-AA-CGD-26039-4

Soort materiaal : Cementering

Toelichting/ locatie : Buitengevels V7

.....

MONSTER 5 · Niet asbesthoudend

Monstercode : SI O-AA-CGD-26039-5

Soort materiaal : Buisisolatie

Toelichting/ locatie : Rechte delen MM1

.....

MONSTER 6 · Niet asbesthoudend

Monstercode : SI O-AA-CGD-26039-6

Monstercode : SLO-AA-CGD-2
Soort materiaal : Buisisolatie

Soort materiaal : Buisisolatie
Toelichting/ locatie : Rechte delen MM2

.....

MONSTER 7 : Niet asbesthoudend

MONSTER 7 : Niet asbesthoudend
Monstercode : SLO-AA-CGD-36039-7

Monstercode : SLO-AA-CGD-2
Soort materiaal : Buisisolatie

Soort materiaal : Buisisolatie
Toelichting/ locatie : Bochten MM1

Belichting/ locatie : Bocht
.....

MONSTER 8 · Niet asbesthoudend

MONSTER 8 : Niet asbesthoudend
Monstercode : SI O-AA-CGD-26039-8

Monstercode : SLU-AA-CGD-2
Soort materiaal : Buisisolatie

Toelichting/ locatie : Bochten MM2