


<p><b>IDENTIFICATION DE L'HABITATION</b></p> <p><b>Adresse</b> Rue Jules Debecker, 33 1081 Koekelberg</p> <p><b>Maison unifamiliale</b></p> <p><b>Surface brute</b> 293 m<sup>2</sup></p>	
---	---


Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

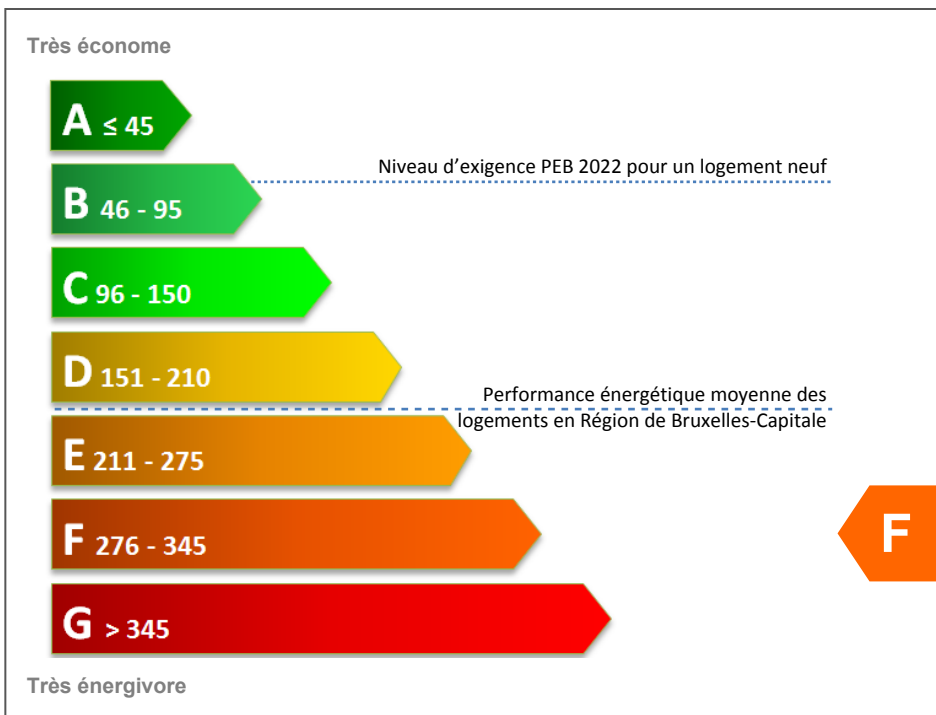

#### Indicateurs spécifiques

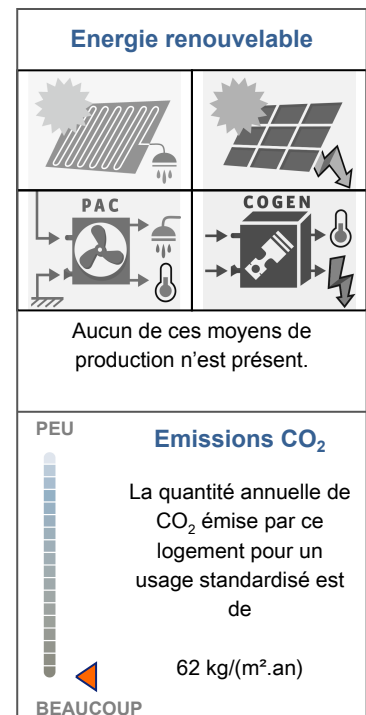

#### Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m <sup>2</sup>	311	[kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	91,109	[kWhEP/an]

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.







Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

### Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Isoler la façade		<b>-28%</b>
2.		Isoler la façade + Isoler la toiture plate		<b>-38%</b>
3.		Isoler la façade + Isoler la toiture plate + Isoler le plafond sous grenier		<b>-46%</b>

### Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui règlent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

#### 1. Isoler la façade



*Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

##### Objet de la recommandation

**Superficie à améliorer**  
**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

**153.08 m<sup>2</sup>**      **88**

Façade arrière

58.25 m<sup>2</sup>

28

Façade droite

6.43 m<sup>2</sup>

2

Façade gauche

31.82 m<sup>2</sup>

23

Façade avant


56.58 m<sup>2</sup>

35



urbanisme

### 2. Isoler la toiture plate



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veuillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Toit plat	27.44 m <sup>2</sup>	30

### 3. Isoler le plafond sous grenier



*Ce plafond n'est pas isolé ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Si l'espace entre ce plafond et la toiture est non habitable, la solution à la fois pratique et économique pour réduire les pertes de chaleur est d'isoler le plafond.*

L'isolation peut se faire par le dessus (isolation du plancher), entre gîtes ou par le dessous (isolation par faux-plafond). Dans tous les cas, l'isolant doit être protégé de la condensation par la pose d'un pare-vapeur côté chaud qu'il faut éviter de rompre.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Plafond sous grenier	31.66 m <sup>2</sup>	24

### 4. Isoler la toiture inclinée



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

L'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. En général, dans le premier cas, il faudra augmenter l'épaisseur de la toiture vers l'intérieur et dans l'autre cas, il faudra adapter la boiserie et/ou la zinguerie des finitions (rives et corniches).

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
	<b>16.51 m<sup>2</sup></b>	<b>22</b>
Versant avant	12.36 m <sup>2</sup>	17
Versant arrière	4.15 m <sup>2</sup>	6

### 5. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



*La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.*

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité (Ug <= 1,1 W/m<sup>2</sup>K) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Châssis synthétique à double ou triple vitrage	38.71 m <sup>2</sup>	11

### 6. Isoler le plancher



*Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.*

Différentes solutions existent pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre ou un vide sanitaire mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini. La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
	<b>69.80 m<sup>2</sup></b>	<b>8</b>
Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	69.66 m <sup>2</sup>	8
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	0.14 m <sup>2</sup>	0

### 7. Compléter la régulation par des vannes thermostatiques



*Les vannes thermostatiques ont une fonction complémentaire à celle du thermostat d'ambiance. Elles permettent de régler la température du logement, pièce par pièce, et de diminuer automatiquement le chauffage dans les pièces qui bénéficient de la chaleur du soleil entrant par les vitrages.*

Placer des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs ou convecteurs du logement, sauf dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance, permet de réduire d'environ 10% la consommation d'énergie consacrée au chauffage. Leur placement est rentabilisé en moins de deux ans.

Objet de la recommandation	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Système de chauffage 1	<b>3</b>

### 8. Placer une sonde extérieure



*Une sonde extérieure permet d'adapter la température de l'eau au départ de la chaudière en fonction de la température extérieure.*

Placer une sonde extérieure permet de diminuer la température moyenne de l'eau de chauffage sur l'ensemble de la saison de chauffe, ce qui entraîne, chaque année, une économie d'énergie certaine.

Objet de la recommandation	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Système de chauffage 1	<b>3</b>

### 9. Compléter le système de ventilation



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.*

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage 1
2. L'attestation de contrôle périodique PEB pour une ou plusieurs chaudières du système de chauffage 1

Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudiere](http://www.environnement.brussels/chaudiere).

### Informations diverses

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficiés des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

#### Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



#### Classe énergétique

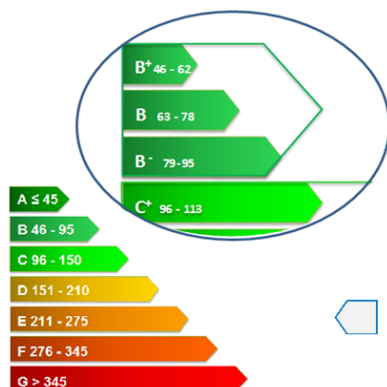

La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2022 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2022. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

### Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

### Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur [www.environnement.brussels/certificatPEB](http://www.environnement.brussels/certificatPEB).

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail ([plaintes-certibru@environnement.brussels](mailto:plaintes-certibru@environnement.brussels)) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: [www.environnement.brussels](http://www.environnement.brussels)

**Certificat établi par :**

**Nom :** BEGHIN Christophe

**Version de la méthode de calcul :** V 01/2017

**Société :** Certibru.com

**Version du logiciel de calcul :** 1.0.7

**Numéro d'agrément :** 001268110



## Rapport d'encodage

### PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

c

### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

**Date de la visite** 15/11/2022

**Description** Maison 2 façades  
Plancher sous-sol sur terre  
Plancher rez-de-chaussée en partie sur terre  
Toitures plates au sous-sol et au 2ème étage  
Toitures en pentes et plafond sous grenier au 3ème étage  
Pour le calcul de la superficie au sous-sol et au 3ème étage, il n'est pas tenu compte de la surface de plancher où la hauteur sous plafond est inférieure à 2,10 m  
L'ensemble des pièces sont chauffées directement ou indirectement et reprises dans le VP  
Parties exclues du VP : Toutes les pièces sont reprises dans le volume protégé à l'exception du grenier.

#### Données générales

<b>Type de maison</b> : Mitoyenne	<b>Année de construction</b> : inconnue <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>
<b>Volume protégé</b> : 1,044 m <sup>3</sup>	<b>Orientation du bâtiment</b> : Nord-Ouest
<b>Surface brute</b> : 293 m <sup>2</sup>	<b>Masse thermique</b> : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	15/11/2022	Photos Chauffage, construction, châssis
Documents PEB	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	01/01/2021	Protocole livre I
Documentation technique	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	01/04/2012	Rendement chaudière

## Rapport d'encodage

## COMPOSANTES DES PAROIS

## I. Composantes opaques sans isolant identifié

## Toitures/plafonds sous grenier

R (m<sup>2</sup>.K/W)

## 1. Toitures inclinées

<b>TISI01</b>	Toiture en pente iso inconnue		<b>0.06</b>	C
	Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée		

## 2. Toitures plates

<b>TPSI01</b>	TP Iso inconnue		<b>0.11</b>	C
	Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée		

## 3. Plafonds sous grenier

<b>PFSI01</b>	Plafond sur grenier iso inconnue		<b>0.15</b>	C
	Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée		

## Murs

R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>MUSI01</b>	Mur A standard		<b>0.20</b>	C
	Type de construction : Mur standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée		
<b>MUSI02</b>	MurA standard (LA absente : boutisse et panerresse)		<b>0.20</b>	C
	Type de construction : Mur standard Lame d'air : absente	Pas d'isolation constatée		
<b>MUSI03</b>	Mur A standard sur terre		<b>0.20</b>	C
	Type de construction : Mur standard Lame d'air : absente	Pas d'isolation constatée		
<b>MUSI04</b>	Mur B (>=30cm et protégé)		<b>0.42</b>	C
	Type de construction : e>30cm+ finition extérieure Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée		

## Planchers

R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>PLSI01</b>	Plancher1 standard		<b>0.15</b>	C
	Type de construction : Standard	Pas d'isolation constatée		

## II. Composantes châssis

## Portes

U<sub>D</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

## 1. Portes non vitrées (moins de 25% de vitrage)

<b>PO01</b>	Porte non métallique non isolée		<b>4.00</b>	C
	Non métallique non isolée			

## Rapport d'encodage

### Fenêtres

U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

#### 1. Fenêtres entièrement vitrées

Code	Description	Type	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)
FE01	Châssis Alu sans ct SV	Simple vitrage	5.80	0.85	5.83
	Profils métalliques standard				
FE02	Châssis PVC DV 1ch	Double vitrage classique	2.90	0.76	3.08
	Profils synthétiques standard				
FE03	Châssis PVC 2ch DV	Double vitrage classique	2.90	0.76	2.94
	Profils synthétiques - thermiques				
FE04	Châssis PVC 2ch DV HR<2000	Double vitrage HR (< 2000)	1.70	0.69	2.18
	Profils synthétiques - thermiques				
FE05	Châssis PVC 2ch DV HR>2000 U=1.1	Double vitrage HR (>= 2000)	1.10	0.64	1.76
	Profils synthétiques - thermiques				

#### 2. Fenêtres non vitrées

FE06	Panneau PVC 2ch non isolé	Panneau non isolé			2.60
	Profils synthétiques - thermiques				

## PAROIS DE DEPERDITION

### I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
<b>Versant avant</b>	13.18 m <sup>2</sup>		0.82 m <sup>2</sup>		12.36 m <sup>2</sup>
<b>Versant arrière</b>	14.30 m <sup>2</sup>		10.15 m <sup>2</sup>		4.15 m <sup>2</sup>
<b>Toiture plates</b>	27.44 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		27.44 m <sup>2</sup>
<b>Plafonds sous grenier</b>	31.66 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		31.66 m <sup>2</sup>

#### 1. Toitures inclinées

Versant avant		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
4	+3	TISI01	12.36 m <sup>2</sup>	30 °	Nord-Ouest	5.00
		<b>Ouvertures</b>				
		Fenêtre	0.82 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		5.83
Versant arrière		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
4	+3	TISI01	4.15 m <sup>2</sup>	30 °	Sud-Est	5.00
		<b>Ouvertures</b>				
		Annexe 1	10.15 m <sup>2</sup>			

## Rapport d'encodage

### 2. Toitures plates

Toiture plates		Composante	Surface nette	U (W/m².K)
2	-1	TPSI01	5.98 m²	4.00 c
2	+2	TPSI01	12.67 m²	4.00 c
2	Toit1	TPSI01	8.79 m²	4.00 c

### 3. Plafonds sous grenier

Plafonds sous grenier		Composante	Surface nette	U (W/m².K)
3	+3	PFSI01	31.66 m²	2.90 c

## II. FACADES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Façade avant	82.20 m²		25.62 m²		56.58 m²
Façade arrière	72.43 m²		14.18 m²		58.25 m²
Façade gauche	45.53 m²		13.71 m²		31.82 m²
Façade droite	6.43 m²		0.00 m²		6.43 m²

Façade avant		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)
1	-1	MUSI03	9.60 m²	Terre	Privatif	Nord-Ouest	0.79 c
	-1	MUSI01	0.00 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
		Fenêtre	FE02	1.42 m²	sans protection solaire		3.08 c
1	-1	MUSI02	1.35 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
		Fenêtre	FE02	1.58 m²	sans protection solaire		3.08 c
1	+0	MUSI02	14.22 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
		Porte	PO01	2.28 m²			4.00 c
5		Fenêtre	FE04	1.43 m²	sans protection solaire		2.18 c
5		Fenêtre	FE03	3.80 m²	sans protection solaire		2.94 c
1	+1	MUSI02	13.22 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
5		Fenêtre	FE03	5.39 m²	sans protection solaire		2.94 c
		Fenêtre	FE06	1.25 m²			2.60 c
1	+2	MUSI02	10.41 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
5		Fenêtre	FE03	7.17 m²	sans protection solaire		2.94 c
		Fenêtre	FE06	1.30 m²			2.60 c
1	+3	MUSI02	7.78 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	2.70 c
		<b>Façade arrière</b>					
		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)
1	-1	MUSI03	11.08 m²	Terre	Privatif	Sud-Est	0.79 c
1	-1	MUSI04	1.11 m²	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70 c

## Rapport d'encodage

1	+0		MUSI04	6.78 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	3.41 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	+0		MUSI01	6.36 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70	c
1	+1		MUSI04	4.96 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	2.01 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	+1		MUSI01	0.99 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	2.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	1.96 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	+1		MUSI01	5.73 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70	c
1	+2		MUSI04	5.81 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	2.05 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
		Fenêtre	FE05	0.53 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			1.76	c
1	+2		MUSI01	0.28 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	2.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	1.99 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	+2		MUSI01	4.66 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70	c
1	+3		MUSI04	7.65 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70	c
1	Mur1		MUSI01	2.84 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70	c
Ouvertures									
		Fenêtre	FE05	2.23 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			1.76	c
<b>Façade gauche</b>			<b>Composante</b>	<b>Surface nette</b>	<b>Contact avec</b>	<b>Statut</b>	<b>Orientation</b>	<b>U (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	
1	+0		MUSI01	13.46 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70	c
Ouvertures									
		Fenêtre	FE05	4.21 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			1.76	c
1	+1		MUSI01	9.69 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	4.75 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	+2		MUSI01	7.00 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70	c
Ouvertures									
5		Fenêtre	FE03	4.75 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94	c
1	Mur1		MUSI01	1.67 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70	c
<b>Façade droite</b>			<b>Composante</b>	<b>Surface nette</b>	<b>Contact avec</b>	<b>Statut</b>	<b>Orientation</b>	<b>U (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	
1	-1		MUSI03	4.76 m <sup>2</sup>	Terre	Privatif	Sud-Ouest	0.79	c
1	Mur1		MUSI01	1.67 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Ouest	2.70	c

## Rapport d'encodage

## III. PLANCHERS




	Surface totale paroi
Plancher - Etage-1	59.52 m <sup>2</sup>
Plancher - Etage0	10.14 m <sup>2</sup>
Plancher - Etage1	0.14 m <sup>2</sup>

Plancher - Etage-1		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
6	Plancher1	PLSI01	59.52 m <sup>2</sup>	Terre	0.76 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Plancher - Etage0		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
6	Plancher1	PLSI01	10.14 m <sup>2</sup>	Terre	0.76 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Plancher - Etage1		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
6	Plancher1	PLSI01	0.14 m <sup>2</sup>	Extérieur	2.80 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

## I. LE CHAUFFAGE

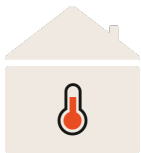

	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage 1	Chauffage central individuel	100 %

## Système de chauffage 1 Secteur énergétique SE1

## Producteur

## 1. Chaudière

PROD1 Junkers Top 42/3 ZWBR

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	absente
Technologie	à condensation	Rendement à 30% de charge	108 % sur PCI <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>
Année de fabrication	2019	T° à 30% de charge	30.00 °C
Puissance nominale	39.20 kW		<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>

## Système de production

8	L'ensemble des producteurs est situé dans le volume protégé.	Attestation de réception	absente
	La production de chaleur est réglée par thermostat.	Nombre d'appareils avec veilleuse	0
	Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.		

## Système d'émission

7	Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec au moins une vanne manuelle en dehors du local où un thermostat d'ambiance est présent.		
	Toutes les conduites de distribution en dehors du volume protégé sont isolées.		
	La pompe de circulation est réglée.		

## Rapport d'encodage

### II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
<b>Installation ECS1</b>	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

**Installation ECS1**                      **Secteur énergétique SE1**

#### ----- Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

#### ----- Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.


Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'est présente.

### III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
	Séjour	Non	
	Chambre	Non	
Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
	Salle de bain	Oui	Mécanique
	Toilette	Oui	Mécanique
	Cuisine	Non	

9 Le système de ventilation est incomplet.



<p><b>IDENTIFICATIE VAN DE WONING</b></p> <p><b>Adres</b> Jules Debeckerstraat, 33 1081 Koekelberg</p> <p><b>Eengezinswoning</b></p> <p><b>Vloeroppervlakte</b> 293 m<sup>2</sup></p>	
---	---

Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

#### Specifieke indicatoren

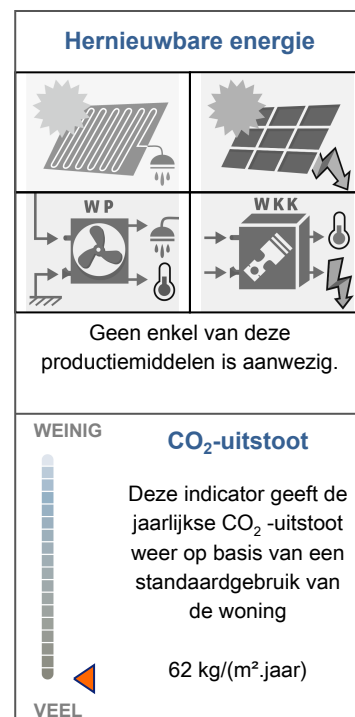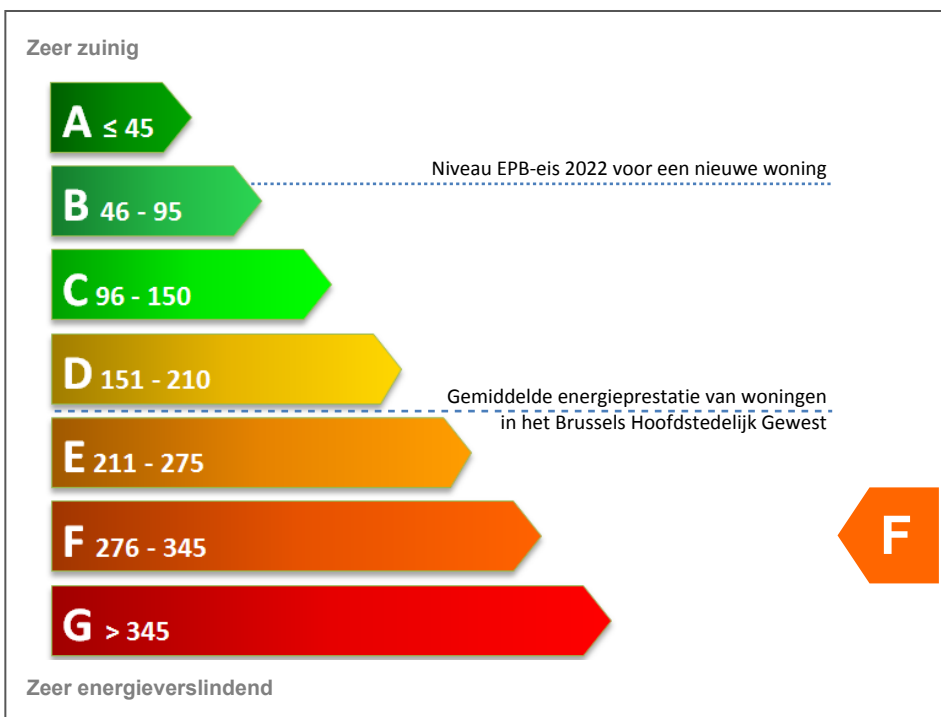

#### Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m <sup>2</sup>	311	[kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Totaal primair energieverbruik per jaar	91,109	[kWhPE/jaar]



### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.

Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

### De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energieklasse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		De gevel isoleren		-28%
2.		De gevel isoleren + Het plat dak isoleren		-38%
3.		De gevel isoleren + Het plat dak isoleren + Het plafond onder de zolder isoleren		-46%

### Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

#### 1. De gevel isoleren



*Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.*

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

##### Object van de aanbeveling

**Te verbeteren oppervlakte**      **Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

**153.08 m<sup>2</sup>**      **88**

Achtergevel

58.25 m<sup>2</sup>

28

Rechtergevel

6.43 m<sup>2</sup>

2

Linkergevel

31.82 m<sup>2</sup>

23

Voorgevel


56.58 m<sup>2</sup>

35



stedenbouw

### 2. Het plat dak isoleren



*Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.*

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een dampscherm aan te brengen. Dit dampscherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Plat dak	27.44 m <sup>2</sup>	30

### 3. Het plafond onder de zolder isoleren



*Dit plafond is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Als de ruimte tussen dit plafond en het dak niet bewoonbaar is, is het isoleren van het plafond een zowel praktische als economische oplossing om het warmteverlies te verminderen.*

Het isoleren kan langs de bovenkant (isoleren van de vloer), tussen vloerbalken of langs de onderkant (isoleren via het verlaagd plafond) gebeuren. In alle gevallen moet het isolatiemateriaal tegen condensatie worden beschermd door middel van de plaatsing van een dampscherm aan de warme zijde, dat niet mag scheuren.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Zoldervloer	31.66 m <sup>2</sup>	24

### 4. Het hellend dak isoleren



*Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.*

Het isoleren kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. In het algemeen zal in het eerste geval de dikte van het dak naar binnen moeten worden verhoogd en in het andere geval zal het houtwerk en/of het zinkwerk van de afwerkingen (dakranden en -lijsten) moeten worden aangepast.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>16.51 m<sup>2</sup></b>	<b>22</b>
Hellend dak voor	12.36 m <sup>2</sup>	17
Hellend dak achter	4.15 m <sup>2</sup>	6

### 5. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



*De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.*

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Kunststof raam met dubbele of driedubbele beglazing	38.71 m <sup>2</sup>	11

### 6. De vloer isoleren



*Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.*

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen via een met de grond of een kruipkelder in contact staande vloer te vermijden. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van de vloerpas.

De beste oplossing om warmteverliezen via een met een kelder of de buitenlucht in contact staande vloer te vermijden, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>69.80 m<sup>2</sup></b>	<b>8</b>
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	69.66 m <sup>2</sup>	8
Vloer in contact buiten of een kelder	0.14 m <sup>2</sup>	0

### 7. De regeling vervolledigen door thermostatische kranen



*De thermostatische kranen vullen de functie van de kamerthermostaat aan. Ze maken het mogelijk om de temperatuur in de woning, ruimte per ruimte, te regelen en de verwarming automatisch te verminderen in de ruimten die worden verwarmd door de zon die langs de ramen binnenvalt.*

Door thermostatische kranen op alle radiatoren of convectoren van de woning te plaatsen (met uitzondering van de ruimte waar zich de kamerthermostaat bevindt), kan er tot ongeveer 10% verwarmingsenergieverbruik worden bespaard. De plaatsing ervan is in minder dan twee jaar terugverdiend.

Object van de aanbeveling	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Verwarmingssysteem 1	3

### 8. Een buitenvoeler plaatsen



*Een buitenvoeler maakt het mogelijk om de watertemperatuur in het vertrekpunt van de verwarmingsketel aan te passen aan de buitentemperatuur.*

Door het plaatsen van een buitenvoeler kan de gemiddelde temperatuur van het verwarmingswater gedurende het hele verwarmingsseizoen worden verlaagd, wat jaarlijks leidt tot een aanzienlijke energiebesparing.

**Object van de aanbeveling**

Verwarmingssysteem 1

**Energiewinst**

[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

**3**

### 9. Het ventilatiesysteem vervolledigen



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnenluchtkwaliteit en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.*

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

## EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

<https://leefmilieu.brussels/professionals-verwarming>.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem 1
2. Het attest van EPB-periodieke controle in het kader van EPB voor één of meer verwarmingsketels van het verwarmingssysteem 1

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Diverse informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklassen.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

#### Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



#### Energieklasse

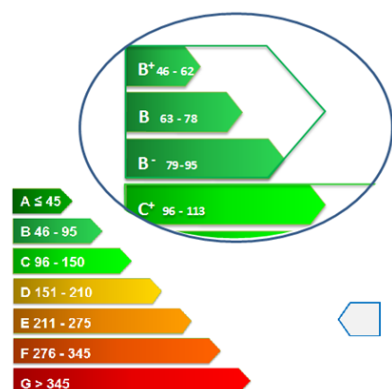

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippelijntje die het "Niveau EPB-eis 2022 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2022 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklassen kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklassen die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

### Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

### Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op [www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat](http://www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat).

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail ([klachten-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:klachten-certibru@leefmilieu.brussels)) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: [www.leefmilieu.brussels](http://www.leefmilieu.brussels)

**Certificaat opgesteld door :** *Naam : BEGHIN Christophe*

**Rekenmethodeversie :** *V 01/2017*

**Firma :** *Certibru.com*

**Softwareversie :** *1.0.7*

**Erkenningsnummer :** *001268110*

## Coderingsverslag

### PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

#### Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid c

### BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 15/11/2022

**Omschrijving** Maison 2 façades  
Plancher sous-sol sur terre  
Plancher rez-de-chaussée en partie sur terre  
Toitures plates au sous-sol et au 2ème étage  
Toitures en pentes et plafond sous grenier au 3ème étage  
Pour le calcul de la superficie au sous-sol et au 3ème étage, il n'est pas tenu compte de la surface de plancher où la hauteur sous plafond est inférieure à 2,10 m  
L'ensemble des pièces sont chauffées directement ou indirectement et reprises dans le VP  
Parties exclues du VP : Toutes les pièces sont reprises dans le volume protégé à l'exception du grenier.

#### Algemene gegevens

<b>Huistype</b> : Gesloten bebouwing	<b>Bouwjaar</b> : onbekend <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">2</span>
<b>Beschermd volume</b> : 1,044 m <sup>3</sup>	<b>Oriëntatie voorgevel</b> : Noord-West
<b>Bruto vloeroppervlakte</b> : 293 m <sup>2</sup>	<b>Thermische massa</b> : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

### LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">1</span>	15/11/2022	Photos Chauffage, construction, châssis
EPB documenten	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">2</span>	01/01/2021	Protocole livre I
Technische documentatie	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">3</span>	01/04/2012	Rendement chaudière



## Coderingsverslag

### COMPONENTEN VAN DE WANDEN

#### I. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

##### Daken/zoldervloeren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

##### 1. Hellende daken

<b>DVZI01</b>	Toiture en pente iso inconnue	<b>0.06</b>	C
Hoofdtype : Standaard Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld	

##### 2. Platte daken

<b>PDZI01</b>	TP Iso inconnue	<b>0.11</b>	C
Hoofdtype : Standaard Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld	

##### 3. Zoldervloeren

<b>ZVZI01</b>	Plafond sur grenier iso inconnue	<b>0.15</b>	C
Hoofdtype : Standaard Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld	

##### Muren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>MUZI01</b>	Mur A standard	<b>0.20</b>	C
Hoofdtype : Muur standard Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld	

<b>MUZI02</b>	MurA standard (LA absente : boutisse et panerresse)	<b>0.20</b>	C
Hoofdtype : Muur standard Luchtspouw : afwezig		Geen isolatie vastgesteld	

<b>MUZI03</b>	Mur A standard sur terre	<b>0.20</b>	C
Hoofdtype : Muur standard Luchtspouw : afwezig		Geen isolatie vastgesteld	

<b>MUZI04</b>	Mur B (>=30cm et protégé)	<b>0.42</b>	C
Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking Luchtspouw : onbekend		Geen isolatie vastgesteld	

##### Vloeren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>VLZI01</b>	Plancher1 standard	<b>0.15</b>	C
Hoofdtype : Standaard		Geen isolatie vastgesteld	

#### II. Componenten openingen

##### Deuren

U<sub>D</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

##### 1. Deuren zonder beglazing (minder dan 25% beglazing)

<b>DE01</b>	Porte non métallique non isolée	<b>4.00</b>	C
Ongeïsoleerd niet metaal			

## Coderingsverslag

### Ramen

$U_w$  (W/m<sup>2</sup>.K)

#### 1. Ramen volledig voorzien van beglazing

Code	Châssis	Profiel	Beglazing	$U_g$ (W/m <sup>2</sup> .K)	g	$U_w$ (W/m <sup>2</sup> .K)
RA01	Châssis Alu sans ct SV	Standard metalen profielen	Enkelvoudige beglazing	5.80	0.85	5.83
RA02	Châssis PVC DV 1ch	Standard kunststof profielen	Gewone dubbele beglazing	2.90	0.76	3.08
RA03	Châssis PVC 2ch DV	Therm. kunststof profielen	Gewone dubbele beglazing	2.90	0.76	2.94
RA04	Châssis PVC 2ch DV HR<2000	Therm. kunststof profielen	HR-glas (ver)bouwjaar <2000	1.70	0.69	2.18
RA05	Châssis PVC 2ch DV HR>2000 U=1.1	Therm. kunststof profielen	HR-glas (ver)bouwjaar >=2000	1.10	0.64	1.76

#### 2. Ramen zonder beglazing

RA06	Panneau PVC 2ch non isolé	Therm. kunststof profielen	Niet geïsoleerd paneel			2.60
------	---------------------------	----------------------------	------------------------	--	--	------

## VERLIESWANDEN

### I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor	13.18 m <sup>2</sup>		0.82 m <sup>2</sup>		12.36 m <sup>2</sup>
Dakvlak achter	14.30 m <sup>2</sup>		10.15 m <sup>2</sup>		4.15 m <sup>2</sup>
Platte daken	27.44 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		27.44 m <sup>2</sup>
Zoldervloeren	31.66 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		31.66 m <sup>2</sup>

#### 1. Hellende daken

Dakvlak voor		Component	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	$U$ (W/m <sup>2</sup> .K)
4	+3	DVZI01	12.36 m <sup>2</sup>	30 °	Noord-West	5.00
Openingen						
	Raam	RA01	0.82 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		5.83
Dakvlak achter		Component	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	$U$ (W/m <sup>2</sup> .K)
4	+3	DVZI01	4.15 m <sup>2</sup>	30 °	Zuid-Oost	5.00
Openingen						
	Annexe 1	A01	10.15 m <sup>2</sup>			

## Coderingsverslag

### 2. Platte daken

Platte daken		Component	Netto oppervlakte	U (W/m <sup>2</sup> .K)
2	-1	PDZI01	5.98 m <sup>2</sup>	4.00 c
2	+2	PDZI01	12.67 m <sup>2</sup>	4.00 c
2	Dak1	PDZI01	8.79 m <sup>2</sup>	4.00 c

### 3. Zoldervloeren

Zoldervloeren		Component	Netto oppervlakte	U (W/m <sup>2</sup> .K)
3	+3	ZVZI01	31.66 m <sup>2</sup>	2.90 c

## II. GEVELS



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
<b>Voorgevel</b>	82.20 m <sup>2</sup>		25.62 m <sup>2</sup>		56.58 m <sup>2</sup>
<b>Achtergevel</b>	72.43 m <sup>2</sup>		14.18 m <sup>2</sup>		58.25 m <sup>2</sup>
<b>Linkergevel</b>	45.53 m <sup>2</sup>		13.71 m <sup>2</sup>		31.82 m <sup>2</sup>
<b>Rechtergevel</b>	6.43 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		6.43 m <sup>2</sup>

Voorgevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	-1	MUZI03	9.60 m <sup>2</sup>	Grond	Privatief	Noord-West	0.79 c
	-1	MUZI01	0.00 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
		Raam	RA02	1.42 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		3.08 c
1	-1	MUZI02	1.35 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
		Raam	RA02	1.58 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		3.08 c
1	+0	MUZI02	14.22 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
		Deur	DE01	2.28 m <sup>2</sup>			4.00 c
5		Raam	RA04	1.43 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2.18 c
5		Raam	RA03	3.80 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2.94 c
1	+1	MUZI02	13.22 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
5		Raam	RA03	5.39 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2.94 c
		Raam	RA06	1.25 m <sup>2</sup>			2.60 c
1	+2	MUZI02	10.41 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
5		Raam	RA03	7.17 m <sup>2</sup>	zonder zonwering		2.94 c
		Raam	RA06	1.30 m <sup>2</sup>			2.60 c
1	+3	MUZI02	7.78 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	2.70 c
Achtergevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	-1	MUZI03	11.08 m <sup>2</sup>	Grond	Privatief	Zuid-Oost	0.79 c
1	-1	MUZI04	1.11 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70 c

### Coderingsverslag

1	+0		MUZI04	6.78 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	3.41 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	+0		MUZI01	6.36 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70	c
1	+1		MUZI04	4.96 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	2.01 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	+1		MUZI01	0.99 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Oost	2.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	1.96 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	+1		MUZI01	5.73 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70	c
1	+2		MUZI04	5.81 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	2.05 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
		Raam	RA05	0.53 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			1.76	c
1	+2		MUZI01	0.28 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Oost	2.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	1.99 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	+2		MUZI01	4.66 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70	c
1	+3		MUZI04	7.65 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70	c
1	Muur1		MUZI01	2.84 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70	c
		Openingen							
		Raam	RA05	2.23 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			1.76	c
		<b>Linkergevel</b>							
			Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	<b>U (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	
1	+0		MUZI01	13.46 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70	c
		Openingen							
		Raam	RA05	4.21 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			1.76	c
1	+1		MUZI01	9.69 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	4.75 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	+2		MUZI01	7.00 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70	c
		Openingen							
5		Raam	RA03	4.75 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94	c
1	Muur1		MUZI01	1.67 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70	c
		<b>Rechtergevel</b>							
			Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	<b>U (W/m<sup>2</sup>.K)</b>	
1	-1		MUZI03	4.76 m <sup>2</sup>	Grond	Privatief	Zuid-West	0.79	c
1	Muur1		MUZI01	1.67 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-West	2.70	c

## Coderingsverslag

### III. VLOEREN



	Totale oppervlakte
Vloer - Etage-1	59.52 m <sup>2</sup>
Vloer - Etage0	10.14 m <sup>2</sup>
Vloer - Etage1	0.14 m <sup>2</sup>

Vloer - Etage-1 Component Netto oppervlakte Omgeving U (W/m<sup>2</sup>.K)

6 Plancher1 VLZI01 59.52 m<sup>2</sup> Grond 0.76 c

Vloer - Etage0 Component Netto oppervlakte Omgeving U (W/m<sup>2</sup>.K)

6 Plancher1 VLZI01 10.14 m<sup>2</sup> Grond 0.76 c

Vloer - Etage1 Component Netto oppervlakte Omgeving U (W/m<sup>2</sup>.K)

6 Plancher1 VLZI01 0.14 m<sup>2</sup> Buiten 2.80 c

## TECHNISCHE INSTALLATIES

### I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem 1	Individuele centrale verwarming	100 %

#### Verwarmingssysteem 1

##### Generator

##### 1. Ketel

GEN1 Junkers Top 42/3 ZWBR

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	afwezig
Technologie	condenserend	Rendement 30% deellast	108 % op OVW 3
Fabricagejaar	2019	T° ingaand 30%	30.00 °C
Nominaal vermogen	39.20 kW	1	

##### Productiesysteem

8 Alle generatoren in het beschermde volume. Opleveringsattest afwezig  
 De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd. Aantal toestellen met waakvlam 0  
 Geen buffervat

##### Emissiesysteem

7 De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met minstens een manuele kraan buiten het lokaal waar een kamerthermostaat aanwezig is.  
 Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.  
 De circulatiepomp wordt gereguleerd.

## Coderingsverslag

### II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedaane lokalen
<b>Installatie SWW1</b>	Individuele installatie	Keuken en badkamer

#### Installatie SWW1

##### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

##### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is geen distributiekering aanwezig.

### III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Woonkamer	Nee	
	Kamer	Nee	
Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Badkamer	Ja	Mechanisch
	Toilet	Ja	Mechanisch
	Keuken	Nee	

9 Het ventilatiesysteem is onvolledig.