



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

émis le : 17/10/2023

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Avenue René Berrewaerts, 2
1070 Anderlecht

Maison unifamiliale

Surface brute 312 m²



Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m² reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement.

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique

Très économique

A ≤ 45

Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2023

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

Niveau moyen des logements existants


E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².an)

Très énergivore

Energie renouvelable

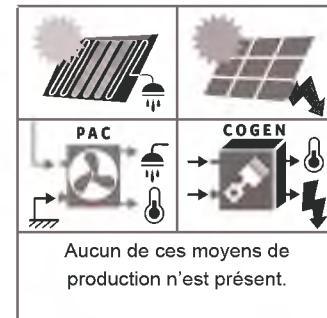

Emissions de CO₂

BEAUCOUP

La quantité annuelle de CO₂ émise par ce logement pour un usage standardisé est de 96 kg CO₂/(m².an)

PEU

Consommation annuelle d'énergie primaire

Consommations d'énergie primaire par poste



Consommation et productions

Consommation d'énergie primaire (après déduction de l'électricité produite)

483 kWh/(m².an)

150.901 kWh/an

Production d'électricité par panneaux photovoltaïques

0 kWh/(m².an) - 0 kWh/an

Production d'électricité par cogénération

0 kWh/(m².an) - 0 kWh/an

483 kWh/(m².an)

Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus ?

Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB. Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

www.homegrade.brussels

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

www.renolition.brussels

Tél: 0800 35 270



Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous).

Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi.

Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en œuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui règlent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

1

Isoler les façades



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Façade avant	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	80,88	38,1
Façade arrière	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	5,57	2,6
Façade gauche	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	45,55	21,4
Façade droite	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	45,34	21,3
			177,34	83,4

urbanisme

2

Améliorer l'isolation des toitures inclinées



Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Versant avant	1,60	Après travaux d'isolation > 0,24	68,45	29,9
Versant gauche	1,60	Après travaux d'isolation > 0,24	59,74	26
Versant droit	1,60	Après travaux d'isolation > 0,24	60,19	26,1
			188,38	81,9

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

3

Isoler les planchers



Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.

Différentes solutions existent pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini.

La meilleure solution pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	1,33 Après travaux d'isolation 0,24		78,42	26,9
Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	0,76 Après travaux d'isolation 0,24		54,55	8,5
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	2,80 Après travaux d'isolation 0,24		18,38	14,8
151,35				50,2

4

Isoler la toiture plate



Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Toit plat	4,00 Après travaux d'isolation 0,24		37,14	47,8


CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

5

Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

Objet des travaux	Type de local	Dispositif	Dispositif à placer	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Locaux secs	Séjour	absent	pulsion	
	Chambre	absent	pulsion	
	Chambre	absent	pulsion	
	Chambre	absent	pulsion	
Locaux humides	Salle de bain	présent		
	Toilette	absent	extraction	
	Cuisine	absent	extraction	

Si installation double flux (avec récupération de chaleur)

23,1

6

Remplacer la chaudière gaz par une chaudière gaz plus performante (ou pompe à chaleur)



Ce logement est chauffé par une chaudière non à condensation. Les vieilles technologies sont énergétiquement moins performantes qu'une chaudière gaz à condensation (avec un système de régulation complet) ou qu'une pompe à chaleur, dont il faut, en conséquence, envisager l'installation.

Afin de sélectionner la chaudière optimale, il faut déterminer, avec l'aide d'un professionnel, si la nouvelle chaudière doit assurer uniquement le chauffage ou si elle doit assurer le chauffage et l'eau chaude sanitaire du logement. Il est conseillé d'en profiter pour s'informer sur la possibilité d'installer une pompe à chaleur. L'économie d'énergie présentée ici est basée sur l'installation d'une chaudière au gaz à condensation équipée d'une régulation performante.

Objet des travaux	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Système de chauffage	11,4

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

7

Isoler les conduites du système de chauffage



Des conduites de chauffage non isolées sont présentes dans des espaces non chauffés.

Isoler les conduites de chauffage est aisément et permet d'éviter qu'elles ne se refroidissent, engendrant de ce fait des pertes d'énergie conséquentes. A titre d'exemple, chaque mètre de tuyau métallique (25 mm de diamètre) d'eau chaude à 70° C qui se refroidit dans un local à 20°C, perd autant d'énergie qu'il n'en faut pour allumer 10 ampoules LED de 4 Watts. Le placement d'une isolation d'épaisseur correcte (supérieure à 10mm) et respectant la réglementation chauffage PEB est rentabilisé en moins d'un an.

N.B. : L'isolation des conduits et accessoires placés après le 01/01/2011 est obligatoire. Si une nouvelle chaudière est placée, l'isolation des conduits et accessoires placés avant le 01/01/2011 est également obligatoire.

Objet des travaux	Longueur à isoler	Accessoires à isoler	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Système de chauffage	10 m	1	3,4

8

Placer des protections solaires



Des fenêtres situées à l'est/sud/ouest ne sont pas équipées de protection solaire. Ces fenêtres, frappées par le soleil d'été, font augmenter très vite la température intérieure au point de rendre le logement inconfortable. Placés du côté extérieur de vos châssis, les protections solaires protègent plus efficacement de la chaleur que de simples rideaux.

Une protection solaire placée à l'extérieur, par exemple un screen, de préférence de même couleur que les châssis, offre une protection contre des rayons du soleil et limite la surchauffe en été, ce qui rend superflu le recours à un système de refroidissement polluant et coûteux. En hiver, ces protections mobiles laissent pénétrer les rayons du soleil qui apportent de la chaleur permettant d'économiser en chauffage.

Objet des travaux	Localisation	Orientation
Protection solaire	Versant avant	Est
	Versant gauche	Sud
	Façade avant	Est
	Façade gauche	Sud

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Informations complémentaires

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économies, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2023 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2023. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (KWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 KWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 KWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **17/10/2033**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB : www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : www.environnement.brussels/professionnels-chauffage.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de contrôle périodique PEB pour une ou plusieurs chaudières du système de chauffage
2. L'attestation de contrôle périodique pour le chauffe-eau de l'installation sanitaire



Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudiere.

Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à info-certibr@environnement.brussels ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : SAHITAJ Roland

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société :



www.lorennergie.be
+32 492 370/314

Version du logiciel de calcul : 1.0.8

Numéro d'agrément : 001367180

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.



La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.



DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 03/04/2023

Description Toutes les pièces sont comprise dans le VP selon le protocole sauf les caves, le jardin, les terrasses
Façades de déperdition voir modélisation, parois identifiées: description selon modélisation, parois de déperdition en couleur, limite du volume protégé

Données générales

Type de maison : 3 façades	Année de construction : 1950
Volume protégé : 1.275 m ³	Orientation du bâtiment : Est
Surface brute : 312 m ²	Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est basée sur la date du début des travaux.

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Documentation technique	1	01/03/2023	Protocole version 2.5
Photos	2	01/01/1930	Bruciel
Photos	3	03/04/2023	Reportage photographique
Plans ou documents d'exécution	4	05/03/1949	Plans

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



		Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	Versant avant	71,07 m ²		2,62 m ²		68,45 m ²
Versant gauche	Versant gauche	61,05 m ²		1,31 m ²		59,74 m ²
Versant droit	Versant droit	61,50 m ²		1,31 m ²		60,19 m ²
Toiture plates	Toiture plates	37,14 m ²		0,00 m ²		37,14 m ²

1. Toitures inclinées

Versant avant	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
	Ouvertures							
1 Versant avant	Standard	Présent (épaisseur inconnue) 3	?	-	68,45 m ²	45 °	E	1,60
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Surface	U _w (W/m ² .K)			
Velux	Double vitrage HR, Châssis bois	-	Non	1,31 m ²	2,18			
2 Versant gauche	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
2 Versant gauche	Standard	Présent (épaisseur inconnue) 3	?	-	57,11 m ²	45 °	S	1,60
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Surface	U _w (W/m ² .K)			
Velux	Double vitrage HR, Châssis bois	-	Non	1,31 m ²	2,18			
3 Vesant gauche 1 ^{er} étage	Standard	Présent (épaisseur inconnue) 3	?	-	2,63 m ²	60 °	S	1,60
Versant droit	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
4 V- DR	Standard	Présent (épaisseur inconnue) 3	?	-	60,19 m ²	45 °	N	1,60
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Surface	U _w (W/m ² .K)			
Velux	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	-	Non	1,31 m ²	0,99			

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

2. Toitures plates

	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	U (W/m².K)
Comble toiture	Standard	Inconnue	?	-	27,23 m ²	4,00
Bow-window 1° dr	Standard	Inconnue	?	-	9,91 m ²	4,00

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

II. FACADES



	Surface totale paroi	Surface ouvertures	=	Surface nette
Façade avant	106,13 m ²	25,25 m ²		80,88 m ²
Façade arrière	6,29 m ²	0,72 m ²		5,57 m ²
Façade gauche	58,07 m ²	12,52 m ²		45,55 m ²
Façade droite	59,62 m ²	14,28 m ²		45,34 m ²

Façade avant	Type	Isolation	Lame d'air	Reinforced en	Surface nette	Contact avec	Cheminsée	Statut	U (W/m².K)
			?	-					
F-Avant	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Inconnue	?	-	80,88 m ²	Extérieur	E	Privatif	1,70
Ouvertures									
Sejour 1	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Oui, volets	+00		2,12 m ²	0,97
Sejour 1	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Oui, volets	+00		2,12 m ²	0,97
Séjour 1	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Oui, volets	+00		2,10 m ²	0,97
Sejour 2	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Oui, volets	+00		3,35 m ²	0,97
Sejour 2	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Oui, volets	+00		3,37 m ²	0,97
WC	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+00		0,73 m ²	0,99
Chambre 2	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+01		3,20 m ²	0,99
chambre 1	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+01		1,90 m ²	0,99
SDB	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+01		0,73 m ²	0,99
SDB	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+01		1,47 m ²	0,99
SDB	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-		Non	+01		0,73 m ²	0,99
Portes	Type		Année de fabrication		Protection solaire	Etage		Surface	U _D (W/m ² .K)
Entrée	Métallique non isolée (25%), Simple vitrage (75%)		-		Oui, volets	+00		3,43 m ²	5,85

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

Face arrière	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
F-arrière 1 ^e étage cuisine-séjour	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Inconnue	?	-	5,57 m ²	Extérieur	O	Privatif	1,70

Ouvertures Type Année de fabrication Protection solaire Etage Surface U_w ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)

Séjour Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Oui, volets +00 0,72 m² 0,97

Face gauche	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
F-gauche	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Inconnue	?	-	45,55 m ²	Extérieur	S	Privatif	1,70

Ouvertures Type Année de fabrication Protection solaire Etage Surface U_w ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)

Séjour Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Oui, volets +00 3,42 m² 0,97

Séjour Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Oui, volets +00 2,15 m² 0,97

Séjour Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Oui, volets +00 2,12 m² 0,97

Chambre 1 Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Non +01 2,80 m² 0,99

Chambre 2 Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus - Non +01 2,03 m² 0,99

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

Façade droite	Type	Isolation	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)	
Ouvertures	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	$U_w (\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K})$		
F- droite	Finition + épaisseur \geq 30cm	Inconnue	?	-	45,34 m ²	Extérieur	N	Privatif	1,70
séjour 2	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Oui, volets	+00	4,30 m ²	0,97		
cuisine	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Oui, volets	+00	2,55 m ²	0,97		
cuisine	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Oui, volets	+00	1,70 m ²	0,97		
chambre 3	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Non	+01	3,20 m ²	0,99		
chambre 4	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Non	+01	1,49 m ²	0,99		
chambre 5	Triple vitrage avec coating, Châssis synthétique 2+ chambres ou plus		-	Non	+01	1,04 m ²	0,99		

III. PLANCHERS



Surface totale paroi
132,97 m ²
6,81 m ²
11,57 m ²

Plancher - Etage REZ	Type	Isolation	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
PL 01	Standard	Inconnue	-	78,42 m ²	Cave	1,33
PL 02	Standard	Inconnue	-	54,55 m ²	Terre	0,76

Plancher - Etage1	Type	Isolation	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
Plafond - entrée extérieur	Standard	Inconnue	-	2,92 m ²	Extérieur	2,80
Plafond cuisine degagement	Standard	Inconnue	-	3,89 m ²	Extérieur	2,80

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

Plancher - Etage2	Type		Rénovée en	Surface nette	Contact avec	U (W/m ²)
3 dégagement toiture	Standard	Inconnue	-	11,57 m ²	Extérieur	2,80

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



Système de chauffage	Type de chauffage	Part de l'habitation
	Chauffage central individuel	100 %

Système de chauffage

Producteur

1. Chaudière

PROD Buderus 04-30

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	absente
Technologie	non à condensation autres	Rendement à 30% de charge	inconnu
Année de fabrication	1992		
Puissance nominale	64,00 kW	3	

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé.

Nombre d'appareils avec veilleuse 0

La production de chaleur est régulée par thermostat.

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

10 m de conduites en dehors du volume protégé n'ont pas été isolés.

1 accessoire en dehors du volume protégé n'a pas été isolé.

Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnu.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20231017-0000658712-01-6

Rapport d'encodage

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
Installation ECS	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

Installation ECS

Système de production

Production ECS indépendante du chauffage par un producteur à accumulation.

Energie gaz

Année de fabrication 2013 Attestation de contrôle périodique **absente**
Nombre d'appareils avec veilleuse 0

Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent. Volume du ballon 100-200 litres

Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de plus de 15 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'a été identifiée.

III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour		Non	
Chambre		Non	
Chambre		Non	
Chambre		Non	

Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain		Oui	Mécanique
Toilette		Non	
Cuisine		Non	



Le système de ventilation est incomplet.



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6
uitgegeven op : 17/10/2023

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres René Berrewaertsstraat, 2
1070 Anderlecht

Eengezinswoning

Vloeroppervlakte 312 m²



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m² maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning.

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse

Zeer zuinig

A ≤ 45

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².jaar)

Zeer energieverzijdend

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2023


Gemiddeld niveau van bestaande woningen

G
483

Hernieuwbare energie



CO₂-uitstoot



Deze indicator geeft de jaarlijkse CO₂-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

96 kg CO₂/(m².jaar)

Jaarlijks primair energieverbruik

Primair energieverbruik per post

Verwarming 365 kWh/(m².jaar) [75%]

Koeling 0 kWh/(m².jaar) [0%]

Sanitair warm water 90 kWh/(m².jaar) [19%]

Hulpenergie (ventilatie, regeling, ...) 28 kWh/(m².jaar) [6%]

Verbruik en producties

Primair energieverbruik

(na aftrek van de elektriciteitsproductie)

483 kWh/(m².jaar)

150.901 kWh/jaar

Elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche panelen

0 kWh/(m².jaar) - 0 kWh/jaar

Elektriciteitsproductie door warmtekrachtkoppeling

0 kWh/(m².jaar) - 0 kWh/jaar

483 kWh/(m².jaar)

Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid


nummer : 20231017-0000658712-01-6

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificeur. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.

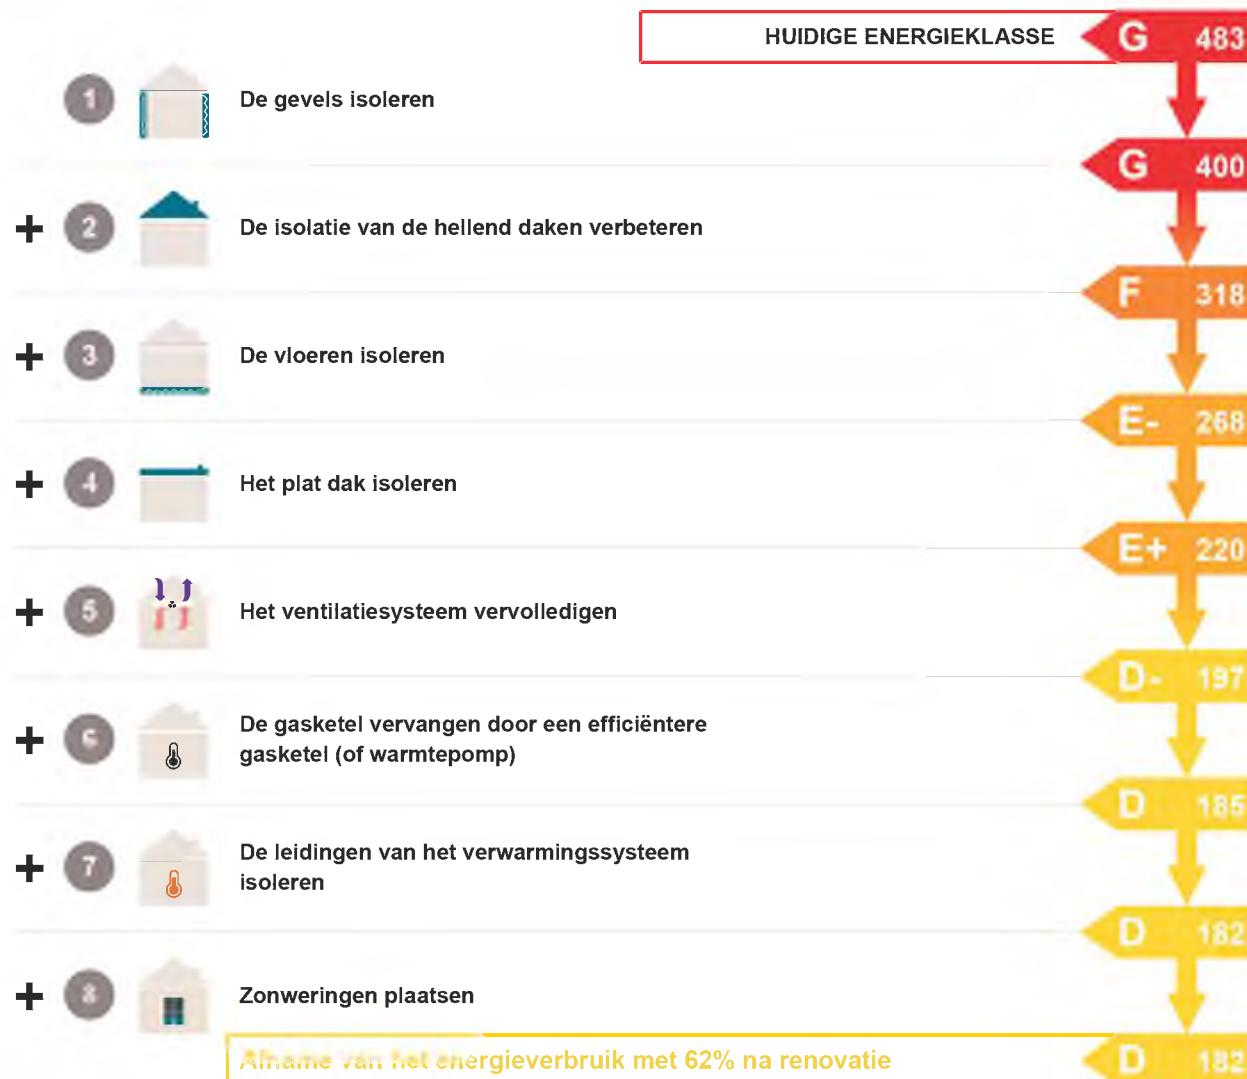



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

www.homegrade.brussels
Tel: 02 219 40 60 of 1810



Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

www.revolution.brussels

Tel: 0800 35 270



Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandeligheidsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

1 De gevelden isoleren



Onderstaande gevelden zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencooldom worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordeelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleegips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zo ja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Voorgevel	1,70	0,24	80,88	38,1
Achtergevel	1,70	0,24	5,57	2,6
Linkergevel	1,70	0,24	45,55	21,4
Rechtergevel	1,70	0,24	45,34	21,3
			177,34	83,4



stedenbouw

2 De isolatie van de hellend daken verbeteren



Dit dak is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.

Het versterken van de isolatie kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordeelen en nadelen. Als de bedekking recent is, zal de plaatsing van een bijkomende isolatielaag in het plafond een meer economische oplossing zijn dan het isoleren langs de buitenkant.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Hellend dak voor	1,60	0,24	68,45	29,9
Hellend dak links	1,60	0,24	59,74	26
Hellend dak rechts	1,60	0,24	60,19	26,1
			188,38	81,9

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

3

De vloeren isoleren



Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen van een vloer in contact met de grond te verminderen. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van het vloerniveau.

De beste oplossing om warmteverliezen van een vloer in contact met een kelder of de buitenlucht te verminderen, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Vloer in contact buiten of een kelder	1,33	Na isolatiewerken > 0,24	78,42	26,9
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	0,76	Na isolatiewerken > 0,24	54,55	8,5
Vloer in contact buiten of een kelder	2,80	Na isolatiewerken > 0,24	18,38	14,8
151,35				50,2

4

Het plat dak isoleren



Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een dampscherm aan te brengen. Dit dampscherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Plat dak	4,00	Na isolatiewerken > 0,24	37,14	47,8

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

5

Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

Voorwerp van de werken	Type kamer	Voorziening	Te plaatsen	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Droge kamers	Woonkamer	afwezig	toevoer	
	Kamer	afwezig	toevoer	
	Kamer	afwezig	toevoer	
	Kamer	afwezig	toevoer	
Vochtige kamers	Badkamer	aanwezig		
	Toilet	afwezig	afvoer	
	Keuken	afwezig	afvoer	

Na installatie toe- en afvoer-ventilatiesysteem met warmterecuperatie

23,1

6

De gasketel vervangen door een efficiëntere gasketel (of warmtepomp)



Deze woning wordt verwarmd met een niet-condenserende ketel. Oude technologieën zijn vanuit energiestandpunt minder efficiënt dan een gascondensatieketel (met een compleet regelsysteem) of dan een warmtepomp. Daarom dient te worden gedacht aan de installatie ervan.

Om de optimale verwarmingsketel te kiezen, is het noodzakelijk om met behulp van een professional te bepalen of de nieuwe ketel alleen voor verwarming moet zorgen of ook voor sanitair warm water in de woning. Het wordt aangeraden om u eveneens te informeren over de mogelijkheid om een warmtepomp te installeren. De energiebesparing die hier wordt getoond is gebaseerd op de installatie van een condensatieketel op gas uitgerust met een performante regeling.

Voorwerp van de werken	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Verwarmingssysteem	11,4

7

De leidingen van het verwarmingssysteem isoleren



Er zijn ongeïsoleerde verwarmingsbuizen aanwezig in onverwarmde ruimten.

Het isoleren van de verwarmingsbuizen is eenvoudig en voorkomt dat deze afkoelen, waardoor aanzienlijke energieverliezen ontstaan. Zo verliest elke meter metalen buis (van 25 mm diameter) met warm water van 70°C in een ruimte van tot 20°C net zoveel energie als nodig is om 10 led-lampen van 4 Watt te laten branden. Het plaatsen van isolatie van de juiste dikte (dikker dan 10mm), die de EPB-verwarmingsregelgeving respecteert, is na minder dan één jaar terugverdiend.

N.B.: Leidingen en toebehoren geplaatst na 01/01/2011 moeten verplicht worden geïsoleerd. Wanneer er een nieuwe ketel geplaatst wordt, is het ook verplicht om leidingen en toebehoren geplaatst voor 01/01/2011 te isoleren.

Voorwerp van de werken	Te isoleren lengte	Te isoleren toebehoren	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Verwarmingssysteem	10 m	1	3,4

8

Zonweringen plaatsen



Er zijn ramen aan de oost-/zuid-/westkant die niet zijn uitgerust met een zonnewering. Als de zomerzon op deze vensters schijnt, loopt de binnentemperatuur fel op, zodat het onaangenaam kan worden in de woning. Zonweringen die aan de buitenkant van uw ramen worden geplaatst, bieden een efficiëntere bescherming tegen de warmte dan eenvoudige gordijnen.

Een zonwering aan de buitenkant, bijvoorbeeld een screen, bij voorkeur in dezelfde kleur als het raam, beschermt tegen zonnestraling en oververhitting in de zomer, waardoor het gebruik van een vervuilend en duur koelsysteem overbodig wordt. Deze zonweringen kunnen omhoog en omlaag, waardoor in de winter de zonnestraling niet wordt tegengehouden en u op verwarming kunt besparen.

Voorwerp van de werken	Plaatsbepaling	Oriëntatie
Zonwering	Hellend dak voor	Oost
	Hellend dak links	Zuid
	Voorgevel	Oost
	Linkergevel	Zuid

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Bijkomende informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie , ...).

Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeef.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruikturen, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverlindendste panden. De stipplijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2023" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2023 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renoviewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklaasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklaasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **17/10/2033**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in:
www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



Renolition, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m².jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen. Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificateur zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het attest van EPB-periodieke controle voor één of meer verwarmingsketels van het verwarmingssysteem
2. Het attest van EPB-periodieke controle voor de gasboiler van de sanitaire installatie



De volledige informatie staat op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificateur die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificateur niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar info-certibr@leefmilieu.brussels, een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

Certificaat opgesteld door : Naam : SAHITAJ Roland

Rekenmethodeversie : V 01/2017

Firma :



www.lorennergie.be
+32 492 370/314

Softwareversie : 1.0.8

Erkenningsnummer : 001367180



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.



De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.



BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 03/04/2023

Omschrijving Toutes les pièces sont comprise dans le VP selon le protocole sauf les caves, le jardin, les terrasses
Façades de déperdition voir modélisation, parois identifiées: description selon modélisation, parois de déperdition en couleur, limite du volume protégé

Algemene gegevens

Huistype : Halfopen bebouwing
Beschermd volume : 1.275 m³
Bruto vloeroppervlakte : 312 m²

Bouwjaar : 1950
Oriëntatie voorgevel : Oost
Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is gebaseerd op de startdatum van de werken.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Techhische documentatie	1	01/03/2023	Protocole version 2.5
Foto's	2	01/01/1930	Bruciel
Foto's	3	03/04/2023	Reportage photographique
Uitvoeringsplannen of -documenten	4	05/03/1949	Plans

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



		Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor		71,07 m ²		2,62 m ²		68,45 m ²
Dakvlak links		61,05 m ²		1,31 m ²		59,74 m ²
Dakvlak rechts		61,50 m ²		1,31 m ²		60,19 m ²
Platte daken		37,14 m ²		0,00 m ²		37,14 m ²

1. Hellende daken

Dakvlak voor	Type	Isolatie	Luchtsputw.	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m ² .K)
	Openingen							
Versant avant	Standaard	Aanwezig (dikte onbekend) 3	?	-	68,45 m ²	45 °	Z	1,60
Velux	Dubbele beglazing HR, Houten profiel		-	Nee	1,31 m ²			2,18
Velux	Dubbele beglazing HR, Houten profiel		-	Nee	1,31 m ²			2,18
Dakvlak links	Type	Isolatie	Luchtsputw.	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m ² .K)
	Openingen							
Versant gauche	Standaard	Aanwezig (dikte onbekend) 3	?	-	57,11 m ²	45 °	Z	1,60
Velux	Dubbele beglazing HR, Houten profiel		-	Nee	1,31 m ²			2,18
Versant gauche 1 ^o étage	Standaard	Aanwezig (dikte onbekend) 3	?	-	2,63 m ²	60 °	Z	1,60
Dakvlak rechts	Type	Isolatie	Luchtsputw.	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m ² .K)
	Openingen							
V- DR	Standaard	Aanwezig (dikte onbekend) 3	?	-	60,19 m ²	45 °	N	1,60
Velux	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	1,31 m ²			0,99



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

2. Platte daken

	Type	Isolatie	Luchtsput Vernieuwd in	Netto oppervlakte	U (W/m ² .K)
Comble toiture	Standaard	Onbekend	?	-	27,23 m ² 4,00
Bow-window 1° dr	Standaard	Onbekend	?	-	9,91 m ² 4,00



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

II. GEVELS



	Totale oppervlakte	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Voorgevel	106,13 m ²	25,25 m ²		80,88 m ²
Achtergevel	6,29 m ²	0,72 m ²		5,57 m ²
Linkergevel	58,07 m ²	12,52 m ²		45,55 m ²
Rechtergevel	59,62 m ²	14,28 m ²		45,34 m ²

Voorgevel	Type	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Onbekend	?	-	80,88 m ²	Buiten	Omgeving	Onderhoud	Status	U (W/m ² .K)
Openingen	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m ² .K)				
Sejour 1	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		*	Ja, luiken	+00	2,12 m ²	0,97				
Sejour 1	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	2,12 m ²	0,97				
Séjour 1	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	2,10 m ²	0,97				
Sejour 2	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		*	Ja, luiken	+00	3,35 m ²	0,97				
Sejour 2	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	3,37 m ²	0,97				
WC	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+00	0,73 m ²	0,99				
Chambre 2	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	3,20 m ²	0,99				
chambre 1	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	1,90 m ²	0,99				
SDB	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		*	Nee	+01	0,73 m ²	0,99				
SDB	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		*	Nee	+01	1,47 m ²	0,99				
SDB	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	0,73 m ²	0,99				
Deuren	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m ² .K)				
Entrée	Ongeïsoleerd metaal (25%), Enkele beglazing (75%)		*	Ja, luiken	+00	3,43 m ²	5,85				



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

Achtergevel	Type	Onbekend	?	-/-	5,57 m ²	Buiten	W	Privatief	1,70
	Luchtspuw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)		
F-arrière 1 ^e étage cuisine-sejour	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Onbekend	?	-	5,57 m ²	Buiten	W	Privatief	1,70
Openingen									
Séjour	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Ja, luiken	+00	0,72 m ²		0,97
Linkergevel	Type	Onbekend	?	-/-	45,55 m ²	Buiten	Z	Privatief	1,70
	Isolatie								
F-gauche	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Onbekend	?	-	45,55 m ²	Buiten	Z	Privatief	1,70
Openingen									
Séjour	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Ja, luiken	+00	3,42 m ²		0,97
Séjour	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Ja, luiken	+00	2,15 m ²		0,97
Séjour	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Ja, luiken	+00	2,12 m ²		0,97
Chambre 1	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Nee	+01	2,80 m ²		0,99
Chambre 2	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-		Nee	+01	2,03 m ²		0,99



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

Rechtergevel	Type	Isolatie	Luchtdichte vernieuwd in	Vernieuwd in Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)	
I F-droite	Afwerking + dikte \geq 30cm	Onbekend	?	-	45,34 m ²	Buiten	N	Privatief	1,70
Openingen	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)		
séjour 2	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	4,30 m ²	0,97		
cuisine	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	2,55 m ²	0,97		
cuisine	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Ja, luiken	+00	1,70 m ²	0,97		
chambre 3	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	3,20 m ²	0,99		
chambre 4	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	1,49 m ²	0,99		
chambre 5	Driedubbele beglazing met coating, Kunststof profiel 2+ kamers		-	Nee	+01	1,04 m ²	0,99		

III. VLOEREN



Vloer - Etage REZ	Vloer - Etage1	Vloer - Etage2	Totalle oppervlakte
			132,97 m ²
			6,81 m ²
			11,57 m ²

Vloer - Etage REZ	Type	Isolatie	Vernieuwd in Netto oppervlakte	Omgeving	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
PL 01	Standaard	Onbekend	78,42 m ²	Kelder	1,33
PL 02	Standaard	Onbekend	54,55 m ²	Grond	0,76

Vloer - Etage1	Type	Isolatie	Vernieuwd in Netto oppervlakte	Omgeving	U ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)
Plafond - entrée extérieur	Standaard	Onbekend	2,92 m ²	Buiten	2,80
Plafond cuisine degaement	Standaard	Onbekend	3,89 m ²	Buiten	2,80



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

Vloer - Etage	Type	Isolatie	Vervlochten in	Netto oppervlakte	Ondergrond	Uitkomst
2 3 dégagement toiture	Standaard	Onbekend	-	11,57 m ²	Buiten	2,80

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



Verwarmingssysteem	Verwarmingstype	Deel woning
	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem

Generator

1. Ketel

GEN Buderus 04-30

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	afwezig
Technologie	niet-condenserend overig	Rendement 30% deellast	onbekend
Fabrieksejaar	1992		
Nominaal vermogen	64,00 kW	3	

Productiesysteem

Alle generatoren buiten het beschermd volume.

Aantal toestellen met waakvlam 0

De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd.

Geen buffervat

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

10 m van de leidingen buiten het beschermd volume is niet geïsoleerd.

1 toebehoren buiten het beschermd volume is niet geïsoleerd.

De afstelling van de circulatiepomp is onbekend.



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20231017-0000658712-01-6

Coderingsverslag

II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedane lokalen
Installatie SWW	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW

Productiesysteem

SWW-productie door voorraadtoestel los van de verwarming.

Brandstof gas

Fabricagejaar 2013 Attest van periodieke controle afwezig

Aantal toestellen met waakvlam 0

Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig. Volume voorraadvat 100-200 liter

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is meer dan 15 m.

Er is geen distributiekering vastgesteld.

III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer		Nee	
Kamer		Nee	
Kamer		Nee	
Kamer		Nee	

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer		Ja	Mechanisch
Toilet		Nee	
Keuken		Nee	



Het ventilatiesysteem is onvolledig.